


Консольно-фрезерные станки с  
поворотной головкой

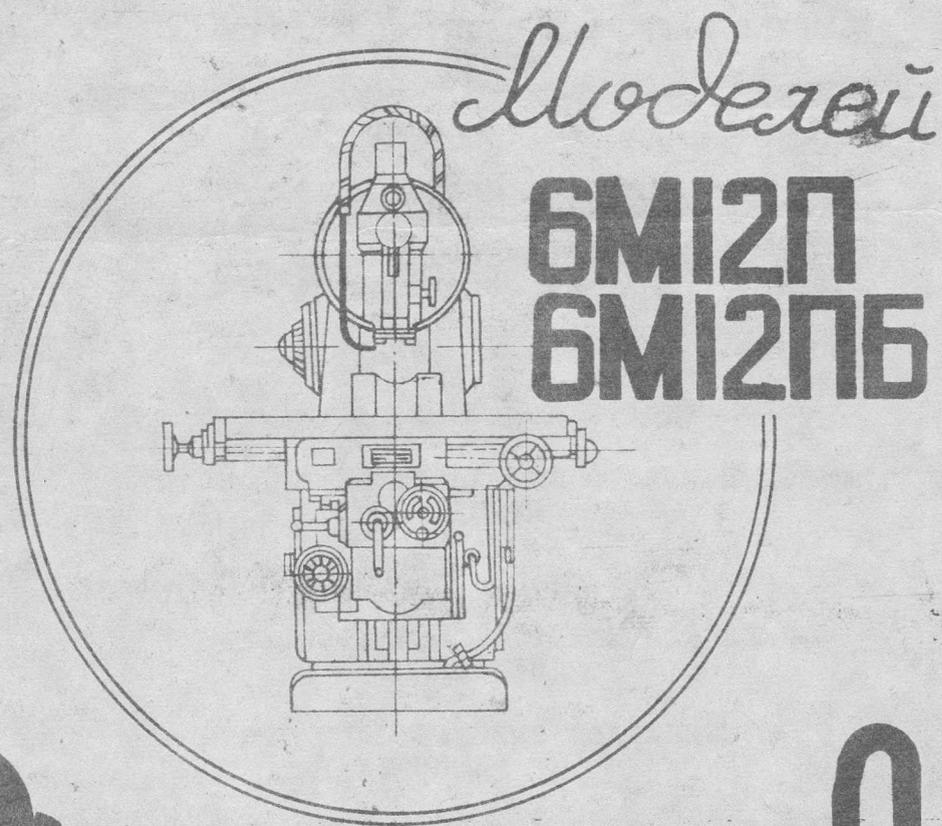

Моделей

6М12П  
6М12ПБ

**Руководство**  
**к станку**

Обозначение разделов	Наименование разделов и их содержание	Лист №
6M12П-0-01	Назначение и область применения станка	I
6M12П-0-02	Распаковка и транспортировка станка	I-2
6M12П-0-03	Фундамент станка, монтаж, установка	I-2
6M12П-0-04	Подготовка станка к первоначальному пуску	I
6M12П-0-05	Паспорт станка	I-6
6M12П-0-06	Краткое описание станка	I-10
6M82-0-06	Значение символических таблиц органов управления	10-II
6M12П-0-09	Смазка станка	I-4
6M12П-0-10	Первоначальный пуск станка	I
6M12П-0-11	Настройка и наладка станка и режимы резания	I-3
6M12П-0-12	Регулирование станка	I-6
6M12П-ВК	Ведомость комплектации принадлежностей	I-2
6M12Л-0-16	Схема расположения подшипников качения	I
6M12П-0-17	Спецификация подшипников качения	I-2
6M82-0-18	Спецификация быстрорежущих деталей	I-3
6M82-7-003А	Настройка станка на автоматический цикл	I
6M82-0-19	Описание типового защитного устройства	I
6M12П-0-20	Общий вид ограждения	I
6M82-0-07	Описание электрооборудования станков	I-5

Отдел главного конструктора

Руководство к станку

6M12П, 6M12ПБ

Жандорова Ман. 2.4.69.

Содержание

6M12П-0-СД

Кол 1 1

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ

Вертикальные консольно-фрезерные станки моделей 6М12П и 6М12ПБ представляют собой электрифицированные станки, обладающие высокой точностью и жесткостью.

Станки предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцевыми, цилиндрическими, концевыми, радиусными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. В серийном производстве, благодаря наличию полуавтоматических и автоматических циклов, станки могут успешно использоваться на работах операционного характера в поточных и автоматических линиях. На станках можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, нарезать зубчатые колеса и прочее.

Фрезерование зубчатых колес, разверток, спиралей, контура кулачков и прочих деталей, требующих периодического или непрерывного поворота вокруг своей оси, производится на данных станках с применением делительной головки или накладного круглого стола.

Благодаря наличию механизма выборки люфта в винтовой паре продольной подачи стола, на станке можно производить встречное и попутное фрезерование, как в простых режимах, так и в режимах с автоматическими циклами. Наиболее эффективное использование станка достигается при обработке деталей методом скоростного фрезерования.

Благодаря повышенным числом оборотов (до 2500 об/мин) на станке 6М12ПБ возможно фрезерование деталей из легких сплавов.

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	6М12П, 6М12ПБ
Составил <i>Шанс 18.3.69.</i>	Назначение и область применения станка	6М12П-0-01 / /
Проверил <i>Шанс 18.3.69.</i>		

## РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА.

К месту назначения станок транспортируется в собранном виде, упакованным в один ящик.

Демонтированы только маховик с торца стола, рукоятка подъема консоли и маховик поперечного перемещения стола, которые упаковываются в том же ящике.


Транспортировку станка в упакованном и распакованном виде следует производить согласно приведенным в данном разделе схемам транспортировки.

Распаковку станка следует начинать со снятия верхней стенки ящика, а затем удалить боковые стенки.

При транспортировке распакованного станка необходимо следить за сохранностью отдельных выступающих его частей и окраски станка от повреждения их штрпом, под ветви которого следует подкладывать подкладки. При распаковке следует проверить наличие всех поставленных принадлежностей, по спецификации принадлежностей, приложенной к руководству данного станка за № 6М12П-ВК.

Отдел главного конструктора		Руководство к станку	Модель 6М12П, 6М12ПБ
Составил	<i>А.И. 11.10.68</i>	Распаковка и транспортировка станка	6М12П-0-02
Вед. конст.	<i>В.И. 11.10.68</i>		
Нач. бюро	<i>В.И. 11.10.68</i>	Кол. 2	Лист 1

1. Консоль и салазки сдвинуть в крайнее положение по стрелке
2. Перемещающиеся узлы закрепить

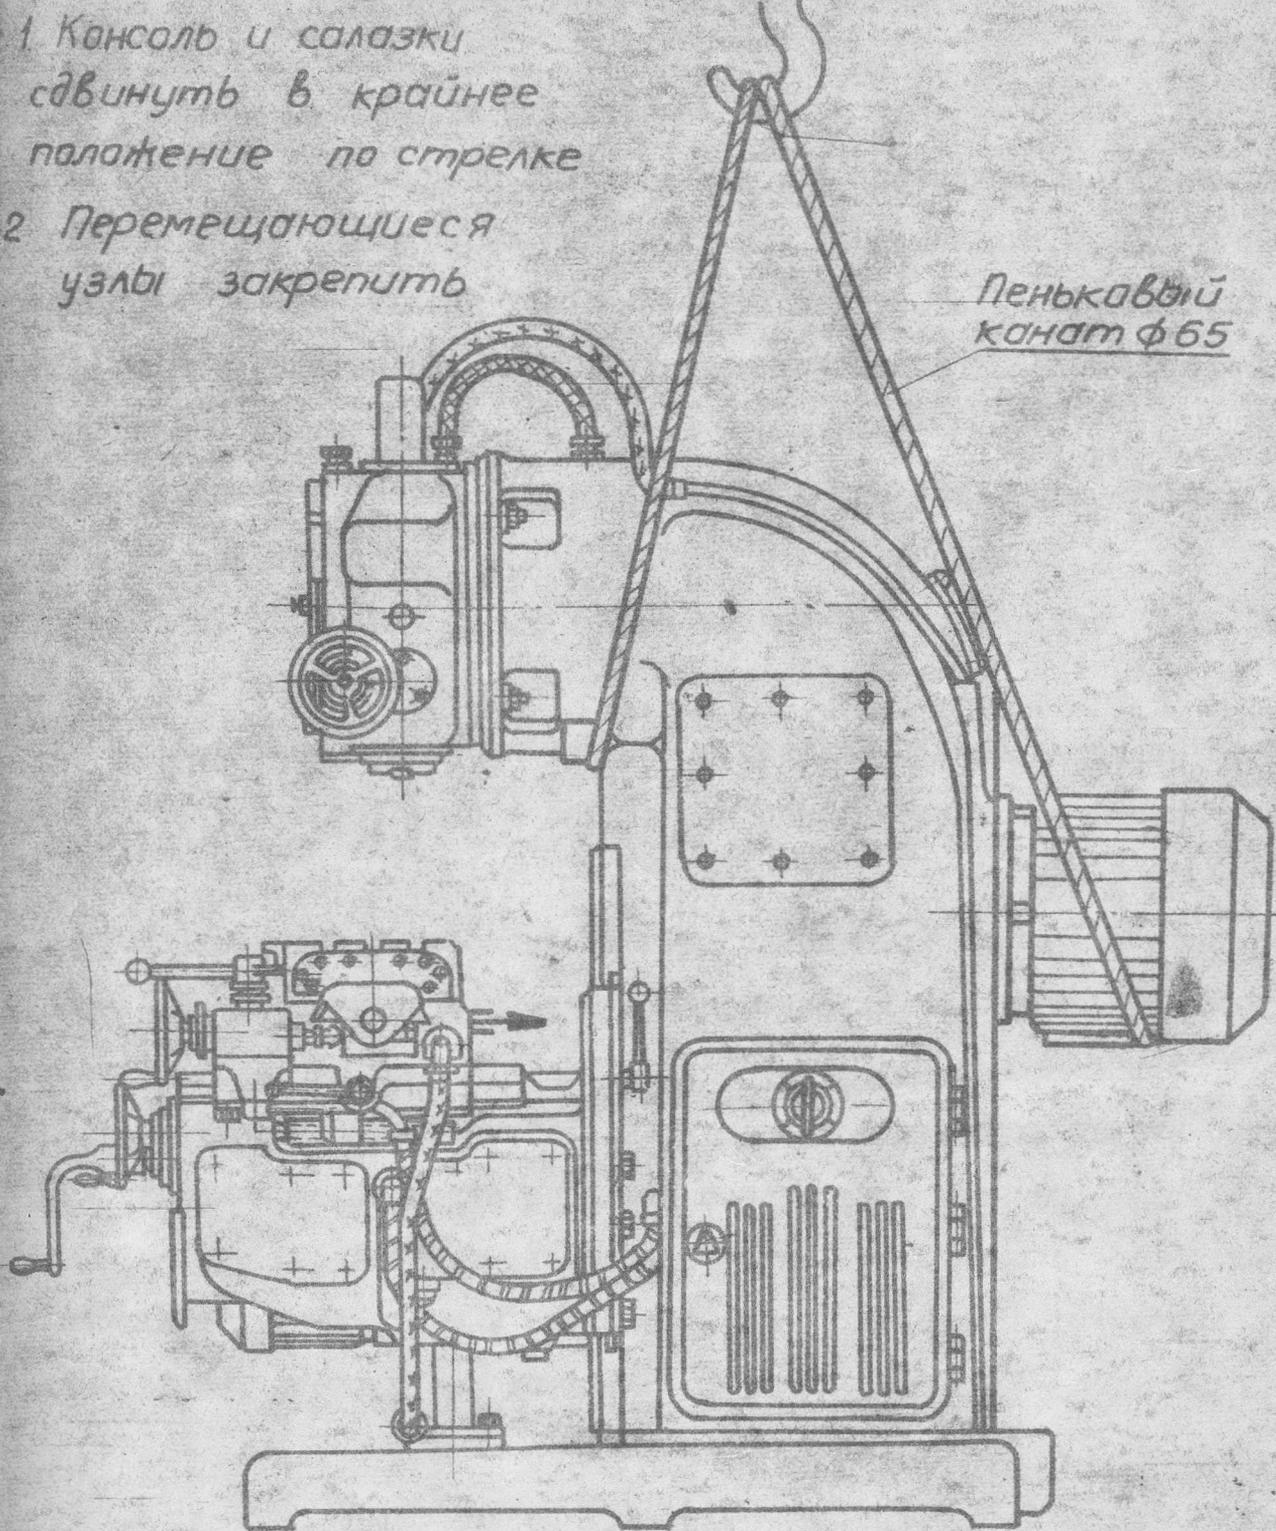

6M12П - 3000 кг  
 Вес станка: 6M12ПБ - 3065 кг

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6M12П 6M12ПБ
Составил Вед. конст.	Распаковка и транспортировка станка	6M12П-0-02
11.10.68 11.10.68	Схема транспортировки	Кот. 2 Лист 2

## ФУНДАМЕНТ СТАНКОВ, МОНТАЖ, УСТАНОВКА

Установочный чертеж станка приведен на чертеже № 6М12П-0-03 лист 2, на котором линией видимого контура изображен контур основания станка и указаны места отверстий под фундаментные болты, а штрихпунктирными линиями изображен фундамент. Станки устанавливаются на фундаменте. Глубина заложения фундамента "Н" принимается в зависимости от грунта.

Если пол в цехах заводов бетонирован, то установка станков может производиться прямо на бетонное покрытие пола.

Станки устанавливаются на 4-х выверочных винтах или стальных клиньях.



Проверка правильности установки станков производится по плоскости стола в продольном и поперечном направлениях при помощи уровня.

Окончательно выверенный станок подливается раствором цемента, а после затвердевания последнего закрепляется 4-мя фундаментными винтами М22.

Демонтированные при упаковке маховики и рукоятки должны быть установлены на свои места согласно общего вида станков.

Указания по электромонтажным работам, связанным с установкой и монтажом станка, даны в разделе "Паспорт электрооборудования станка" настоящего руководства.

Станок	Руководство к станку	6М12П, 6М12ПБ
Жанец 18.3.69	Фундамент станка, монтаж, установка	6М12П-0-03
Литвин 18.3.69		2 1

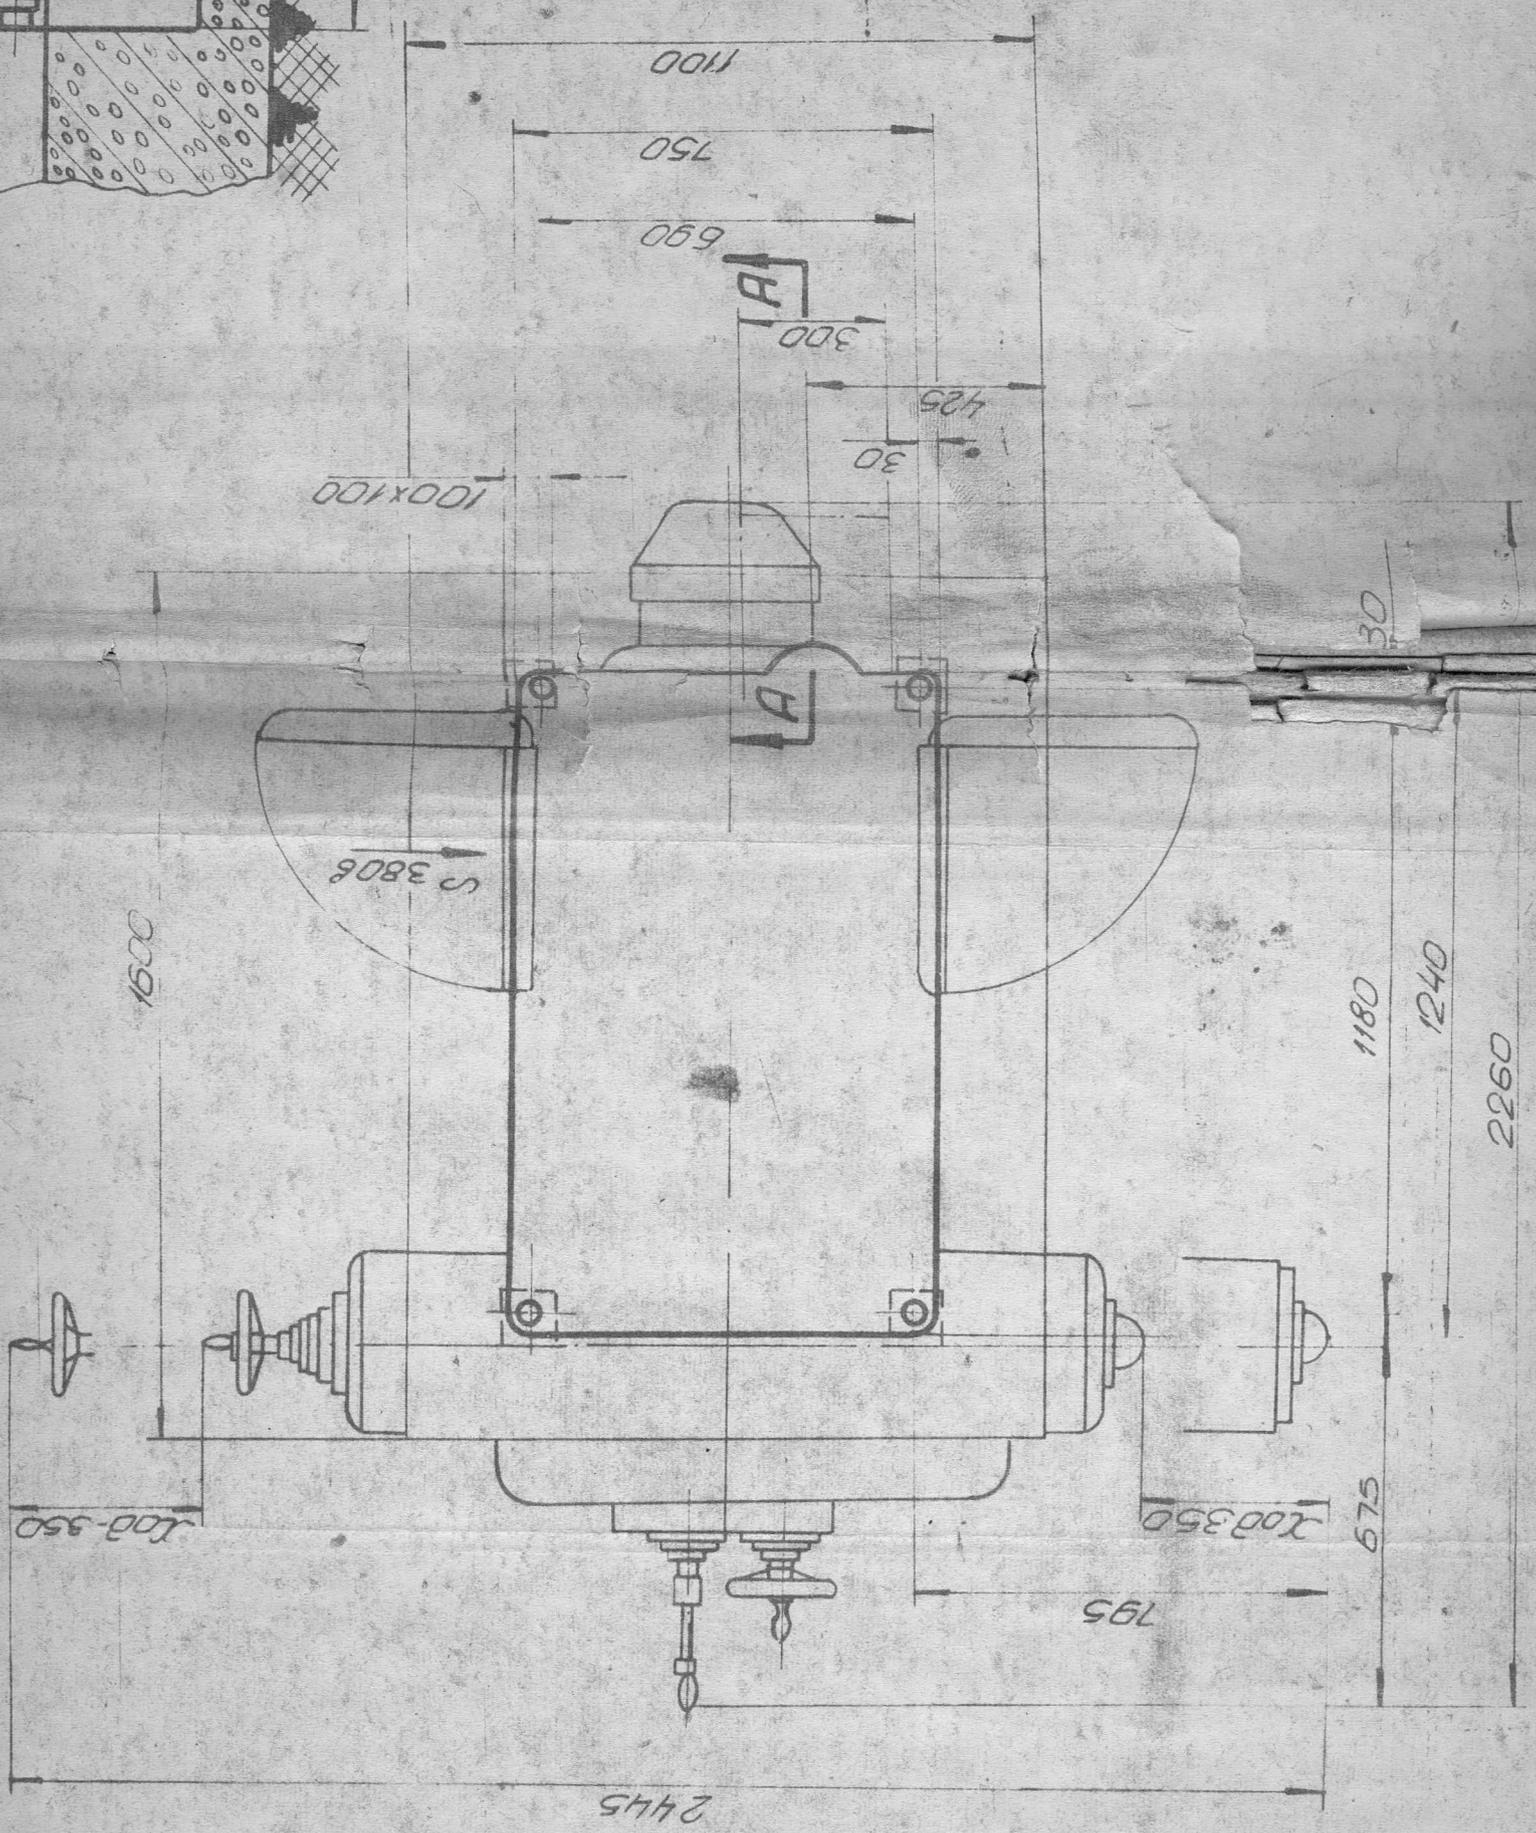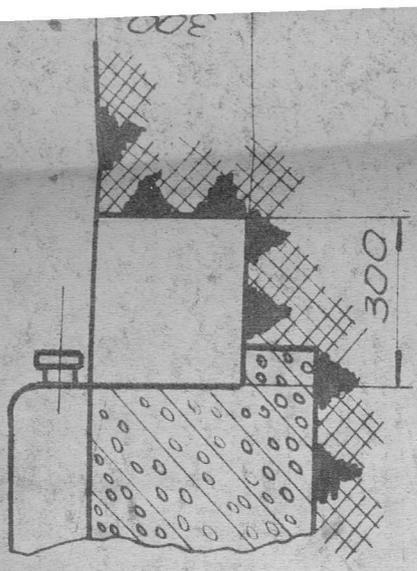

## ПОДГОТОВКА СТАНКА К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПУСКУ.

Антикоррозийные покрытия, нанесенные на обработанные неокрашенные поверхности станка перед его упаковкой, удалить с помощью керосина или растворителя.

Заполнить резервуары маслом марки "индустриальное 30" по ГОСТ 1707-51 в следующем количестве:


резервуар станины	12-14 л.
резервуар консоли	4 л.
резервуар салазок	1 л.

Кроме этого необходимо, согласно схемы смазки, смазать все точки станка.

После заполнения маслом резервуара салазок нужно смазать направляющие стола и салазок. Это осуществляется путем нескольких качков ручного насоса, установленного на левом торце салазок.

При работе с охлаждением в резервуар основания залить охлаждающую жидкость. При подключении станка к электросети необходимо обеспечить вращения шпинделя, согласно выбранным для работы фрезам. Перемещение стола должно совпадать с направлением наклона, рукоятки переключения подач. При этом насосы в станине и консоли должны подавать масла, а насос охлаждения - охлаждающую жидкость.

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6M12П, 6M12ПБ
Составил Вед. конст. Нач. бюро	Подготовка станка к первоначальному пуску	6M12П-0-04
		Кол. 1 Лист 1

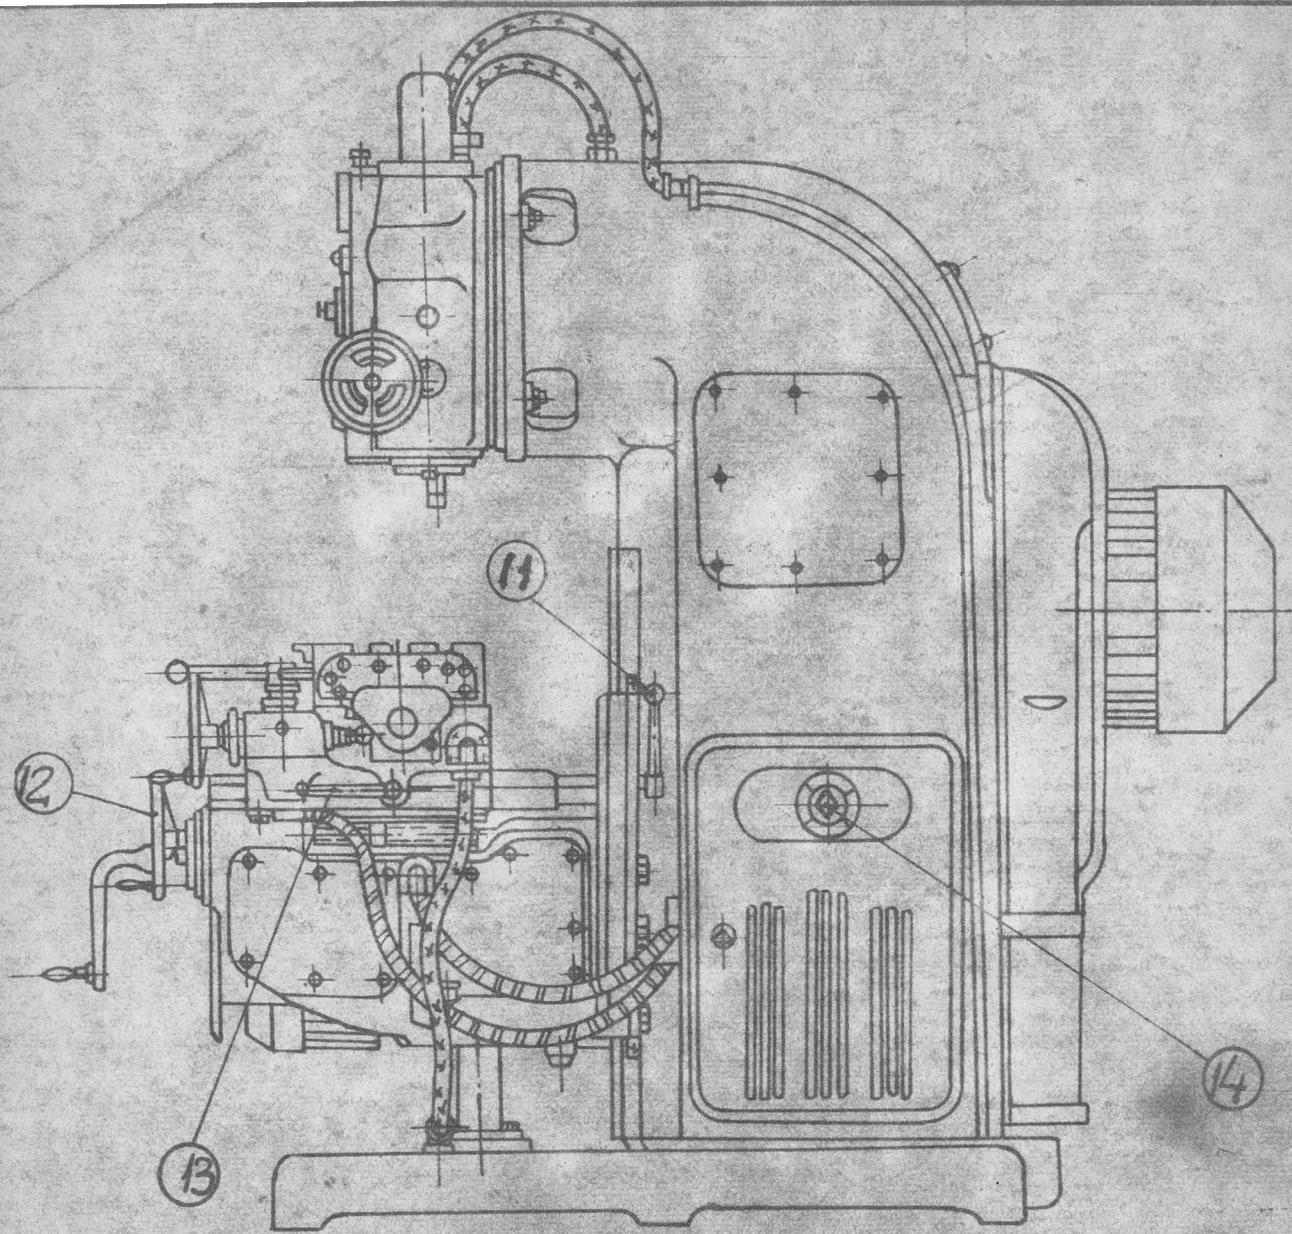


### Спецификация органов управления станка


Значение  
общего биде  
станка

#### Наименование и назначение.

1	Кран регулирования интенсивности охлаждения
2	Маховичок ручного продольного перемещения стола
3	Кулачки ограничения хода стола в крайних положениях или реверса стола при работе на полув автоматическом и автоматическом циклах.
4	Кулачки переключения стола подачи на быстро или с быстро на подачу.
5	Переключатель на автоматический цикл или ручное управление станка
6	Кнопка „ Пуск шпинделя”
7	Кнопка „ Стоп”
8	Кнопка „ Быстро”
9	Рукоятка ручного насоса смазки стола
10	Рукоятка включения вертикальных и поперечных подач стола
11	Рукоятка зажима консоли на направляющих станины
12	Маховичок ручного поперечного перемещения стола.

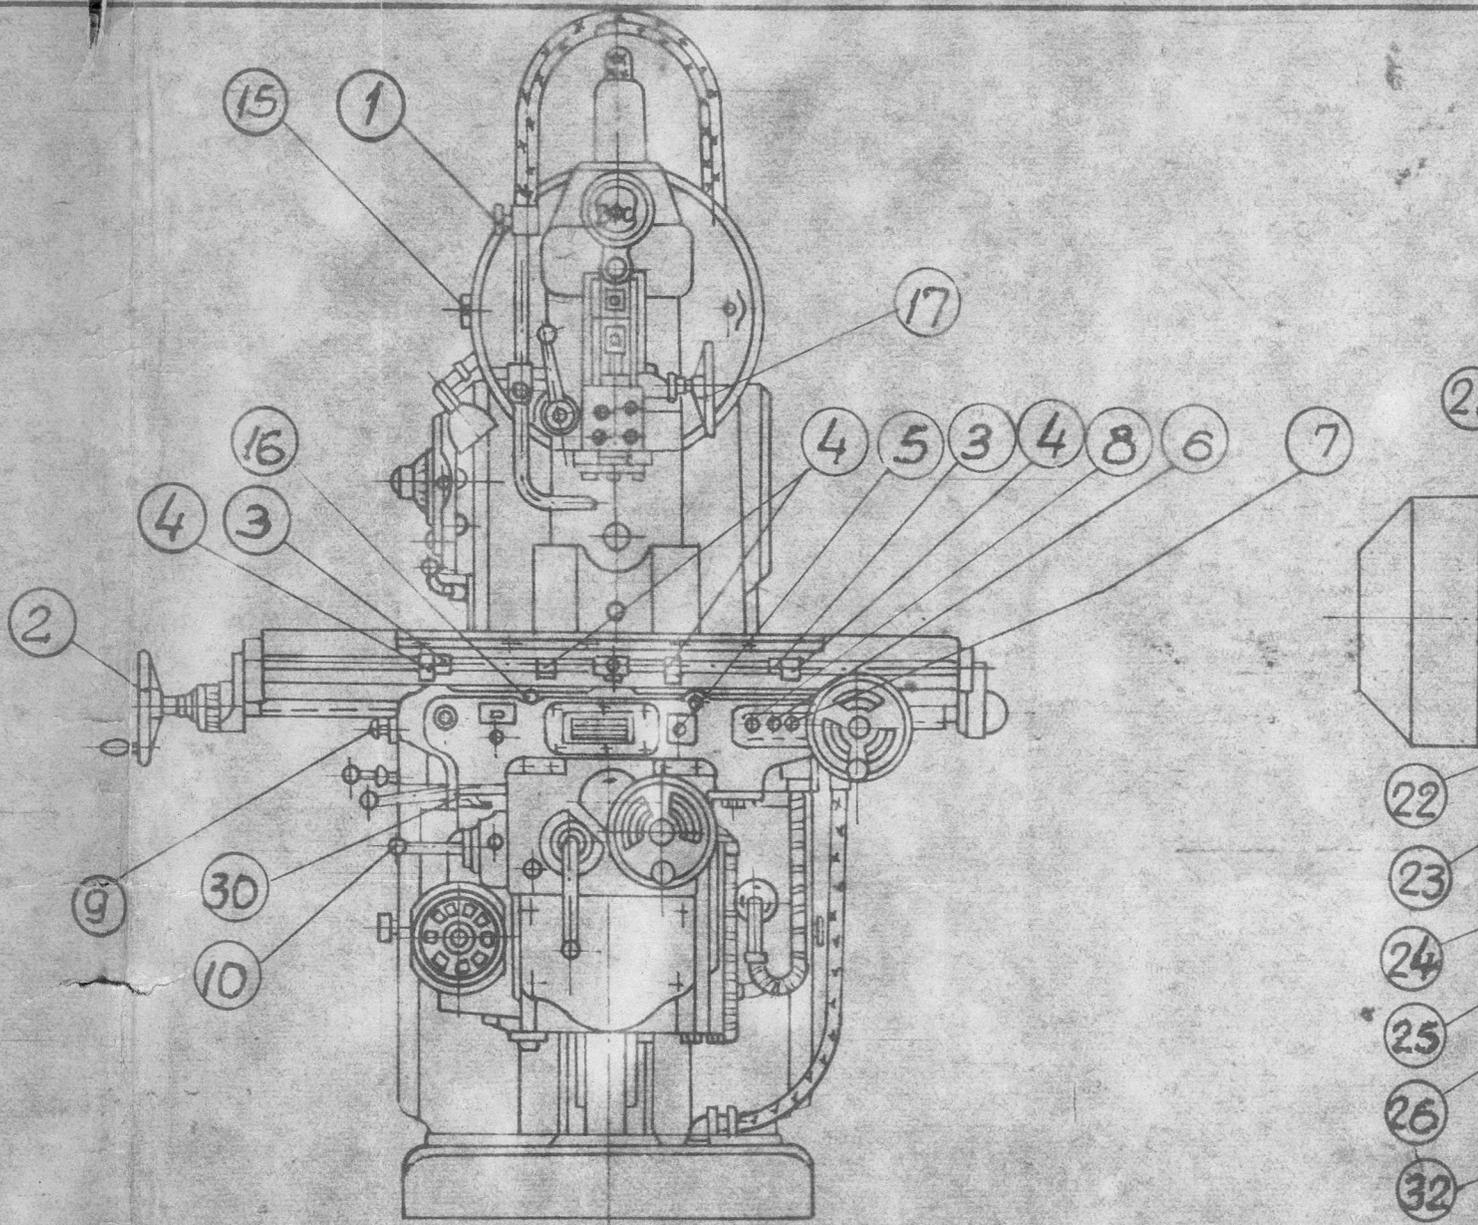

	13	Рукоятка зажима салазок на направляющих консоли	2
я	14	Переключатель управления столом, автоматический цикл-ручное управление-работа с круглым столом	2
сени-ти-	15	Шестигранник поворота фрезерной головки	2
ли	16	Винты зажима стола на салазках.	2
	17	Маховик перемещения гильзы шпинделя.	3
	18	Переключатель освещения, "включено - выключено"	3
	19	Кнопка "Стоп шпинделя"	3
	20	Кнопка "Пуск шпинделя"	3
	21	Рукоятка и лимб для переключения скоростей шпинделя.	3
ных	22	Кнопка "Импульс шпинделя"	
ны	23	Кнопка "быстро стоп"	
а.	24	Переключатель ввода, включено - выключено.	

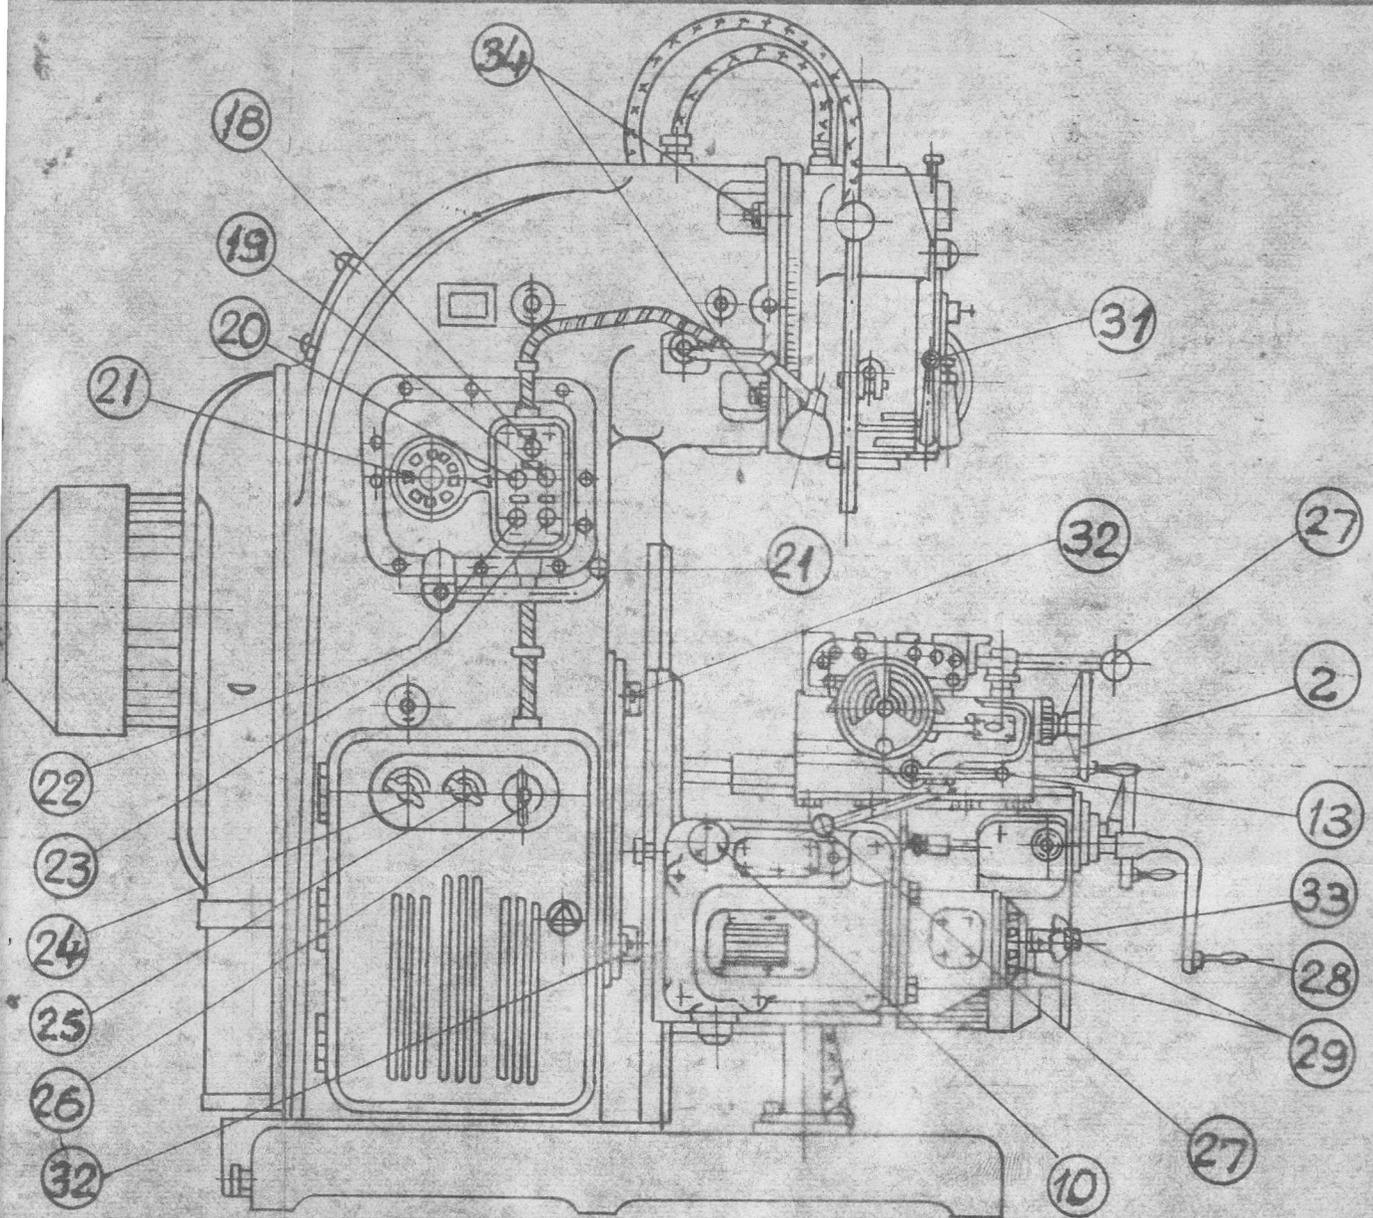

25	Переключатель насоса охлаждения „включено“ „выключено“
26	Переключатель вращения шпинделя „влево - вправо“
27	Рукоятка управления продольными перемещениями стола
28	Рукоятка подъёма консоли
29	Грибок и лимб для переключения подачи стола.
30	Кулачки ограничения поперечного хода стола
31	Рукоятка зажима гильзы шпинделя
32	Кулачки ограничения вертикального хода стола
33	Кнопка включения фиксации механизма переключения подачи
34	Гайки зажима поворотной фрезерной головки.

Отдел главного конструктора		Руководство к станку	Модель: 6М12П	
Состав. Эмануэл 11.3.41			6М12ПБ	
Вед. конст. Пилип 19.5.64		Общий вид с обозначением органов управления.	6М12П-0-05	
Нач. бюро.			Кол. лист 6 Лист 1	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СТАНКОВ

№ п/п	Наименование параметров	Данные	
		6М12П	6М12ПБ
I.	Размеры рабочей поверхности стола (длина x ширина), мм	1250x320	1250x320
2.	Число Т-образных пазов	3	3
3.	Ширина Т-образных пазов, мм	18	18
4.	Расстояние между Т-образными пазами, мм	70	70
5.	Конус фрезерного шпинделя	№3 ГОСТ 886-62	№3 ГОСТ 886-62
6.	Отверстие фрезерного шпинделя, мм	29	29
7.	Диаметр оправок, мм	40; 50	40; 50
8.	Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм	93	93
9.	Число скоростей шпинделя	18	18
10.	Пределы скоростей шпинделя, об/мин	31,5-1600	50-2500
II.	Число подач стола	18	18
12.	Пределы продольных и поперечных подач стола, мм/мин	25-1250	40-2000
13.	Пределы вертикальных подач стола, мм/мин	8,3-416,6	13,3-666,6
14.	Скорость быстрого продольного и поперечного перемещения стола, мм/мин	3000	4600
15.	Скорость быстрого вертикального перемещения стола, мм/мин	1000	1533
16.	Вес станка, т	3	3,065
17.	Габаритные размеры станка (длина x ширина x высота), мм	2395x1745x2000	2395x1745x2000
18.	Предельный ход стола, мм	700	700
19.	Поперечный ход стола, мм		
	а) механический	240	240

Отдел конструкторского бюро

Руководство к станку

6М12П, 6М12ПБ

*Манс 18.3.68*

Паспорт станка

6М12П-0-05

*Петров 18.3.68*

Кол. 6 | Лист 2

№ п/п	Наименование параметров	Данные	
		6M12П	6M12ПБ
19.	б) ручной (без ограничительных кулачков)	260	260
20.	Вертикальный ход стола	370	370
21.	Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм	30-400	30-400
22.	Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины	350	350
23.	Поворот головки вправо и влево, град.	<u>±45°</u>	<u>±45°</u>
24.	Максимальный вес обрабатываемых деталей, кг	250	250
25.	Электродвигатель главного движения:		
	тип	A02-51-4	A02-52-4
	число оборотов, об/мин	1460	1460
	мощность, кВт	7,5	10
26.	Электродвигатель привода подач:		
	тип	*A02-31-4	A02-31-4
	число оборотов, об/мин	1430	1430
	мощность, кВт	2,2	2,2
27.	Электродвигатель насоса подачи охлаждающей жидкости:		
	а) мощность, кВт;	0,125	0,125
	б) число оборотов, об/мин	2800	2800
28.	Количество электродвигателей	3	3
29.	Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт	9,825	12,325

ПРИМЕЧАНИЕ: Для станков на 60 герц число оборотов электродвигателей:



главного движения	1750 об/мин
подач	1730 об/мин
насоса охлаждения	3360 об/мин

\* на станках тропического исполнения - A0C2-31-4T

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	6M12П, 6M12ПБ
Составил	Паспорт станка	6M12П-0-05
Без. конст.		6
Нач. бюро		3


Габарит рабочего пространства: Посадочные и соединительные базы станка

Передний конец шпинделя

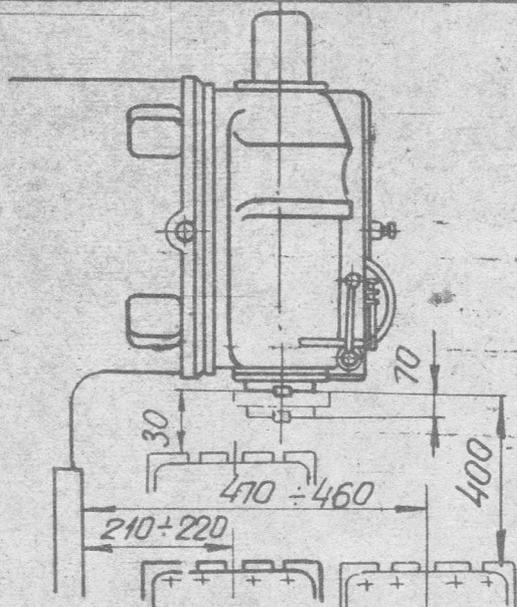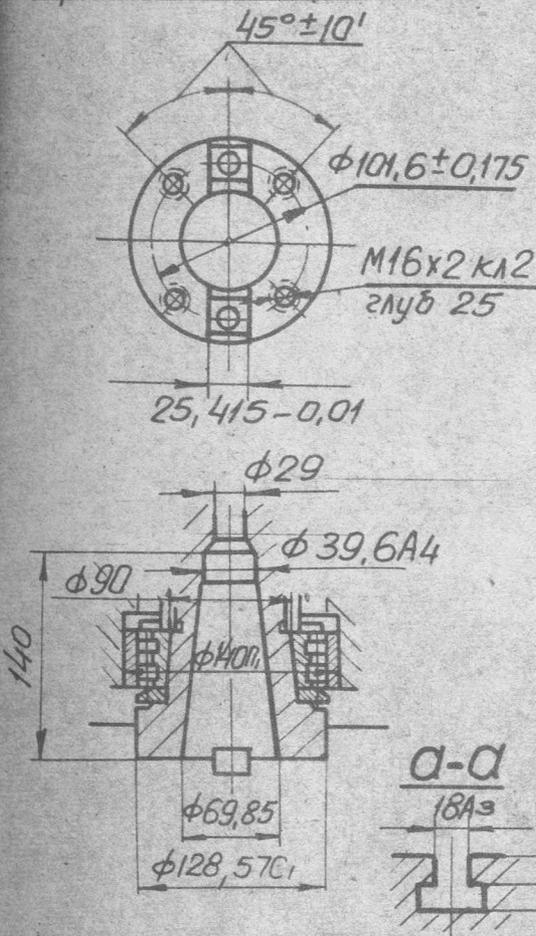


Поперечный ручной ход стола - 260 мм  
механический - 240 мм

Стол

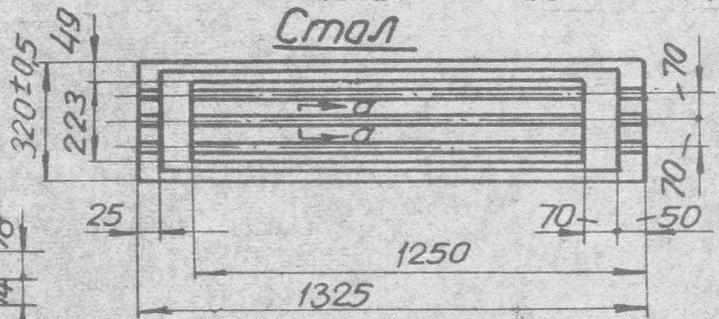

Габарит станка в плане

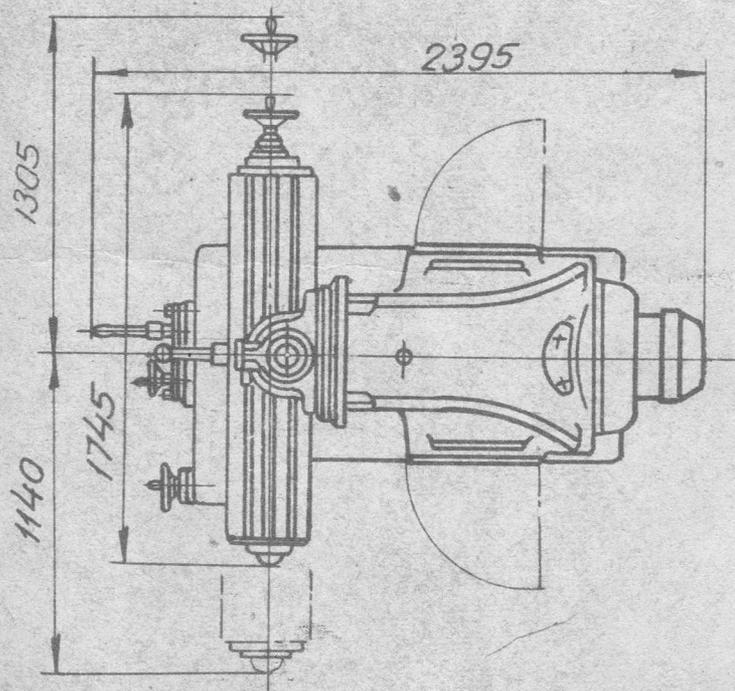

Руководство к станку

6M12П, 6M12ПБ

Паспорт станка

6M12П-0-05

6 4

11.10.68  
11.10.68

МЕХАНИКА СТАНКОВ  
Механика главного движения

6М12П

6М12ПБ

№	Число оборотов шпинделя в минуту при прямом пенеи:	Мощность на шпинделе, квт:	№	Число оборотов шпинделя в минуту при обратном пенеи:	Мощность на шпинделе, квт:	Код
1	31,5	5	I	50	6	0,9
2	40	5,5	2	63	6,5	0,89
3	50	6	3	80	7	0,87
4	63	6,5	4	100	7,5	0,87
5	80	7	5	125	8	0,85
6	100	7	6	160	8,5	0,83
7	125	7,5	7	200	9	0,83
8	160	8	8	250	10	0,84
9	200	8	9	315	10	0,83
10	250	8	10	400	11	0,81
11	315	8	11	500	11	0,79
12	400	8	12	630	11	0,78
13	500	8,2	13	800	11,5	0,75
14	630	8,2	14	1000	11,5	0,75
15	800	8,2	15	1250	11,5	0,73
16	1000	8,2	16	1600	11,5	0,65
17	1250	8,2	17	2000	11,5	0,62
18	1600	8,2	18	2500	11,5	0,56

Отдел главного конструктора

Руководство к станку

6М12П, 6М12ПБ

*Шанс*  
*2 к 18.3.59*

Паспорт станка  
Механика главного движения

6М12П-0-05

6 лист 5

Классификация  
Классификация

МЕХАНИКА ПОДАЧИ

6М12П

6М12ПБ

№ ступеней	6М12П		6М12ПБ	
	предельная	поперечная	предельная	поперечная
1	25	25	40	40
2	31,5	31,5	50	50
3	40	40	63	63
4	50	50	80	80
5	63	63	100	100
6	80	80	125	125
7	100	100	160	160
8	125	125	200	200
9	160	160	250	250
10	200	200	315	315
11	250	250	400	400
12	315	315	500	500
13	400	400	630	630
14	500	500	800	800
15	630	630	1000	1000
16	800	800	1250	1250
17	1000	1000	1600	1600
18	1250	1250	2000	2000

вертикальная : 8,3 ; 10,5 ; 13,3 ; 16,6 ; 21 ; 26,6 ; 33,3 ; 41,6 ; 53,3 ; 66,6 ; 83,3 ; 105 ; 138,3 ; 166,6 ; 210 ; 266,6 ; 333,3 ; 416,6 ; 538,3 ; 666,6

ст-пеней : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18

вертикальная : 8,3 ; 10,5 ; 13,3 ; 16,6 ; 21 ; 26,6 ; 33,3 ; 41,6 ; 53,3 ; 66,6 ; 83,3 ; 105 ; 138,3 ; 166,6 ; 210 ; 266,6 ; 333,3 ; 416,6 ; 538,3 ; 666,6

ст-пеней : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18

вертикальная : 8,3 ; 10,5 ; 13,3 ; 16,6 ; 21 ; 26,6 ; 33,3 ; 41,6 ; 53,3 ; 66,6 ; 83,3 ; 105 ; 138,3 ; 166,6 ; 210 ; 266,6 ; 333,3 ; 416,6 ; 538,3 ; 666,6

ст-пеней : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18

вертикальная : 8,3 ; 10,5 ; 13,3 ; 16,6 ; 21 ; 26,6 ; 33,3 ; 41,6 ; 53,3 ; 66,6 ; 83,3 ; 105 ; 138,3 ; 166,6 ; 210 ; 266,6 ; 333,3 ; 416,6 ; 538,3 ; 666,6

ст-пеней : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18

Наибольшее усилие, допустимое механизмом подачи, кг

продольной 1500

поперечной 1200

вертикальной 500

На лимбе указаны продольные подачи

Отдел главного конструктора

Руководство к станку

6М12П, 6М12ПБ

Составил  
Вел. черт.  
Н. П. Суров

*Маневр 18.3.63*

Паспорт станка  
Механика подачи

6М12П-0-05

Лист 6

После установки станка на фундаменте, необходимо: снять защитное, антикоррозийное покрытие с обработанных поверхностей, залить резервуары маслом и смазать станок; проверить подключение фаз электросети к станку, проверить работу всех рукояток станка, обкатать станок холостым и под нагрузкой, установив самое низкое число оборотов и наименьшую подачу, постепенно переходя на более высокие числа оборотов и подачи, и только после этого проверить паспортные данные.

За поломки, связанные с неправильностью подключения станка к сети, а также поломки, возникающие из-за небрежности установки станка, предприятие ответственности не несет.

В связи с наличием проребов перемещаемых узлов по инерции значение поперечного паспортного механического хода уменьшено на величину возможных проребов 15-20 мм, в соответствии с этим и проверены ограничительные кулачки.

Вес станка, приведенный в паспорте, включает смазку, эмульсию и прилегаемые за особую плату принадлежности.

Рабочими движениями станка являются: вращение шпинделя и перемещение стола в продольном, поперечном и вертикальном направлениях. Ручные перемещения стола, салазок, консоли и выдвижение шпинделя поворотной головки могут быть как рабочими, так и установочными. На станке возможны механические быстрые установочные перемещения стола, салазок и консоли.

Станок может быть настроен на автоматические (маятниковые) или полуавтоматические циклы (для продольного перемещения стола смотри чертеж № 6M82-7-003A).

Содержание станка в чистоте, смазка, правильное обслуживание и работа, производимая надлежащим образом, предохраняют станок от повреждений и являются наилучшей гарантией работы и постоянной точности станка.

Отдел главного конструктора С. С. С.	Руководство к станку	6M12П, 6M12ПБ
Дата выпуска: 18.3.63 Подпись: [подпись] 18.3.63	Краткое описание станка	6M12П-0-06 Лист 10 из 1

Станок состоит из следующих узлов:

### СТАНИНА

Станина станка является базовым узлом, на котором монтируются остальные узлы и механизмы станка. Повышенная жесткость станины достигается за счет развитого основания и трапецидального сечения станины по высоте, а также большого числа ребер. Спереди станины на круглых направляющих монтируется поворотная головка, а на вертикальных направляющих - консоль.

Внутри станины монтируется коробка скоростей, а в двух нишах расположено электрооборудование. Кроме того, внутри станины имеется резервуар для масла.

С левой стороны станины крепится коробка переключения скоростей, а с правой стороны имеется окно, закрытое крышкой, при снятии которой открывается доступ к масляному насосу и коробке скоростей.

Станина имеет вертикальные направляющие для консоли, выполненные в виде ласточкина хвоста.

Станина выполнена отдельно с основанием и крепится с ним болтами. Основание является одновременно резервуаром для охлаждающей жидкости, для слива которой сзади в основании имеется отверстие. Сзади на основании крепится электронасос охлаждающей жидкости.

### КОРБОКА СКОРОСТЕЙ

Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины и имеет 18 различных чисел оборотов шпинделя. Вращение шпинделю сообщается электродвигателем переменного тока. Вали коробки скоростей смонтированы на шарикоподшипниках.

Смазка коробки скоростей осуществляется от плунжерного насоса, смонтированного на валу II коробки скоростей.

Отдел технического обслуживания	Руководство к станку	Модель 6M12П, 6M12ПБ
Специал. станок 1838	Краткое описание станка	6M12П-0-06
Вед. проект 18.3.68		Кол. 10   Лист 2

## КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Самостоятельный узел, который смонтирован на левой стенке станины. Коробка переключения обеспечивает получение 18 скоростей шпинделя и фиксирует их в выбранном положении.

На наружной плоскости коробки расположен лимб с обозначением чисел оборотов шпинделя, стрелка-указатель и кнопочная станция. С нижней стороны коробки находится рукоятка, имеющая два положения.

Процесс переключения скоростей осуществляется следующим образом: 1) опустить рукоятку вниз, вывести шип рукоятки из фиксирующего паза и отвести рукоятку на себя <sup>до упора</sup>; 2) вращая лимб, установить требуемое число оборотов против стрелки-указателя; 3) рукоятку плавным движением дослат в первоначальное положение, зафиксировав ее в пазу фланца.

Переключение скоростей на ходу не допускается.

Если рукоятка не устанавливается в первоначальное положение, то необходимо нажать на кнопку импульса, которая расположена на кнопочной станции коробки переключения.

## ПОВОРОТНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА

Поворотная фрезерная головка представляет собой вертикальный шпиндель с приемным валиком, которые смонтированы в отдельном корпусе. Поворот осуществляется за квадрат, расположенный с левой стороны поворотной головки.

Шпиндель смонтирован в гильзе и имеет осевое перемещение при помощи маховика.

Зажим гильзы осуществляется рукояткой, расположенной с левой стороны головки. Смазка подшипников осуществляется от насоса коробки скоростей.

Руководство к станку

6M12П, 6M12ПБ

Краткое описание станка

6M12П-0-06

10

3

Жанф 18.3.62

18.3.62

## КОРБКА ПОДАЧ

Коробка передач представляет собой самостоятельный узел, смонтированный с левой стороны консоли. Коробка передач дает 18 различных величин передач.

Переключение передач производится при помощи механизма переключения, прифланцованного к корпусу коробки передач. Коробка переключения имеет в передней своей части лимб с обозначением величин передач и грибок для переключения.

Указания на лимбе значения передач относятся к предельным и поперечным передачам стола. Вертикальные передачи составляют  $1/3$  от предельных.

Переключение передач осуществляется в следующем порядке:

1. Нажать на кнопку грибка и потянуть грибок на себя до отказа.
2. Поверотом лимба за грибок установить требуемую величину передачи.
3. Плавным движением дослать грибок вперед до отказа и отпустить кнопку.
4. Проверить надежность фиксации грибка.

## КОНСОЛЬ

Консоль является базовым узлом, объединяющим все узлы цепи передач и распределяющим движение на предельную, поперечную и вертикальную передачи.

Консоль несет на себе различные органы управления и устройства. В передней нижней части консоли помещается электродвигатель передач. С правой стороны, в нише, помещен электромагнит.

Движение передач идет от электродвигателя через коробку передач на шестерни консоли. Включение вертикальных и поперечных передач осуществляется от кулачковых муфт, облокированных от одновременного

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6М12П, 6М12ПБ
Составил <i>Манд. 18.3.62</i>	Краткое описание станка	6М12П-0-06
Ведущий <i>Манд. 18.3.62</i>		Кол. 10 Лист 4

включения, как между собой, так и с рукояткой подъема консоли и маховиком перемещения салазок.

Рукоятка включения вертикальных и поперечных подач выведены на левую сторону консоли. Кроме основной рукоятки имеется дублер-рукоятка, расположенная над коробкой подач. Рукоятки имеют пять различных положений.

Среднее положение соответствует остановке механической подачи (ручное перемещение консоли и салазок). Направление включения рукояток совпадает с направлением подачи: консоль вверх-вниз, салазки на себя - от себя.

Смазка механизма консоли принудительная, от плунжерного насоса, расположенного в нижней части консоли. От этого же насоса смазывается коробка подач. Зажим консоли на направляющих станины производится рукояткой с правой стороны консоли. Выбор лифта в направляющих консоли производится подтяжкой бокового клина и переоборудкой прижимных планок.

### СТОЛ И САЛАЗКИ

Салазки перемещаются по прямоугольным направляющим консоли от винта поперечной подачи через гайку, закрепленную в кронштейне.

Зажим салазки на консоли производится двумя эксцентриковыми зажимами.

На продольных направляющих салазок типа ласточкина хвоста, перемещается стол, являющийся последним элементом в цепи предельных подач, сосредотачивая в себе все движения, необходимые при фрезеровании с продольной подачей, а именно, ручные перемещения, механические подачи и быстрые хода, кроме того, за счет салазок и консоли, стол получает возможность поперечных и вертикальных перемещений.

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	6М12П, 6М12ПБ
Составил <i>Машф 18.3.69</i>	Краткое описание станка	6М12П-0-06
Вед. кон. <i>Литв 18.3.69</i>		Класс 10   А - 5

Предельный ход стола осуществляется вращающимся винтом с трапецидальной резьбой и неподвижной гайкой, при включении кулачковой муфты рукояткой предельного хода.

Реверс осуществляется изменением направления вращения электродвигателя подачи. Зажим стола производится двумя винтами, действующими через стержни со скосом на клин.

Рукоятка предельного хода имеет три фиксированных положения: "подача вправо", "подача влево", "стоп". Направление включения рукоятки предельного хода совпадает с направлением движения стола.

Стол станка может настраиваться на полуавтоматический, автоматический (маятниковый) или ручной циклы работы, для чего на правой дверке ниши электрооборудования необходимо поставить переключатель в положение "автоматический цикл". Кроме того, повернуть переключатель на переднем торце салазки в положение "автоматическое управление столом", заперев этим кулачковую муфту. Управление автоматическими ходами стола происходит от кулачков, укрепленных на передней боковой плоскости, стола.

Ни в коем случае нельзя останавливать стол на автоматическом цикле в момент поворота звездочки, находящейся на оси рукоятки, т.к. в этот момент рукоятка предельного хода электрически заблокирована и не работает. Если возникнет необходимость, стол в этот момент можно остановить только кнопкой стоп. Перед пуском после такого останова необходимо проверить, зафиксирована ли звездочка.

На станке чаще всего производятся работы с ручным управлением, что соответствует положению переключателя на правой дверке ниши электрооборудования "ручное управление столом" и положению переключателя на передней стороне салазки "ручное управление столом"

Для большего удобства при ручном управлении столом имеется дублир-рукоятка предельного хода, расположенная внизу с левой стороны

Отдел технического контроля	Руководство к станку	6M12П, 6M12ПБ
Машинист 18.3.02	Краткое описание станка	6M12П-0-06 К. 10   Д. 6
Машинист 18.3.02		

ны салазки, а также два маховика ручного перемещения стола: один - на передней плоскости салазки, другой - на левом торце стола.

На передней плоскости салазки, справа, расположена кнопочная станция, состоящая из трех кнопок "стоп", "шпиндель", "быстро".


Смазка механизмов стола и салазки, происходит от ручного насоса, расположенного на левом торце салазки.

ОХЛАЖДЕНИЕ инструмента производится охлаждающей жидкостью, подаваемой электронасосом, смонтированным сзади станка, из резервуара, находящегося в основании.

Охлаждающая жидкость подается через трубу и резиновый шланг, на конце которого находится кран и наконечник, Краном регулируется количество подаваемой охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость со стола сливается через салазку и резиновый шланг, прикрепленный справа салазки в основании станка. При работе станка без охлаждения, насос отключается выключателем, расположенным на левой дверке ниши электрооборудования.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, поставляемые со станком, перечислены в "Ведомости комплектации принадлежностей", приложенной к руководству станка.

Удобр. станка	Руководство к станку	6M12П, 6M12ПБ
Машин. 18.3.19.1 Иванов И.И.	Краткое описание станка	6M12П-0-06 к. 10 л. 7

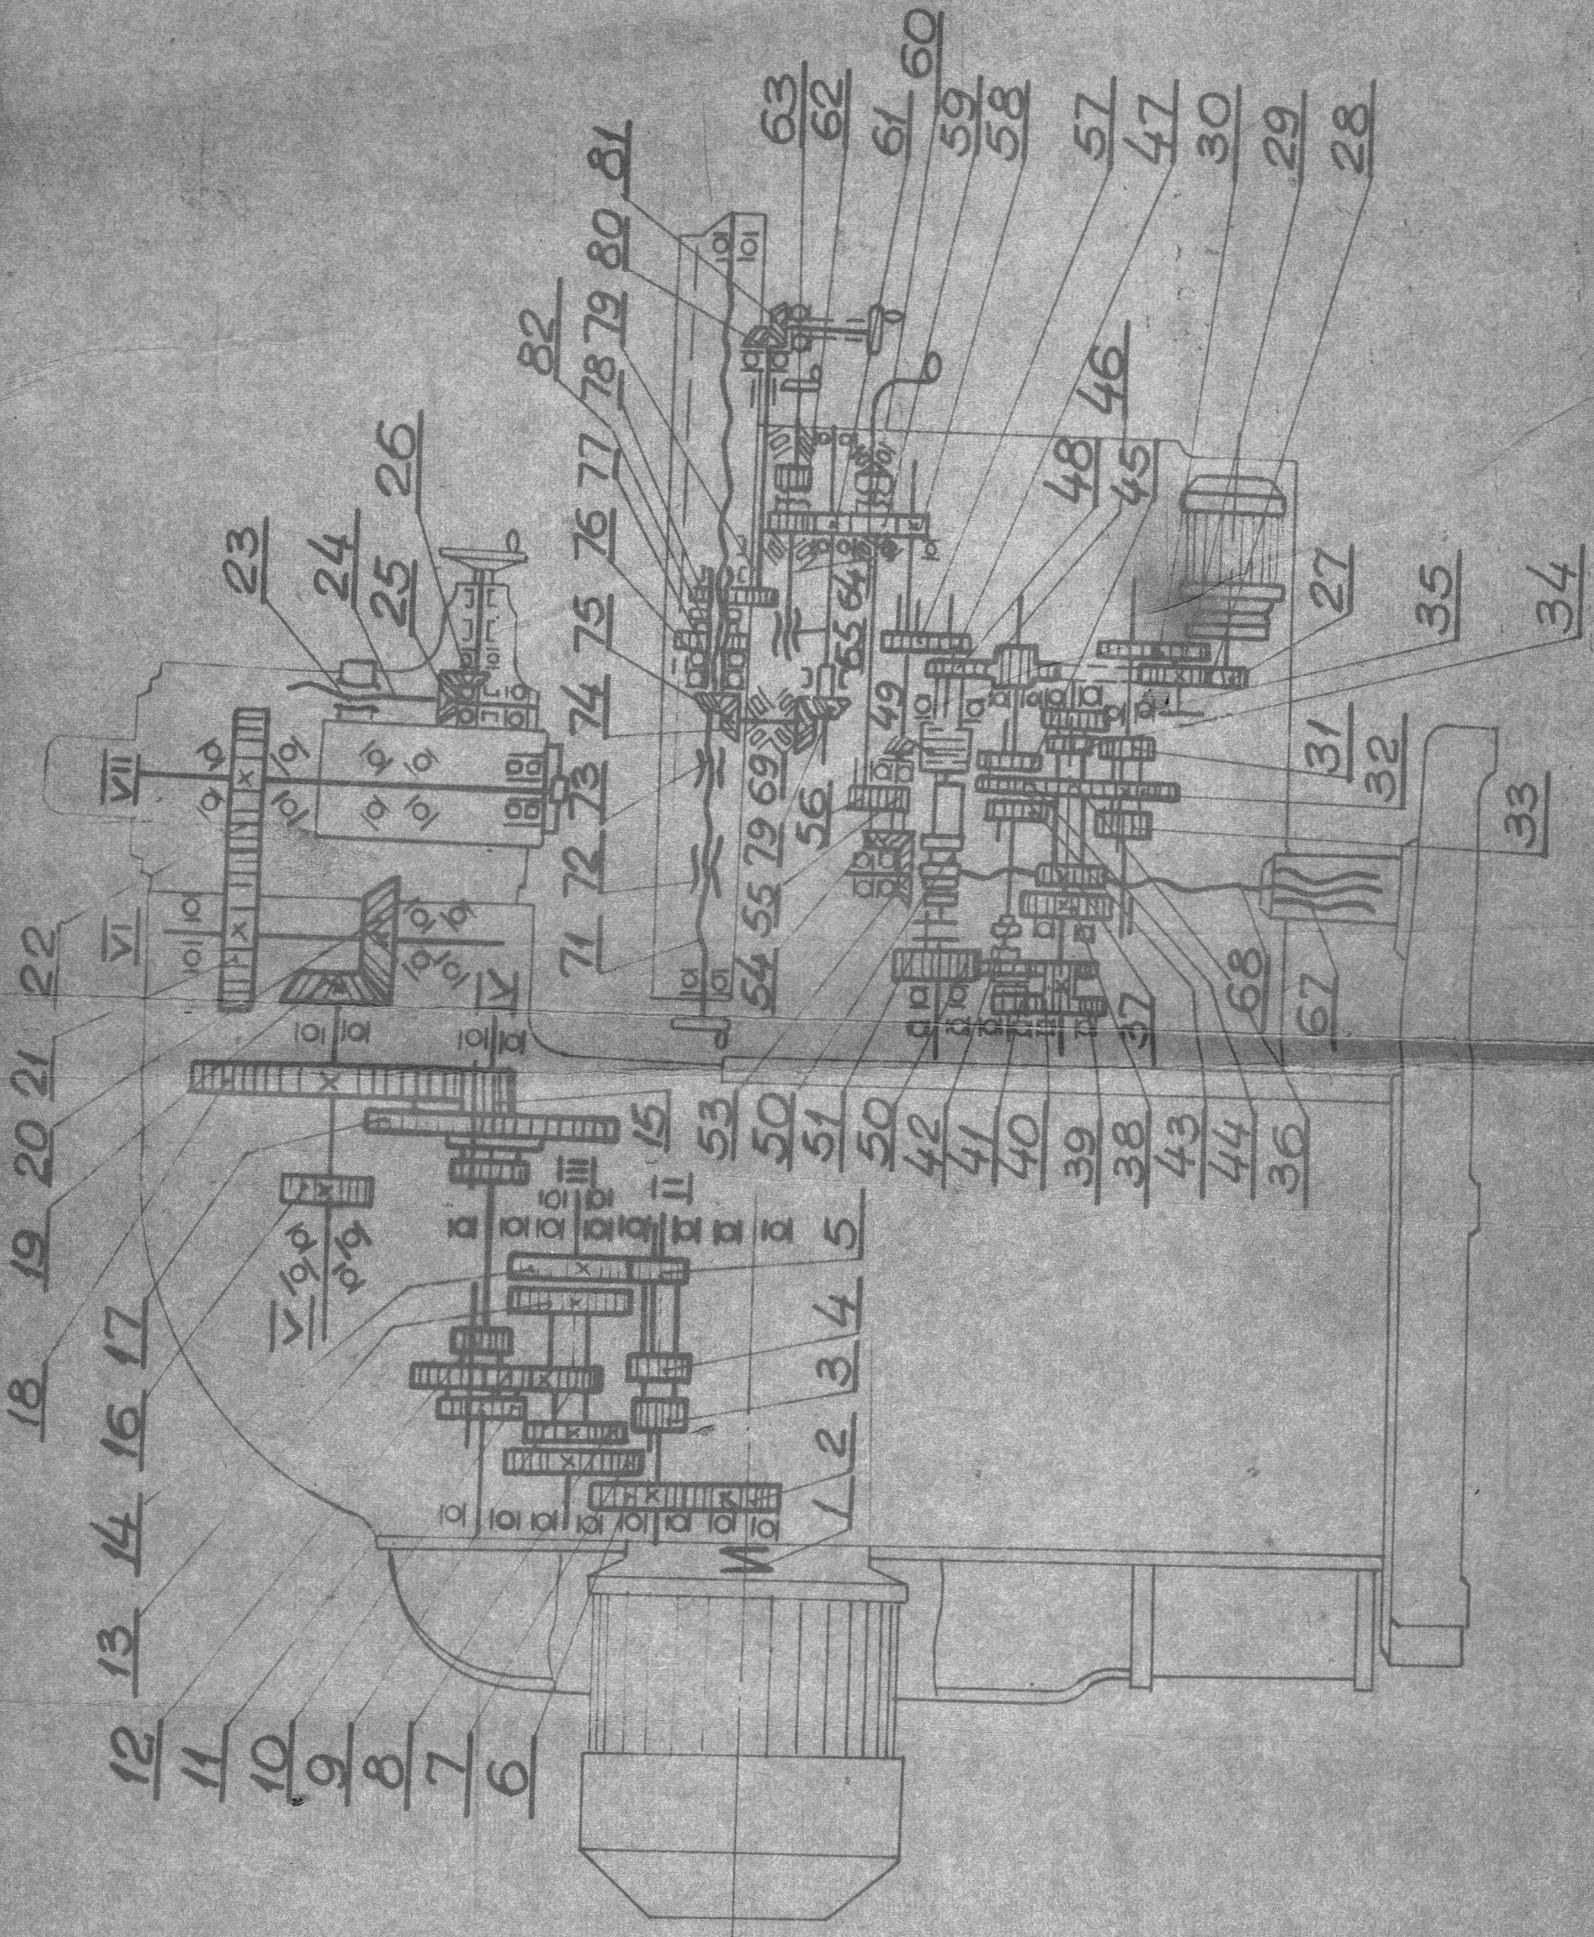

18 19 20 21 22

12 13 14 16 17

11 10 9 8 7 6

1 2 3 4 5

15 53 50 51 50 42 41 40 39 38 43 44 36

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

23 24 25 26

63 62 61 60 59 58 57 47 30 29 28

48 46 45

27 35 34

31 32

33

68 67

36

W

VII

VI

82

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

82

78 79 80 81

63 62

61 60

59 58

57 47

30 29

28

Спецификация шкивов, зубчатых колес, червяков, гаек и винтов

Наименование узла		Коробка скоростей									
№№ по схеме		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Число зубьев или заходов	Муфта элас-тич-ная	27	19	22	16	53	35	27	17	37	
Модуль или шаг в мм		3	4	4	4	3	4	4	4	4	
№№ по схеме		11	12	13	14	15	16	17	18	19*	
Число зубьев или заходов		46	26	32	38	19	38	82	69	26	
Модуль или шаг в мм		4	4	4	4	4	3	3	4	3,5	
Наименов. узла		Поворотная головка									
№№ по схеме		20*	21	22	23	24	25	26			
Число зубьев или заходов		26	54	54	1	1	31	31			
Модуль или шаг в мм		3,5	4	4	4	4	1,5	1,5			
Наименование узла		Коробка подачи									
№№ по схеме		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Число зубьев или заходов		26	50	26	57	27	36	18	21	27	18
Модуль или шаг в мм		2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
№№ по схеме		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Число зубьев или заходов		24	36	18	45	13	40	34	40	37	67
Модуль или шаг в мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2
№№ по схеме		47	48	49	50	51	52				
Число зубьев или заходов		28	33	Муфта фрикцион.	40	Муфта предохранитель	Муфта быстрого хода				
Модуль или шаг в мм		2,5	2		2,5						
Наименование узла		Консоль									
№№ по схеме		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Число зубьев или заходов		46	23	33	22	35	18	33	Муфта включ. берт. хода стола	37	33
Модуль или шаг в мм		2,91	2,91	3	3	2,5	3	3		3	3
		Руководство к станку							6М12П; 6М12АБ		
		Краткое описание станка							6М12П-0-06		
		Спецификация элементов кинематической схемы							10		9

11.10.68  
11.10.68

12  
12  
0

Спецификация шкивов, зубчатых колес,  
червяков, гаек и винтов

Наименование узла	Консоль									
	63	64	65		67	68				
№№ по схеме										
Число зубьев или заходов	Муфта включ	1	1		1	1				
Модуль или шаг в мм	попер ход стола	6	6		6	6				

Наименован. узла	Стол и салазки									
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
№№ по схеме										
Число зубьев или заходов	16	18	1	1	1	18	18	15	30	50
Модуль или шаг в мм.	4	4	6	6	6	3	3	3	3	2'
№№ по схеме	79	80	81	82						
Число зубьев или заходов	25	18	24	Муфта включ						
Модуль или шаг в мм.	2	2	2	продольн. ход стола						

Примечание:

Допускается установка зубчатых колес

№19 и №20 с  $Z=30$ .


Для станка модели 6М12ПБ число зубьев  
зубчатого колеса №21-88, зубчатого колеса  
№22-56, зубчатого колеса №47-35,  
зубчатого колеса №57-28

Для станков на 60 герц число зубьев зубчатых колес  
№ по кинематической схеме:


		6М12П	6М12ПБ
№ 2	равно	24	24
№ 6	—"	56	56
№ 47	—"	25	31
№ 57	—"	38	32

	Руководства к станку	6М12П; 6М12ПБ
	Краткое описание станка	6М12П-0-06
	Спецификация элементов кинематической схемы	10   10


Сверт. 4.10.68  
Сверт. 4.10.68  
Сверт. 11.0.68

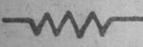	Главный выключатель
	Шпиндель
	Направление вращения шпинделя
0	Отключено
I	Включено
T	Импульс
	Движение стола со скоростью быстрого хода
	Подача
	Ручное управление
	Работа станка на автоматическом цикле
	Круглый стол
	Охлаждение
	Местное освещение
	Регулировка люфта гайки
	Скорости на ходу не переключать
	Насос смазки стола

ГЗФС	Руководство к станку	Модель: 6М82, 6М82Г, 6М82ГБ
Отдел главного конструктора	Значение символических изображений органов управления	6М82-0-06
Состав	Воробьев 20.2.48	Листов 11, лист 10
а.к.к.	Прил. 10.2.11	

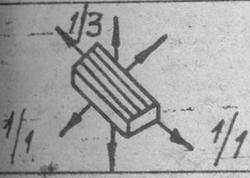	Заземление
 / min	Число оборотов шпинделя в мин.
	Консистентная смазка
	Регулирование смазки шпинделя
	Залив масла
	Отношение подачи стола к установленной на лимбе

ГЗФС		Руководство к станку	Модель: 6М82; 6М82Г; 6М82ГБ	
Отдел главного конструктора			Значение символических изображений органов управления	6М82-0-06
Состав	Гурьевский 20/12/66			Листов 14
Вед. Конс				
И-КБюро	(Шиле)			

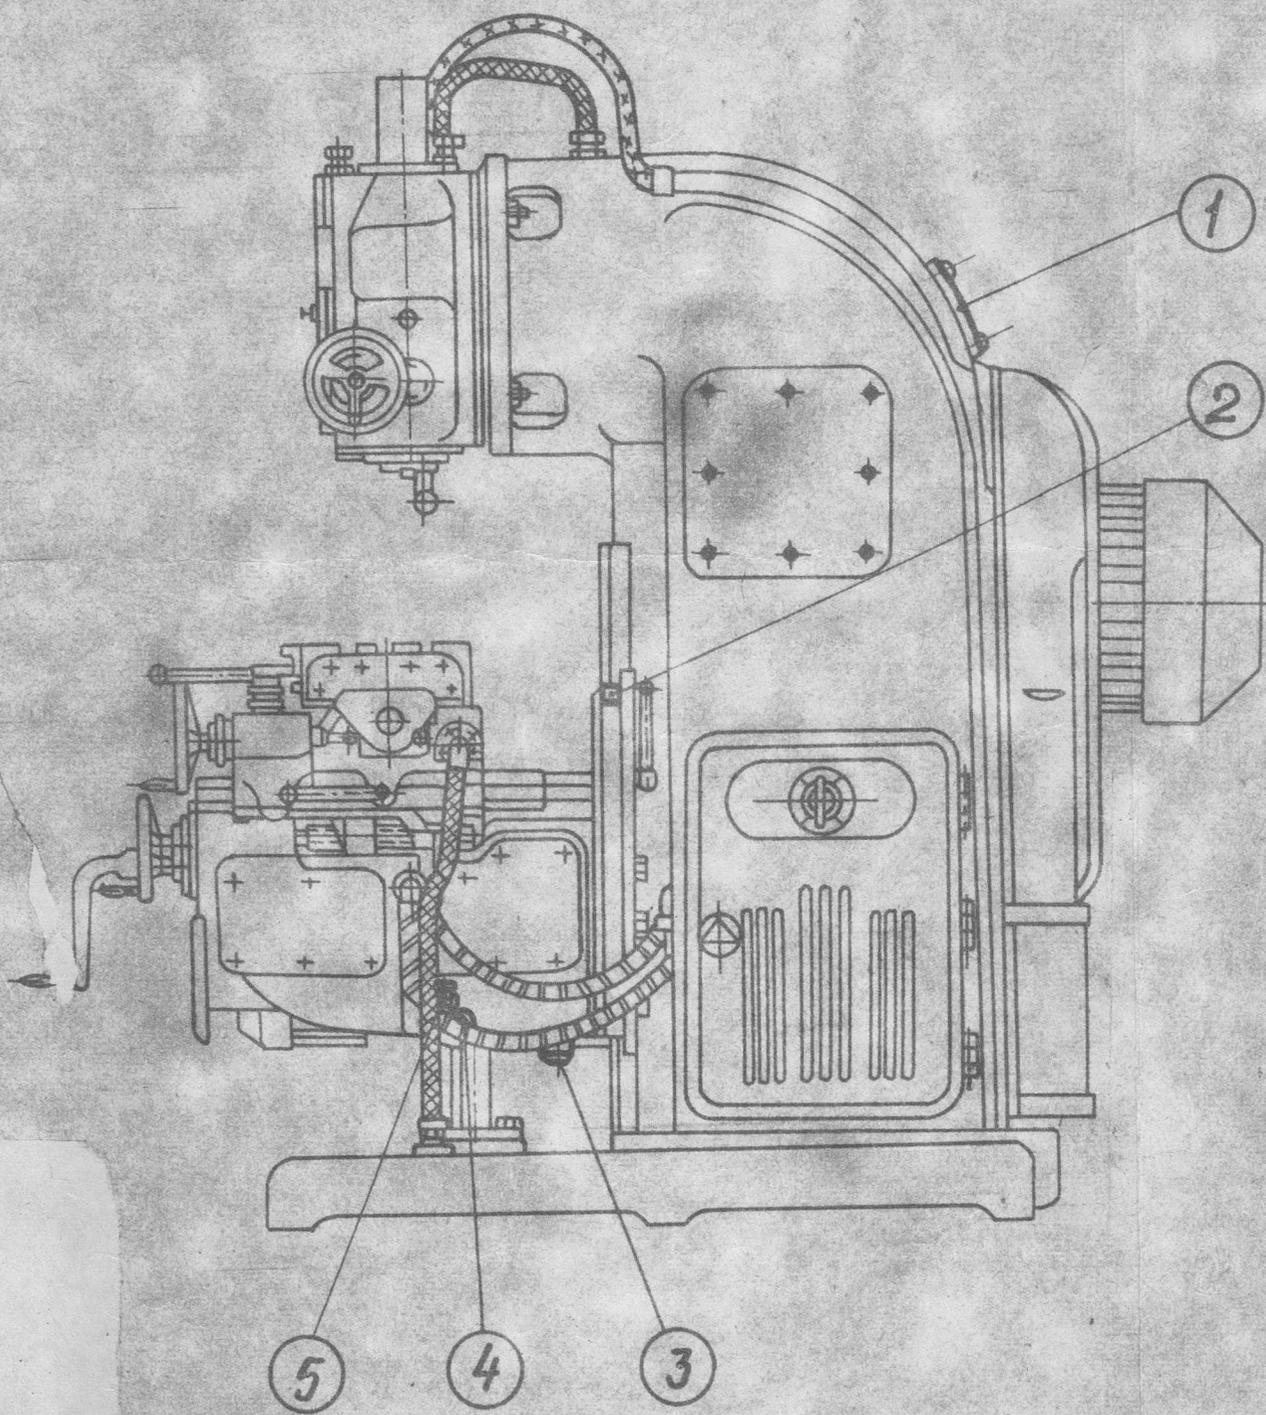

1


2




14



15

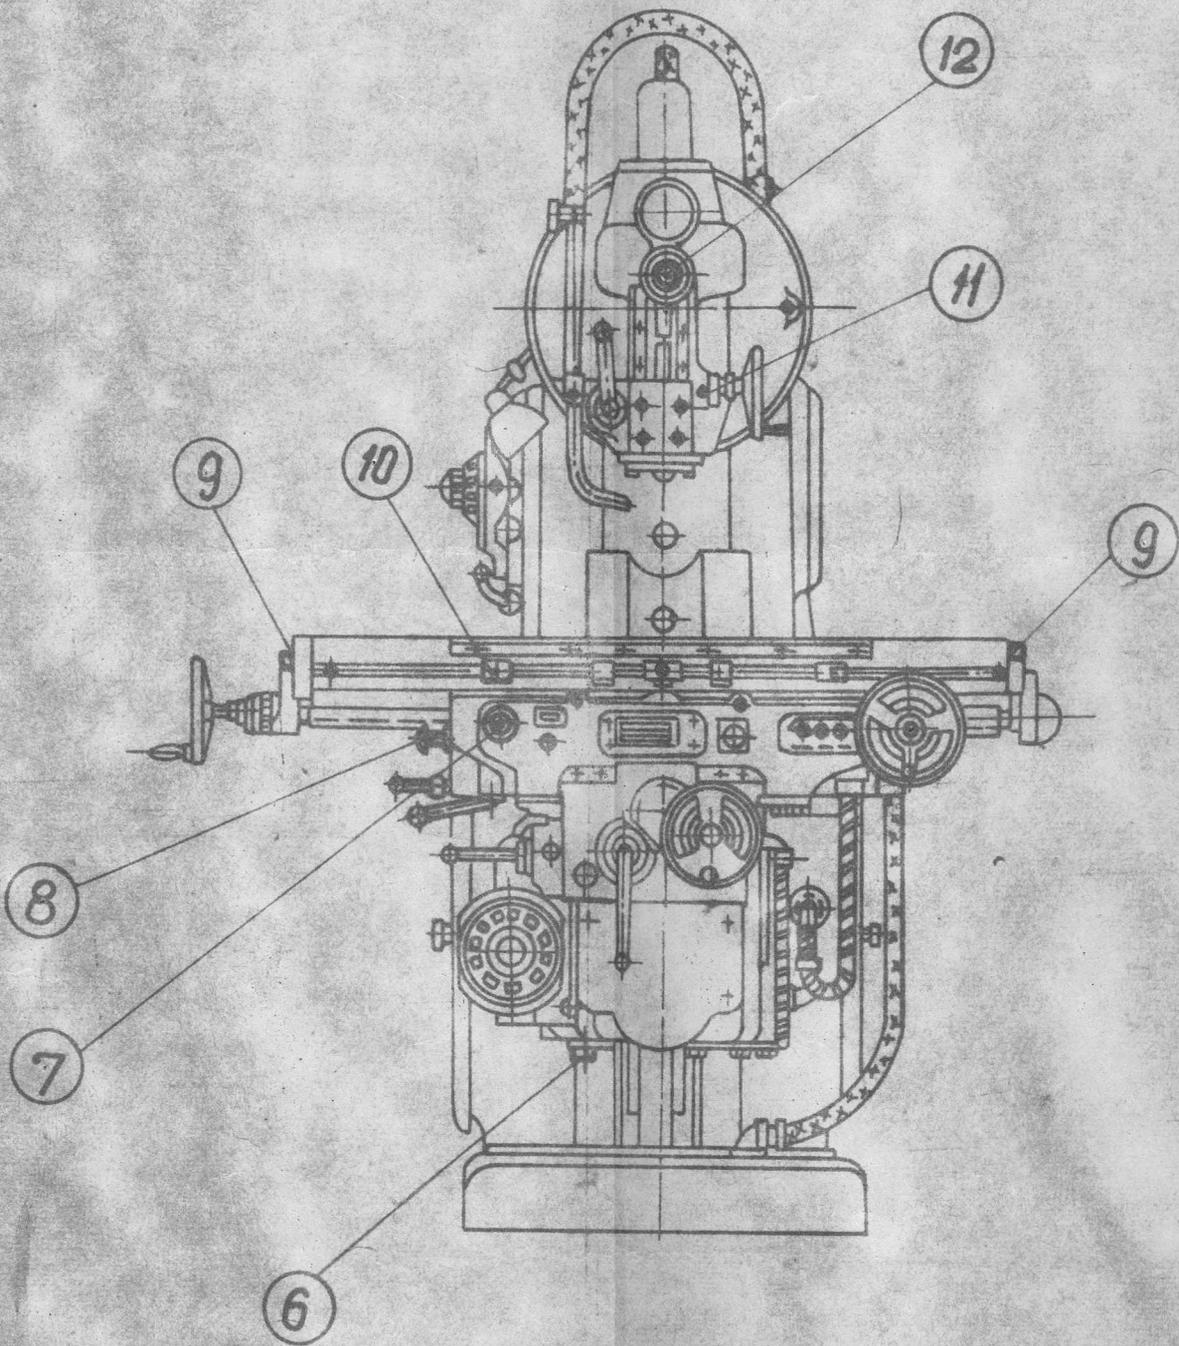

0  
C  
B  
U

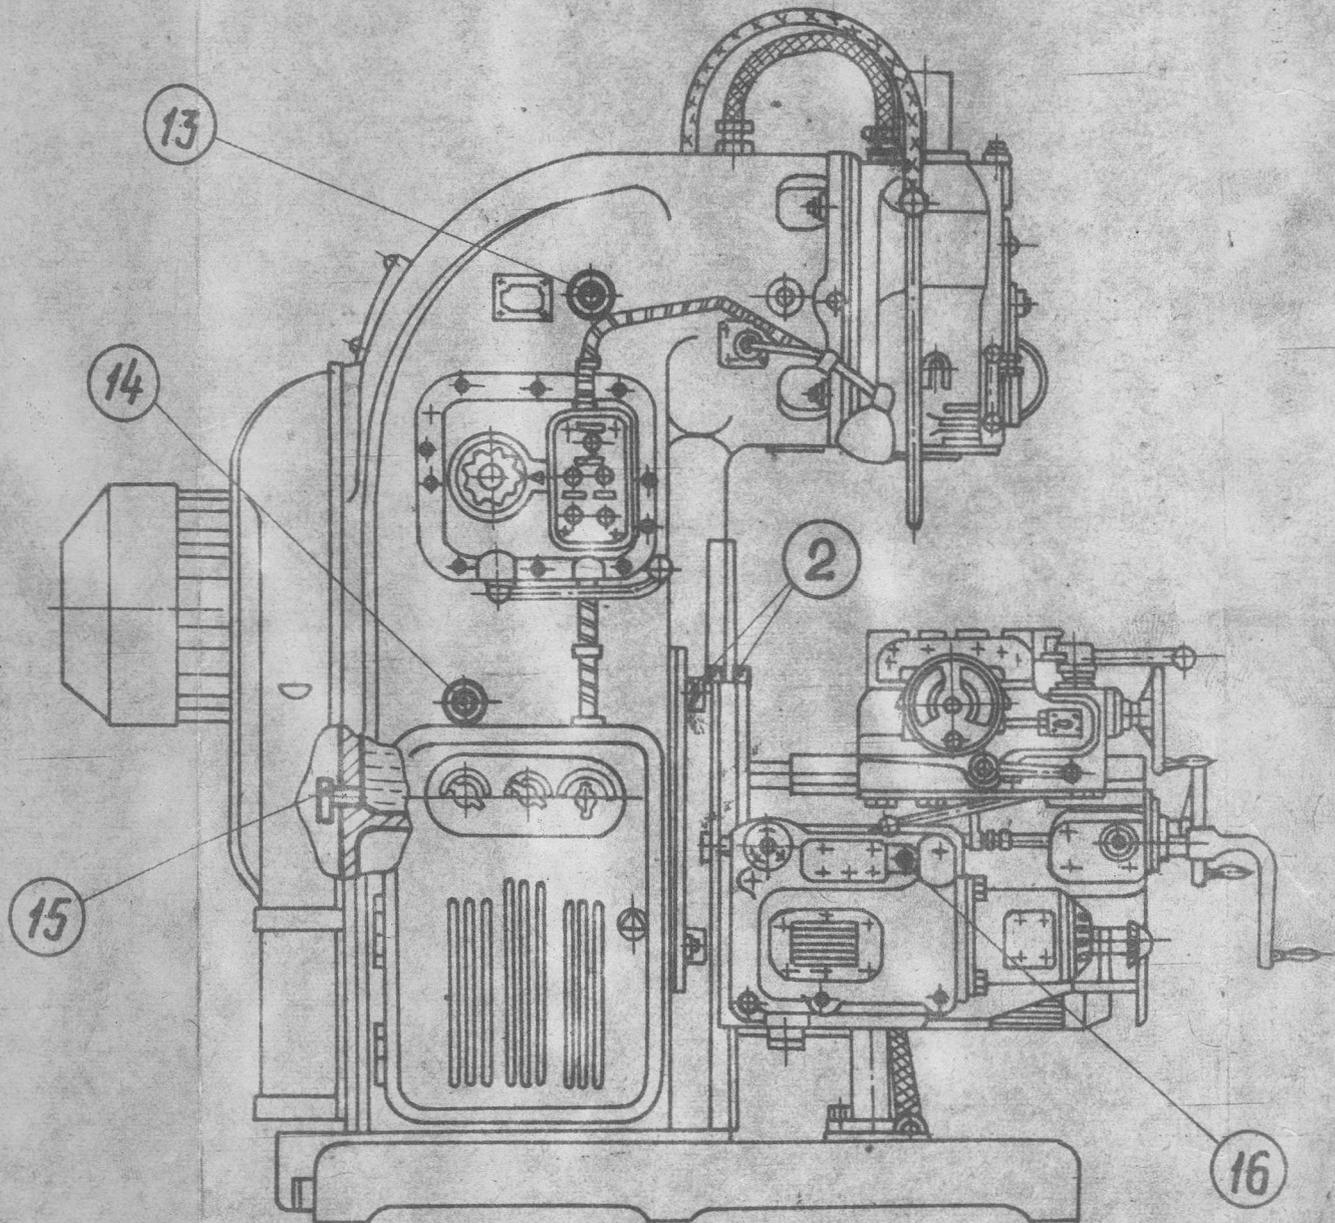

1.203

ГЗФС		Руководство к станку.		модель: 6M12П 6M12ЛБ	
Отдел главного конструктора.		Смазка станка		6M12П-0-09	
Составил	11.10.68	Схема смазки		Вс. лист. 4 / лист 1	
Вед. конструктор	11.10.68				
Нач. цеха	11.10.68				

**СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ СМАЗКИ**

Обозн. на схеме	Наименование или обозначение смазочного устройства	Способ смазки	Режим смазки	Марка смазоч. матер. по ГОСТ'у	Примечание
I	Залив масла в резервуар отанин		Полная смена I раз в 3 месяца	Масло "Индустриальное" 30" ГОСТ 1707-51	I2-I4л
2	Пресс-масленка	Шприцем	I раз в смену	Масло индустриальное 30" ГОСТ 1707-51	
3.	Маслонасос механизма консоли и коробки передач.				
4.	Показатель ур. масла в резервуаре консоли				
5.	Залив масла в резервуар консоли.		Полная смена I раз в 3 м-ца	Масло "индустриальное" 30" ГОСТ 1707-51	4 л.
6.	Слив масла из резервуара консоли	Вручную			
7.	Показатель ур. масла в резервуаре салаз.				
8.	Масляный насос	Вручную	8 качков 3 раза в смену	Масло "инд." 30" ГОСТ 1707-51	
9.	Пресс-масленка	Шприцем	I раз в смену	--"	
10.	Залив масла в резервуар салазок	Вручную	I раз в неделю	Масло "инд." 30" ГОСТ 1707-51	I л.
11.	Пресс-масленка	Шприцем	I раз в смену	--"	
12.	Контроль работы смазки попер. фрезерной головки				
13.	Контроль работы насоса коробки скрестей				

Отдел главного конструктора	Руководство к отанку	Модель 6M12П; 6M12НБ
Составил Инж. Конст. И. А. Б. 11.10.68.	Смазка отанка. Спецификация к схеме смазки	6M12П-0-09
Инж. Боро		Кол. 4. Лист 2

Обозн. на схеме	Наименование или обозначение смазочного устройства	Способ смазки	Режим смазки	Марка смазоч. матер. по ГОСТу	Примечание
-----------------	--	---------------	--------------	-------------------------------	------------

- 14 Показатель ур. ма-  
ла в резервуаре стани-  
ны
- 15 Слив масла из резер-  
вуара станины
- 16 Показатель ур. ма-  
ла в резервуарскероб-  
ки подач

Отдел главного конструктора	Руководстве к станку	Модель 6M12H; 6M12ПБ
Составил: <i>Р.И. 11.10.68</i> Проверил: <i>М.В.</i>	Смазка станка. Специфика- ция к схеме смазки	6M12H-0-09 Кол. 4 Лист 3

## УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ СТАНКА

Применяемый смазочный материал имеет следующую характеристику:

1. Масло "индустриальное 30" (машинное "А") по ГОСТ 1707-51, вязкость в условных градусах /Энглера/ при 50°C - 3,81 - 4,59.

Перед первоначальным пуском станка необходимо:

а) заполнить масляный резервуар в станине I, консоли 5 и салазки 10 (смотри схему смазки станка) до рисок маслоуказателей маслом "индустриальное 30";

б) шприцем заполнить точки 2, 9, 11 маслом марки "индустриальное 30";

в) смазать механизмы стола и салазок при помощи ручного насоса 8, делая 8 качков плунжера 3 раза в смену. При работе электродвигателей главного движения и подачи через указатели контроля поступления смазки 13 и 16 должно протекать масло. В случае, если масло в указателе контроля смазки не поступает, работа на станке недопустима. Необходимо проверить работу насосов, устранить причину, мешающую нормальному поступлению смазки.

Всасывание масла насосом коробки скоростей производится через сетчатый фильтр, который расположен внутри станины. Очистка его может быть произведена через правое окно станины после снятия крышки.

Перед перемещением стола салазок и консоли направляющие последних и винт поперечной подачи необходимо смазать из ручной маслянки.

По истечении трех месяцев после пуска станка в эксплуатацию рекомендуется сменить масло в резервуарах.

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель: 6М12П; 6М12ПБ
Сметана В.А. Кондратьев 11.10.68	Смазка станка. Указания по обслуживанию смазочной системы	6М12П-0-09 Кол 4 Лист 4

## ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК СТАНКА

Перед первоначальным пуском станка должны быть выполнены указания, изложенные в разделах "Подготовка к первоначальному пуску", "Описание электрооборудования станка" и "Смазка станка" настоящего руководства.

Рекомендуется следующий порядок пуска станка (см. чертеж 6М12П-0-05 лист 1):

1. Производятся ручные перемещения подвижных узлов. Для перемещения стола маховиком необходимо рукоятку продольного хода стола 30 поставить в среднее нейтральное положение; переключатель 14 поставить в положение "Ручное управление столом".

Для осуществления ручных перемещений стола, салазок и консоли маховиками 7,2 и рукояткой 32, последние необходимо подать вперед, чтобы кулачковые полумуфты маховиков и рукоятки вошли в зацепление с кулачками полумуфт валов. Ручное перемещение гильзы шпинделя осуществляется маховиком 13, для чего рукоятку зажима 27 необходимо ослабить.

2. Устанавливаются выбранные числа оборотов шпинделя и величина подачи стола. Переключатель 20 поставить в положение "Включено". Кнопкой 16, 23 "Шпиндель" включаются электродвигатели главного движения и подачи.

Направление вращения шпинделя должна соответствовать применяемым фрезам. Изменение вращения шпинделя производится реверсивным переключателем 8.

Проверяется поступление смазки в указателях смазки 13, 16 (см. чертеж 6М12П-0-09 лист 1), сохранение уровня масла в указателях 4,7,14,12. Кнопкой 7,24 "Стоп" производится выключение электродвигателей главного движения и подачи.

При работе станка на холостых ходах проверяется действие кнопок управления и усваивается управление станком.

Руководство к станку

6М12П, 6М12ПБ

Первоначальный пуск станка

6М12П-0-10

*Маш. 18.3.69.*

*18.3.69.*

## НАСТРОЙКА И НАЛАДКА СТАНКА И РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Выбор режимов резания при обработке на станке деталей из того или иного металла, рекомендуется производить по справочникам резания. Установка выбранного числа оборотов шпинделя производится лимбом 28 (см. чертеж 6М12П-0-05 Лист I, или 6М12ПБ-0-05 лист I), путем установки цифры указанной на нем против стрелки-указателя.

Установка величины подачи осуществляется в следующем порядке: нажимая на кнопку, отвести грибок на себя до отказа, вращая за грибок лимб, совместить деление с требуемой величиной подачи со стрелкой - указателем, расположенным на корпусе коробки; вращать лимб можно в любую сторону; плавным движением дослать грибок вперед до отказа, поставив его в первоначальное положение.

Установка и крепление фрез в зависимости от их размера и вида производятся согласно эскизам (см. чертеж № 6М12П-0-II лист 3).

I. Торцевые фрезы, имеющие калиброванное сквозное отверстие, центрируются по цилиндрической части оправки 3 (см. эскиз I на листе 3 данного раздела) конусной частью вставленной в конусное отверстие шпинделя и закрепленной в нем шомполом I и гайкой 2.

Базовый торец фрезы опирается на один из торцов переходного фланца 4, второй торец которого опирается на торец оправки 3. Шипы шпинделя 6 входят в пазы переходного фланца, а выступы фланца в пазы фрезы, передавая крутящий момент от шпинделя на фрезу. Фреза закрепляется на оправку винтом 5 специальным ключом.

II. Торцевые фрезы, имеющие центрирующую выточку  $\phi$  128, 57A устанавливаются непосредственно на головку шпинделя и закрепляются на нем четырьмя винтами I. Шипы шпинделя 2 входят в пазы корпуса фрезы, передавая крутящий момент от шпинделя на фрезу.

III. Торцевые фрезы, у которых имеется конусный хвостовик  $\phi$

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6М12П; 6М12ПБ
Составил И. И. 11.10.68	Настройка и наладка станка и режимы резания	6М12П-0-II
Вед. конст. И. И. 11.10.68		Кл. 3

номинальным размером наибольшего диаметра конуса  $\phi$  69,85 мм и конусностью 7:24, выполненный за одно целое с корпусом фрезы, вставляются этим хвостовиком в конусное отверстие шпинделя, закрепляются в нем шомполом 1 с помощью гайки 2. Крутящий момент передается шипами шпинделя 3, входящими в пазы корпуса фрезы.

IV. Терцевые фрезы, имеющие сквозное калиброванное отверстие и пазы в корпусе, по ширине соответствующие размеры шипов шпинделя, устанавливаются на оправке, закрепленной в шпинделе станка.



Фреза закрепляется на оправке винтом 1. Крутящий момент передается шипами 3, входящими в пазы корпуса фрезы.




V. Концевые фрезы, имеющие хвостовик с конусом "Морзе" и резьбовым отверстием, центрируются в переходной втулке, вставленной в конусное отверстие шпинделя и крепятся шомполом 2 с помощью гайки 3. Шипы шпинделя 4 входят в пазы переходной втулки, передавая крутящий момент от шпинделя на фрезу.


На качество работы инструмента и его долговечность оказывает влияние биение его во время работы. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы радиальное и торцевое биение зубьев фрез при их заточке не превышало допустимых значений.

Необходимо также следить за состоянием посадочных мест фрезы, оправки и шпинделя.

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6M12P; 6M12PB
Составил Вед. конст. Нач. бюро	 11.10.68  11.10.68	Настройка и наладка станка и режимы резания 6M12P-0-IV Коа. 3 / Лист 2

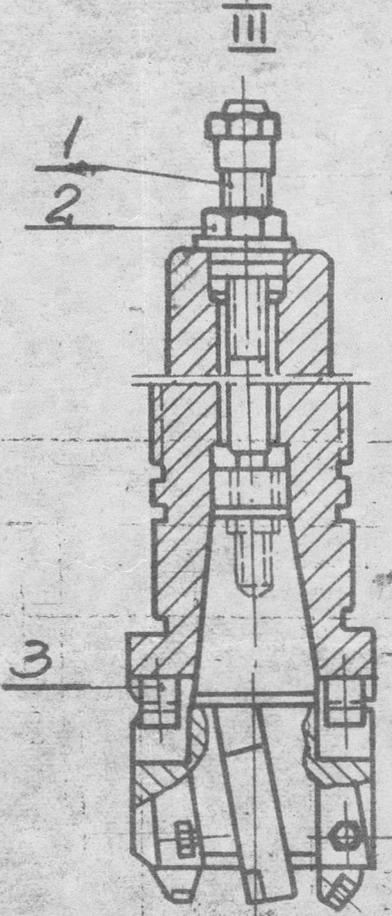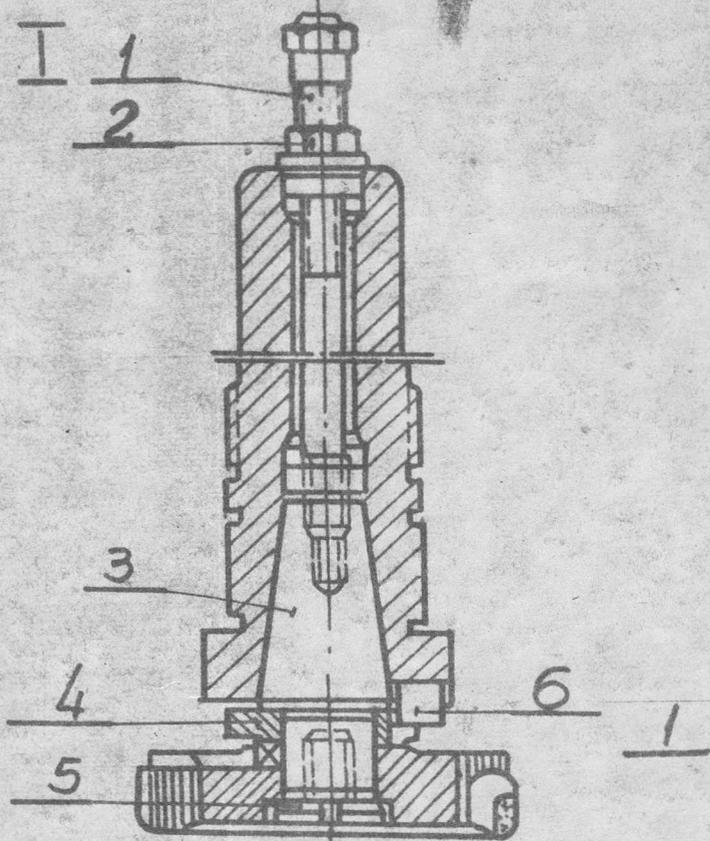

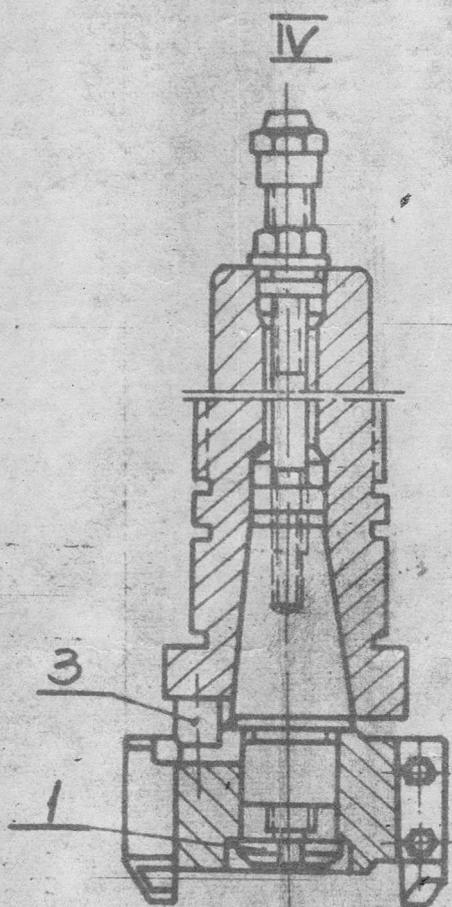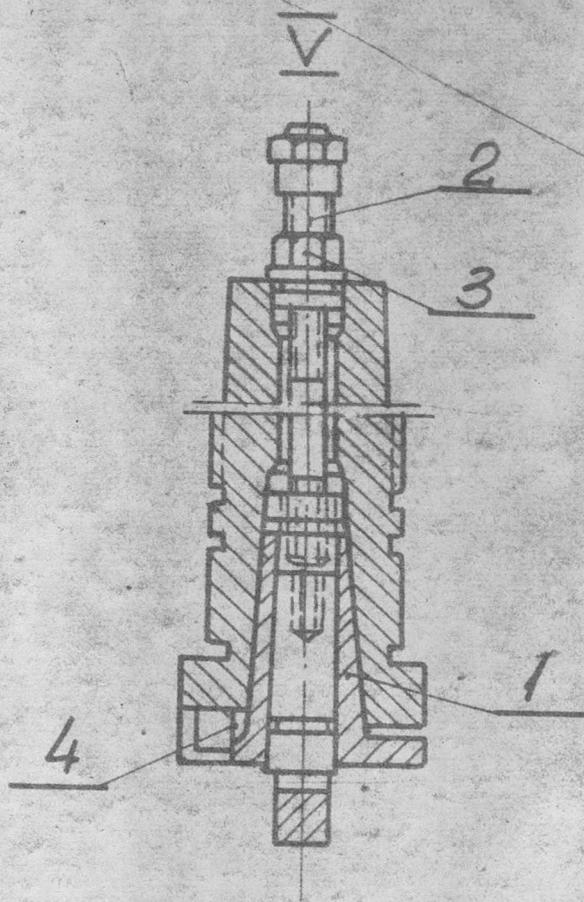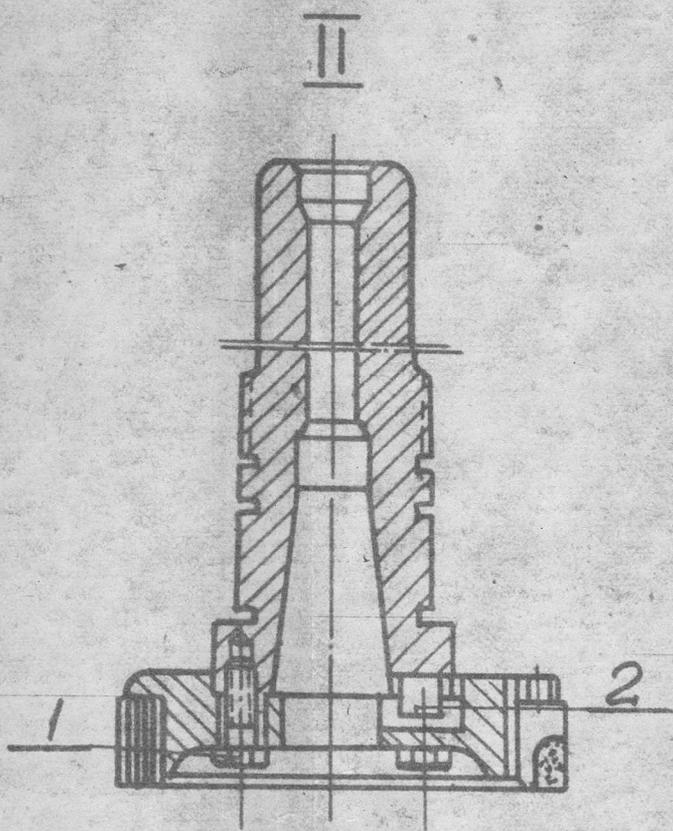

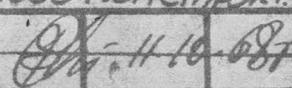ГЗФС		Руководство к станку		6M12		
Отд. главного конструктора				Модель: 6M12I		
Составил		Настройка и наладка станка и режимы резания		№ 6M12П-0-1		
Вед. конст.				Кол. лист. 3		Лист
Нач. бюро						

## РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНКА

Возникающая в процессе эксплуатации необходимость регулирования отдельных узлов и элементов с целью восстановления их нормальной работы производится следующими образом.

I. Регулирование радиального зазора в переднем подшипнике шпинделя производится за счет подшлифовки 2-х полуколец 3. Для устранения радиального люфта в 0,01 мм необходимо полукольца 3 подшлифовать на 0,12 мм. Крепление полуколец осуществляется через галочку шпинделя болтами 4.

Затяжка подшипника осуществляется гайкой 2. Регулирование задних подшипников производится путем подшлифовки кольца 6 с последующей затяжкой подшипников гайкой 2 и болтами 1. Для доступа к гайке 2 необходимо вывернуть пробку 5.

### II. Регулировка механизма включения продольной подачи стола.

Регулировка производится подтяжкой пружины 4 пробкой 3, пружины 2 пробкой 1. Пружина 4 обеспечивает надежное включение кулачковой муфты продольной подачи. При правильной регулировке муфта не должна проделкивать при работе. Для регулировки пружины 4 необходимо продвинуть нестигранный ключ через пробку 1 до соединения с пробкой 3 и поворотом ключа регулировать пружину 4 до требуемого усилия. Пружина 2 обеспечивает фиксацию рукоятки продольного хода стола в среднем и 2-х крайних положениях, а также отсечку рукоятки из крайнего положения в среднее. Регулировка производится поджатием пружины 2 при помощи пробки 1.

Следует помнить, что чрезмерное поджатие пружины 2 ослабляет действие пружины 4.

Отдел главного конструктора		Руководство к станку	Модель 6М12П; 6М12НБ
Составил	<i>С.С. 11.10.61</i>	Регулирование станка	6М12П-0-12
Вед. конст.	<i>С.С. 11.10.61</i>		Код 6   Лист 1
Нач. бюро	<i>С.С. 11.10.61</i>		

### III. Регулировка фрикциона и предохранительной муфты коробки передач.

Для регулировки предохранительной муфты необходимо вывернуть резьбовую пробку, находящуюся в корпусе коробки передач под рукояткой управления, ослабить винт 6, вывернуть его из паза. В отверстие гайки 7 вставить стержень так, чтобы гайка не могла вращаться. Повертывать за зубья шестерни 8 в нужном направлении (резьба правая), подтягивая или ослабляя гайку 7. После регулировки гайки 7 завернуть до отказа винт 6, при этом конец винта должен войти в паз, шестерни 8. Для компенсации износа фрикционных дисков необходимо вынуть фиксатор 2 из отверстия в диске 9 и зафиксировать его поворотом замка 3, освободив гайку 4, поворачивая её на втулке 5, компенсировать износ дисков I, после чего вернуть фиксатор 2 в первоначальное положение, выставить клинчат и стержневые элементы в исходном состоянии.

### IV. Регулировка механизма, вертикальной и поперечной передач.

При нечеткой работе рукоятки включения поперечной и вертикальной передачи необходимо ослабить гайку 3 через отверстие, закрытое пробкой 4, за шлиц подвернуть штифт с шариком 2 так, чтобы в крайних положениях рукоятки не было заклинивания. После регулировки контргайка 3 должна быть тщательно законтрена. Для регулировки необходимо демонтировать пробку 4 и крышку консоли над центральным рычагом 5, а после регулировки пробку 4 и крышку поставить на место.

### V. Регулировка механизма быстрого хода стола.

Усилие нажима на диски фрикционной муфты при ее включении зависит от затяжки пружины 2.

Для регулировки необходимо снять крышку на правой стороне консоли, вынуть шплинт и подтянуть пружину 2 гайкой I. Затем прове-

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6M12П; 6M12ПБ
Составил <i>В.И. М. 11.0.62</i>	Регулирование станка	6M12П-0-12
Вед. конст.		Кол. 6
Нач. бюро <i>И.И. М. 11.0.62</i>		Лист 2

речь степень затяжки путем включения электромагнита. Якорь не должен садиться до упора. После проверки затяжки зашплинтовать гайку и поставить крышку на место. В случае большего износа дисков и осадки пружины, необходимо рычаг 3 переставить вверх на I зуб.

#### VI. Регулировка зазора между гайкой и винтом предельной подачи.

Для выборки люфта в винтовой паре предельной подачи применяются 2 гайки: одна неподвижная, вторая 3 регулируется червяком 2.

При регулировке люфта необходимо ослабить резьбовую пробку I, отверткой повернуть вал червяка 2 до выбора зазора между гайкой и винтом. Затем завернуть до отказа пробку I. Регулировка должна обеспечить плавный ход и минимальный люфт винта.

#### VII. Регулировка клина стола.

Регулировка производится винтом 2. Для того, чтобы подтянуть клин, необходимо ослабить гайки I и 3, ввернуть винт 2, подтянуть гайкой 3 клин до выбора люфта, после чего законтрить гайку I.



#### VIII. Регулировка клиньев салазки и консоли.

Регулировка производится винтом I, буртик которого входит в паз клина 2. Ввинчиванием винта I в тело детали, клин передвигается и выбирает люфт.

#### IX. Регулировка подшипника стола.

Регулировка производится гайкой 2, которая затем законтривается контргайкой I. При регулировке необходимо создать в подшипнике незначительный натяг (люфт недопустим).

Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6M12П; 6M12
Составил <i>Ситов</i> 11.10.68	Регулирование станка	6M12
Вед. конст.		
Инж. бюро		

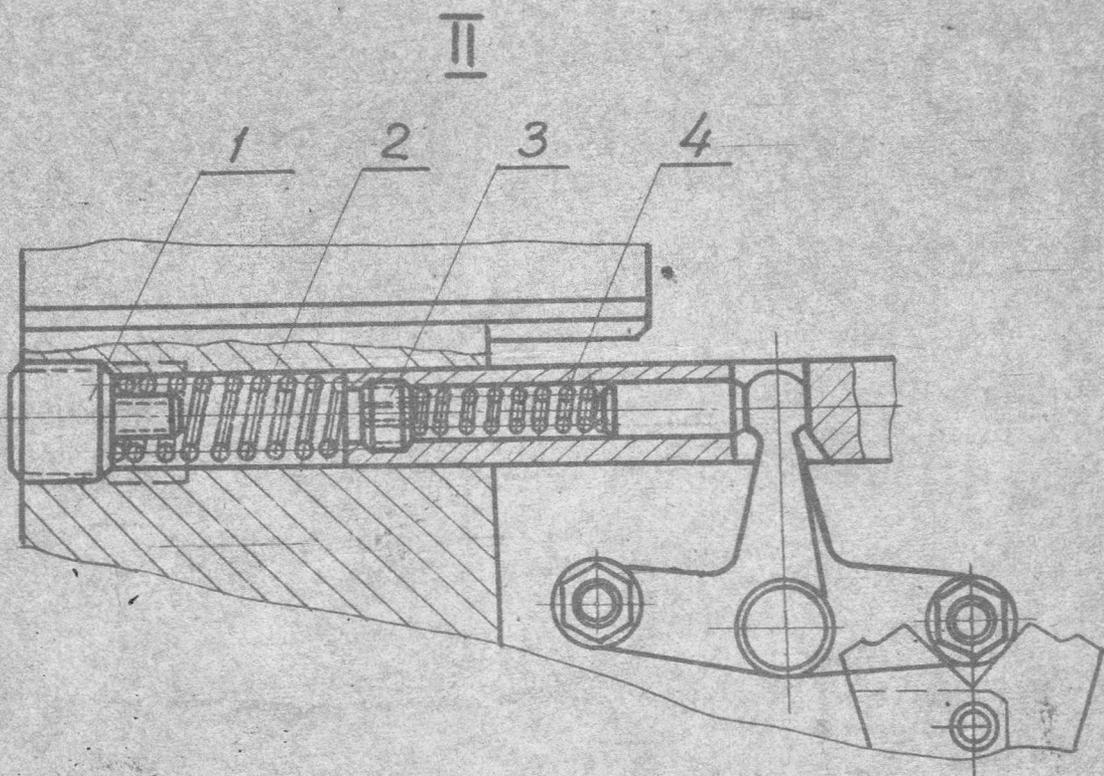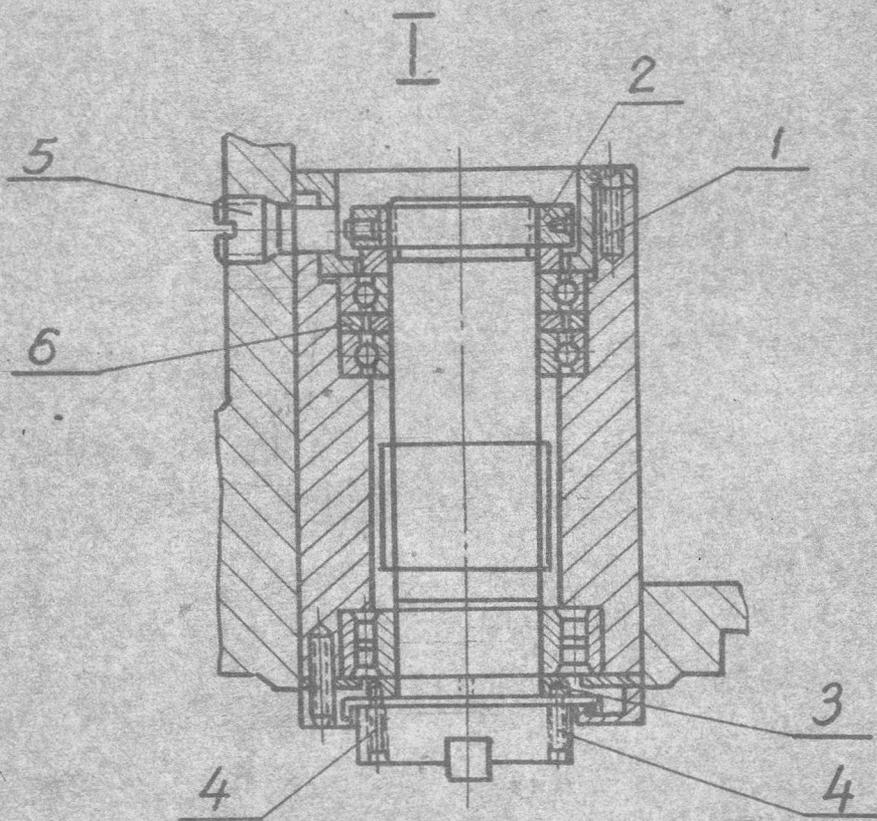

ШТАБЛ. ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА  
 11.10.68г.  
 11.10.68г.

Руководство к станку

Регулирование станка

6M12П; 6M12ПБ

6M12П-0-12


Б 4

1  
2  
3


6  
7  
8

III

4  
5

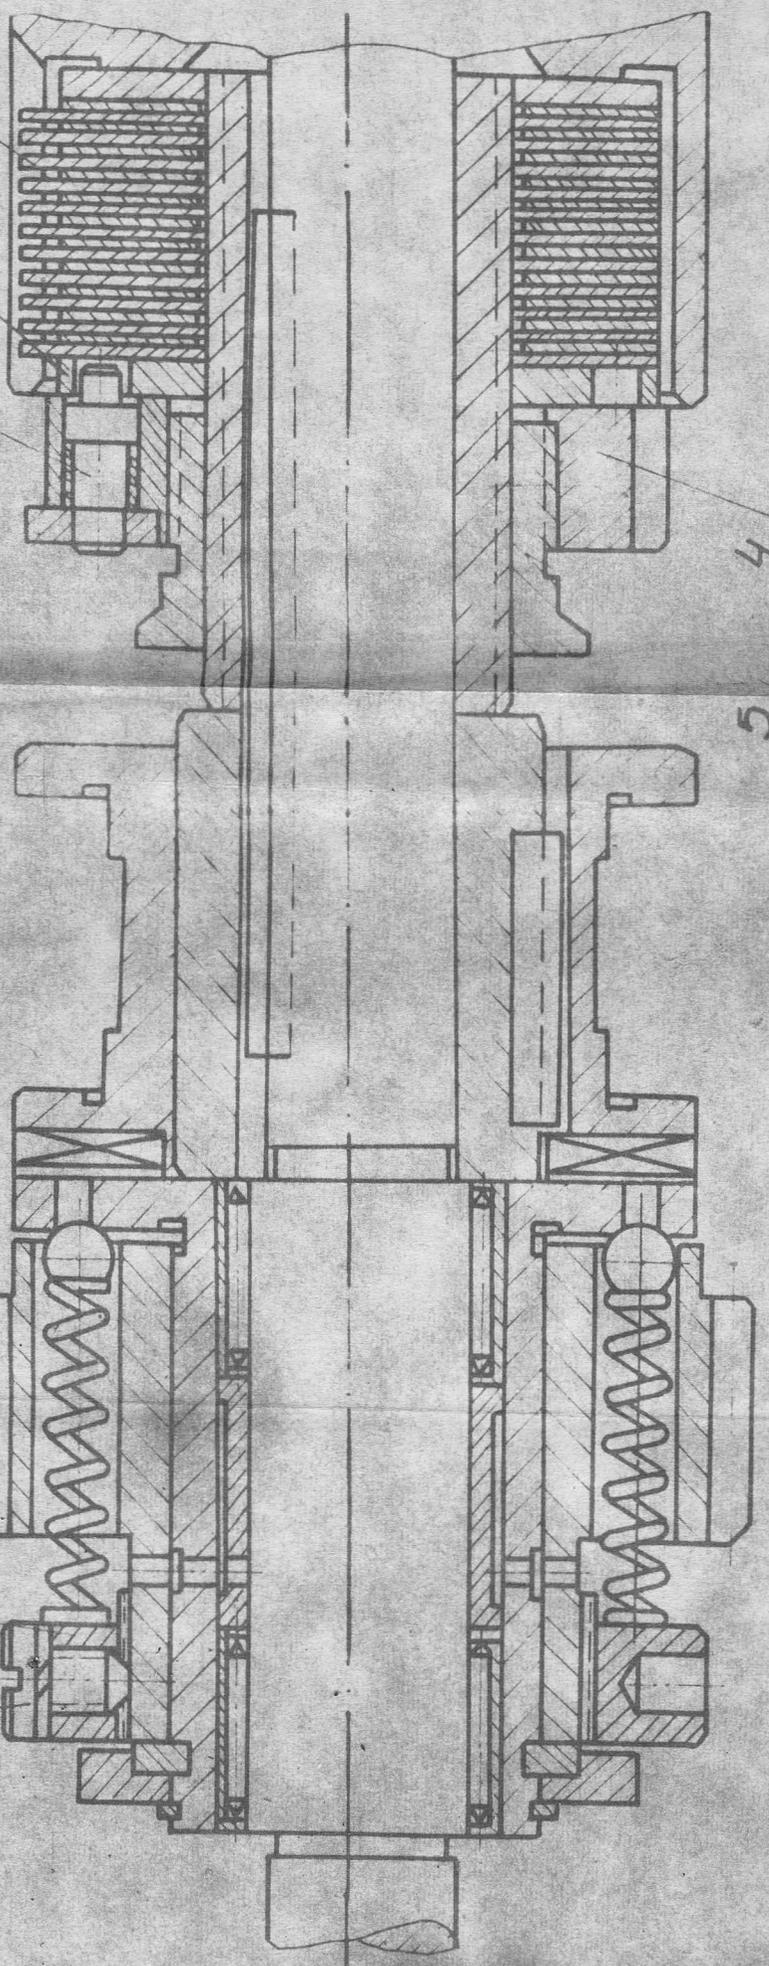

IV

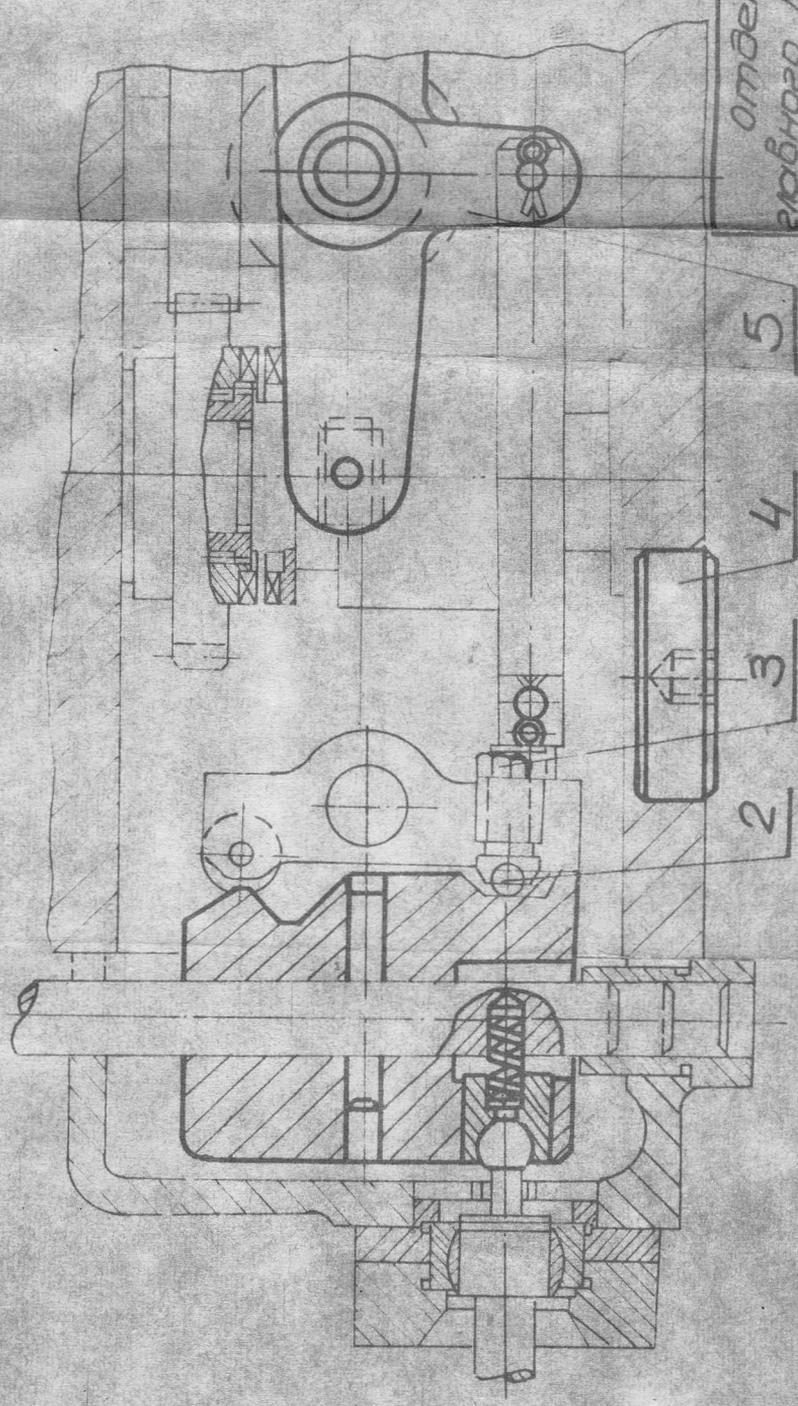


отдел  
главного конструктора

Руководство к  
станку


состав	ФМ
введен	11.10.68г
Н.К.Б.	12.11.10.68

Регулирование  
станка


V

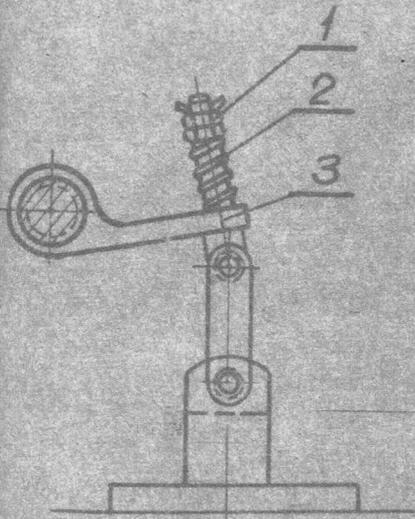


VI

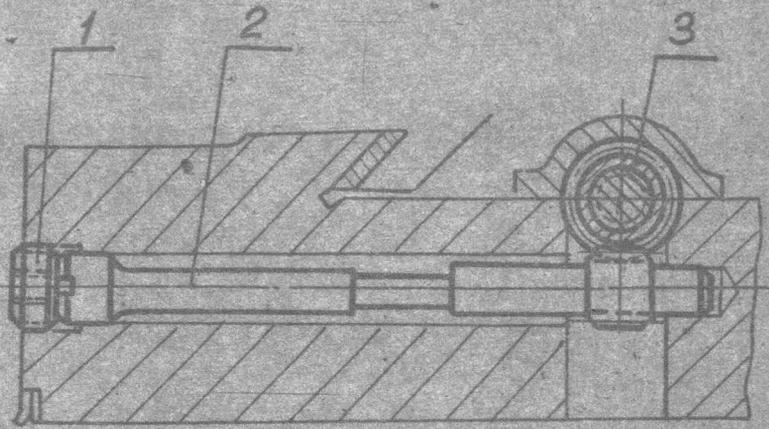


VII

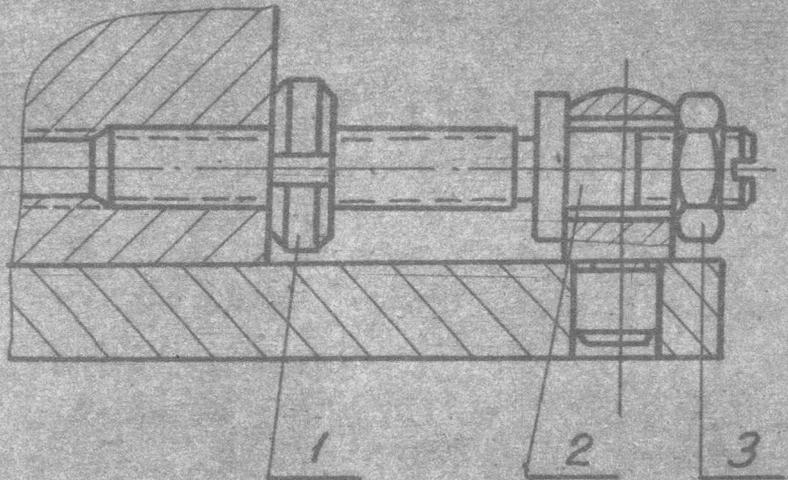

IX

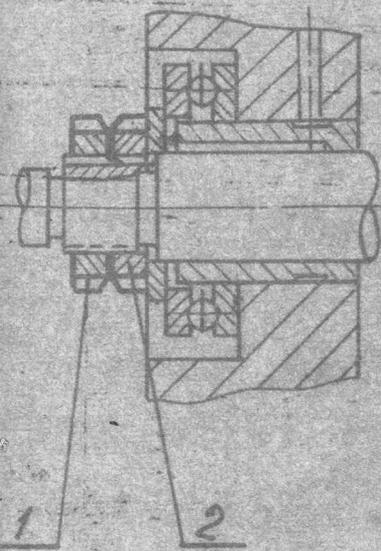

VIII

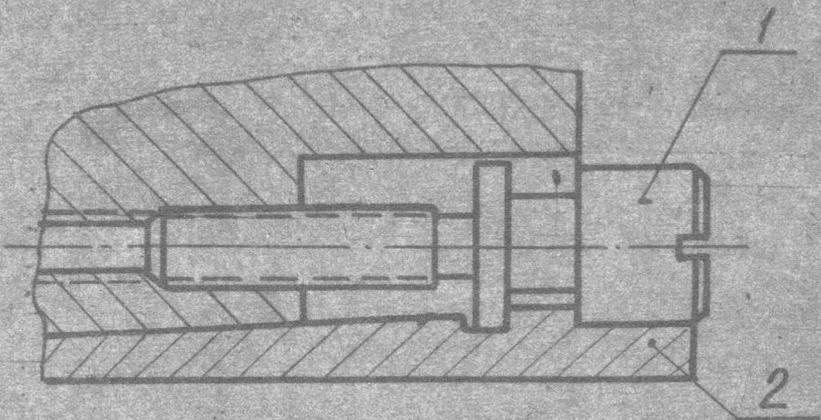

Центральный институт

Руководство к станку

6M12П; 6M12ПБ

11.10.68  
 11.10.68

Регулирование станка

6M12П-0-12

5 6

Игорь...

Обозначение	Наименование	Кол. комплекта изделия	Размер в мм.	шт.
<b>Входят в комплект и стоимость станка</b>				
82 № ЗПИ-642	Фрезерная оправка	I		КОМПЛЕКТ
50 № ЗПИ-642	Фрезерная оправка	I		КОМПЛЕКТ
18 № 3x600ПИ-65I	Шомпол	I		КОМПЛЕКТ
ДК-177	Пассатижи	I		
ДК-178	Пассатижи	I		
8-№ 5ПИ-68I	Втулка переходная	I		КОМПЛЕКТ
орзе №5/4 ПИ 688	Втулка переходная	I		КОМПЛЕКТ
40 ПИ-648	Ключ со стержнем	I		КОМПЛЕКТ
ДА-685-П	Наконечник к шприцу	}		ГОСТ 3648-54
ДА 683	Шприц для смазки			
25 ПИ-648	Ключ со стержнем	I		КОМПЛЕКТ
x19 ГОСТ 2839-62	Гаечный ключ	I		
x24 ГОСТ 2839-62	Гаечный ключ	I		
x36 ГОСТ 2839-62	Гаечный ключ	I		
6Н82-ОП-30	Гаечный ключ торцевой	I		
6Н82-ОП-45	Специальный ключ	I		
250x1,4 ГОСТ 5423-62	Отвертка	I		

**Руководство к станку**

Ведомость  
комплектации

6М12П; 6М12ПБ

6М12П-БК

Принадлежности

1 2

ОГК

*См* 11.10.68г

*Иванов В. П. 68*

Обозначение	Наименование	Кол. компл. на изделие	Размер в мм.	Примечание
<b>Принадлежности, поставляемые по особому договору с заказчиком за особую плату</b>				
6M82-7-288	Винт	2	6Гх22  М8х055	В сборе кулачки для работы на автомате-ческом (маятниковом) цикле)
6M82-7-24Б	Рычаг	2		
6M82-7-242Б	Кулачок правый	1		
6M82-7-243А	Пружина	2		
ГОСТ 3128-60	Штифт	4		
6M82-1-55	Винт	4		
ГОСТ 5927-62	Гайка	4		
6M82-7-262Б	Кулачок левый	1		
6M82-7-039А	Кулачок	1		
6M82-7-040А	Кулачок	1		
УДГ-Д-250	Делительная головка	1		

**Руководство к станку**

Ведомость комплектации

6M12П; 6M12Б

6M12П-ВК


Лист 2 из 2

ОГК


*Физ* 11.10.68

*С. С. С.* 11.10.68




Узген. А"

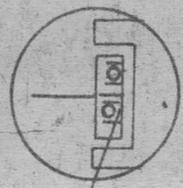

32

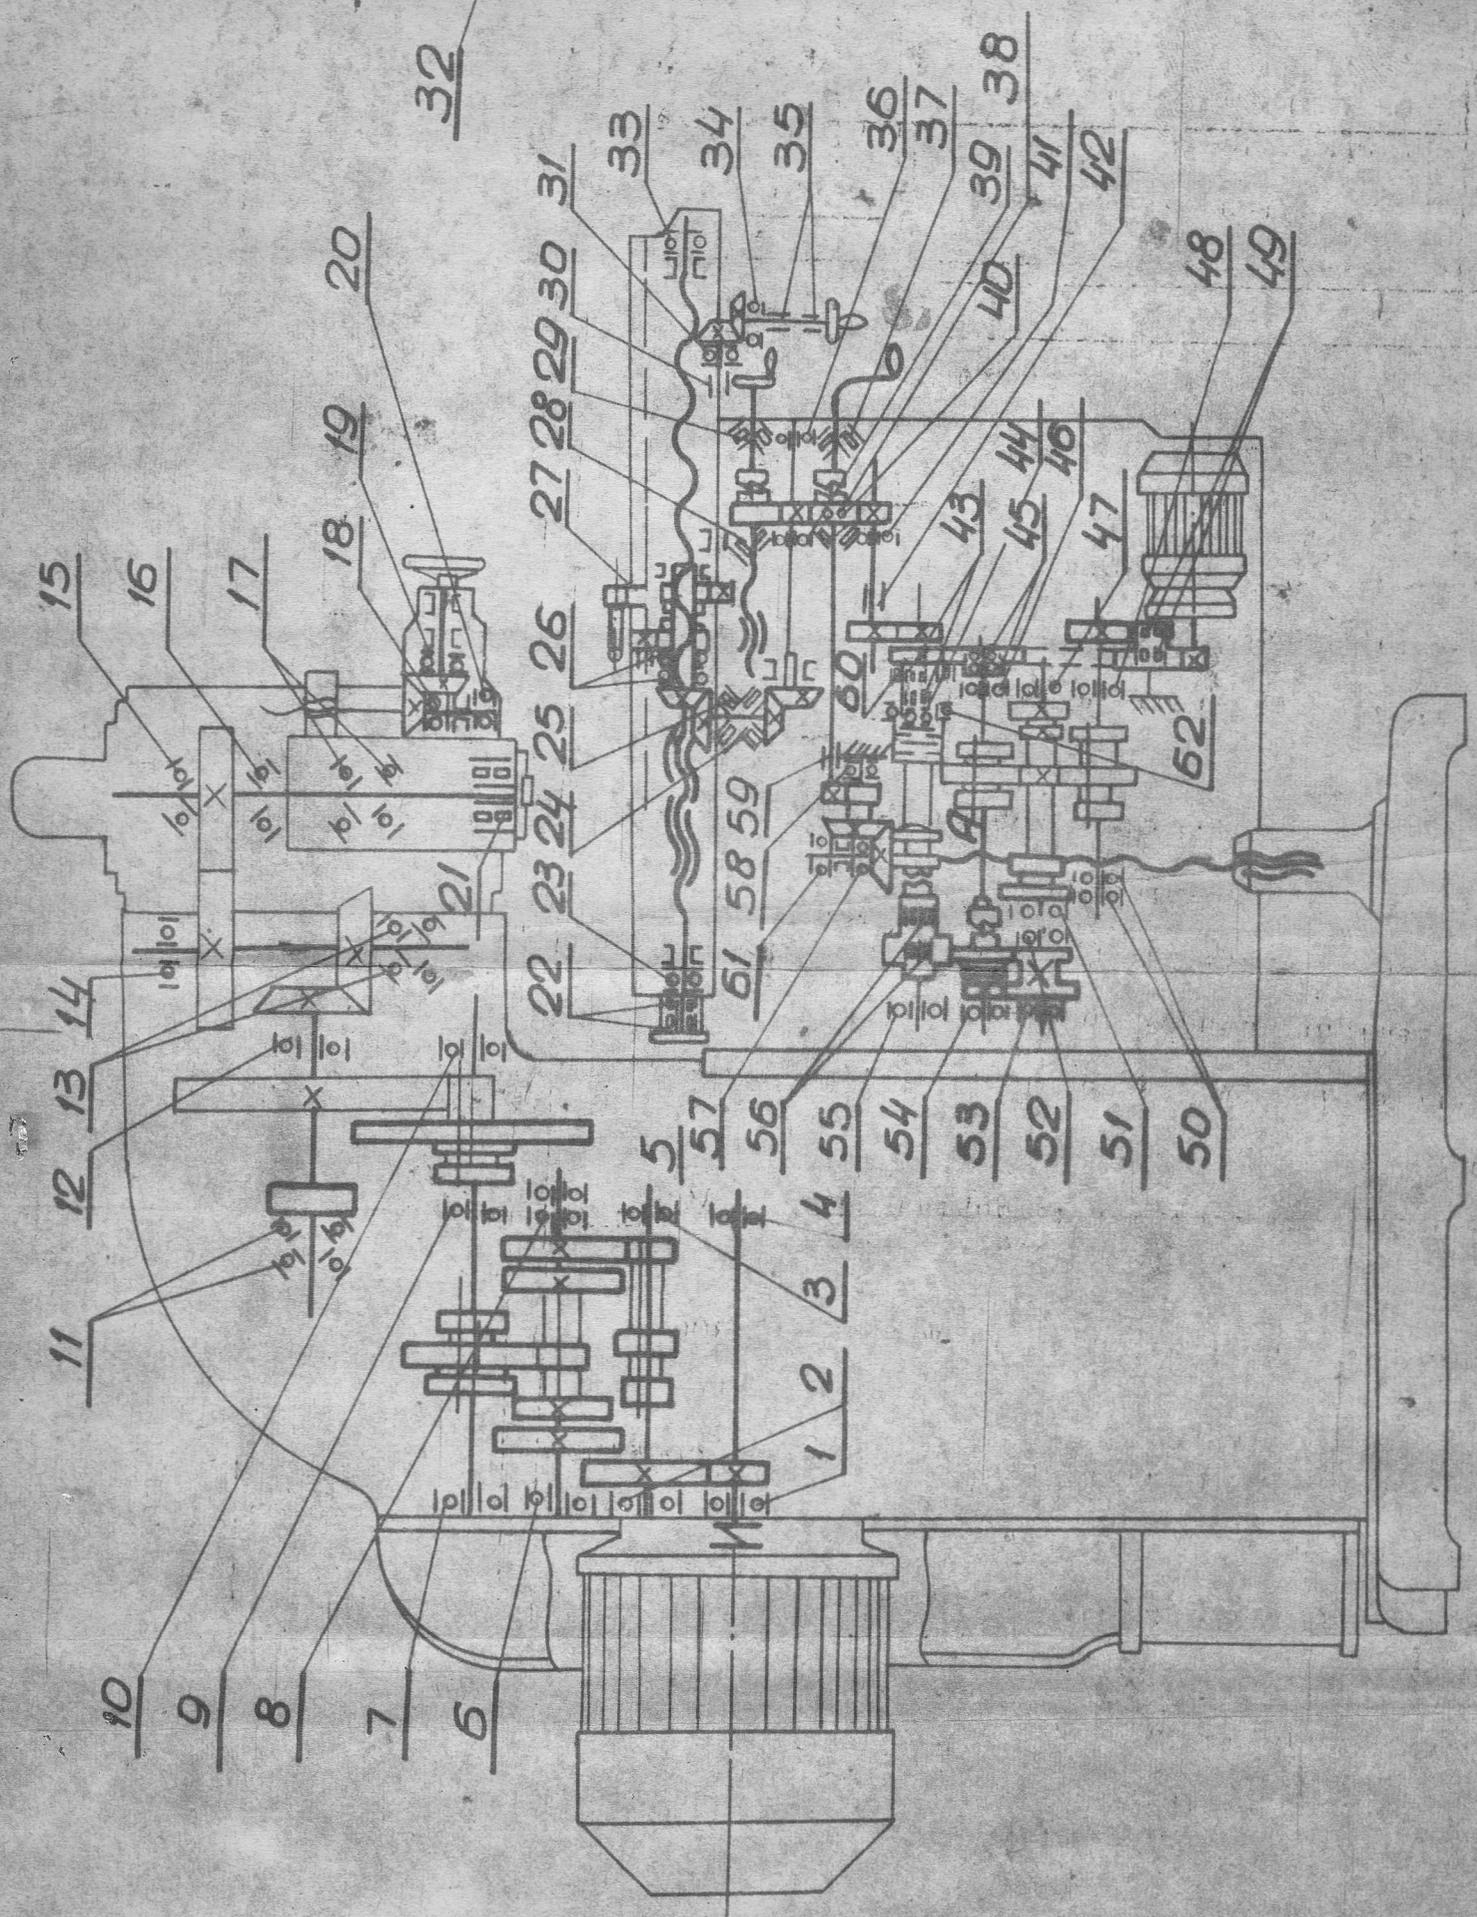

# Спецификация подшипников качения

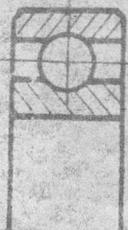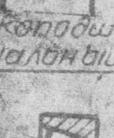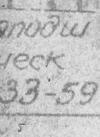Тип подшипника	Номер подшип. по стандарту	Габарит подшипника в мм			Класс точности	Место установки		№№ позиций по схеме	Количество на станок
		d	D	B		Наименование узла	№ вала		
	203	17	40	12	H	Кансоль		52	1
	204	20	47	14	H	коробка подачи		53, 50, 45	5
	205	25	52	15	H	коробка подачи		40, 51, 54, 53	5
	206	30	62	16	H	Кансоль		41	1
	210	50	90	20	H	Коробка скоростей		5	1
	212	60	110	22	H		1, 9	2	
	305	25	62	17	H		46, 47	2	
	307	35	80	21	H		3, 4	2	
	308	40	90	23	H		8	1	
	309	45	100	25	H		6, 10	2	
	311	55	120	29	H		7, 14	2	
	318	60	130	31	H		12	1	
407	35	100	25	H	2	1			
	8104	20	35	10	H	Поворотная головка		18, 20	2
	8105	25	42	11	H	Стал. и салазки коробка подачи поворотной головки		31, 19, 34	4
	8106	30	47	11	H	Кансоль		58	1
	8111	55	78	16	H	Кансоль		61	1
	8112	60	85	17	H	коробка подачи		62	1
	8113	65	90	18	H	Стал.-салазки		26	2
	8116	80	105	19	H	стол		57	1
	8209	45	73	20	H	салазки		23, 33	2
	46117	85	130	22	B	Поворотная головка		17	2
	46120	100	150	24	H	головка		15, 16	2
	46212	60	110	22	H	коробка скорост поворотн. головк.		11, 13	4
	3182118	90	140	37	A	Поворотная головка		21	1
	2007106	30	55	17,2	H	Кансоль		37	1
	2007107	35	62	18,2	H		40	1	
	7206	30	62	17,5	H		28	1	
7208	40	80	20	H	стол и салазки			24, 25	2

Руководство к станку 6М12П, 6М12ПБ

Спецификация подшипников качения 6М12П-0-17

11.10.68  
11.10.68

# Спецификация подшипников качения

Тип подшипника	Номер подшипника по стандарту	Габарит подшипника в мм.			Класс точности	Место установки		№ № позиций по схеме	Кол. на станок
		d	D	b		Наименован узла	№ вала		
	209	45	85	21	H	Консоль		36	1
	7306	30	72	21	H			29	1
	942/20	20	26	20	H	Коробка подачи стол и салазки	49, 22, 27	5	
	943/25	25	32	25	H	Стал и салазки коробка подачи	30, 39, 43	5	
Подшипник цевчатый ГОСТ 1060-48	942/30	30	38	24	H	Коробка подачи	56	2	
	942/32	32	40	24	H	Консоль	59	1	
	943/40	40	50	38	H		42	1	
						Коробка подачи			
Микроподшипник цевчатый ГОСТ 4657-49	4024107	46	62	27	H		44	1	
	3x24					Консоль	38	50	

Отдел главного конструктора		Руководства к станку		Масса	
Составил		Спецификация подшипников качения		6М12П, 6М12ПБ	
Вел. конст.				6М12П-0-17	
Мат. бюро				Кол. 2	
				2	

Материал

Обозначение	Наименование	Кол-во на ст-ке	Матер.	Узел станка	Примечание
6Н82-1-25	Подшипник серьги	1	Бр АБ-9-4	Станина	
2-72x2CVIII	Втулка	1	сталь 20 БрОПС5-5-5	Станина	
6М82-4-32Д	Кулачковая муфта	1	18ХГТ	Коробка подач	
6М82-4-39Г	Кулачковая муфта	1	18ХГТ	Коробка подач	
6М82-6-21А	Гайка	1	сталь 45 БрОПС5-5-5	Консоль	
6М82-6-34Б	Винт	1	ст.А-40Г	Консоль	
6М82-6-172	Пружина	1	проволока 65Г-1 кл. ГОСТ 9389-60	Консоль	
6М82-6-214	Штифт	1	сталь 45	Консоль	
6Н82-6-220	Пружина	1	проволока 65Г-1 кл. ГОСТ 9389-60	Консоль	
6М82-6-201	Сухарь	2	сталь 45	Консоль	
6Н82-6-275	Пружина	1	проволока 65Г-1 кл. ГОСТ 9389-60	Консоль	
6М82-7-101	Гайка	1	сталь 45 БрОПС5-5-5	Салазки	
6М82-7-102	Гайка	1	сталь 45 БрОПС5-5-5	Салазки	
6М82-7-103	Гайка	1	сталь 45 БрОПС5-5-5	Салазки	
6М82-7-304	Шпунка	1	сталь 45	Стел-салазки	
6М82-7-175	Пружина	2	проволока 65Г-1 кл. ГОСТ 9389-60	"	
6М82-7-176	Пружина	1	проволока 65Г-1 кл. ГОСТ 9389-60	"	
10х1, 6х4ОПС611	Пружина	6	проволока 65Г-1 кл. ГОСТ 9389-60	Коробка переключ.	

<b>Руководство к станку</b>			
Спецификация <i>чертежей</i> быстроознаш- вающихся деталей		6М82; 6М82Г, 6М82ГБ	
6М82-0-18			
Изм. кол.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.			
Вед. конст.			
Проверил			
Норм. кон.			
Технолог			
Нач. бюро			
		Лист 1 / 1 Дисков 3 ОГК	


Односторонние полуавтоматические циклы стола

Начало цикла: Быстро вправо. Кулачок №3. Подача вправо.


Реверс и переключение на быстро влево.

Кулачок №2. Быстро влево.

Кулачки №1, №3.

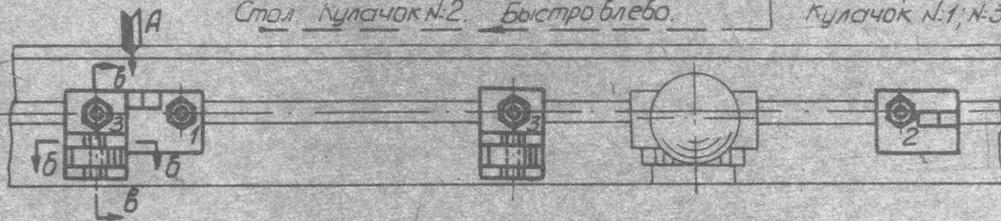


Вид "А"

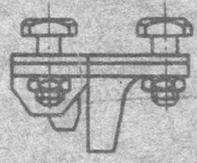


Начало цикла: Быстро влево. Кулачок №4. Подача влево.

Реверс и переключение на быстро вправо. Кулачки №2, №4.

Быстро вправо. Кулачок №1. Стоп.

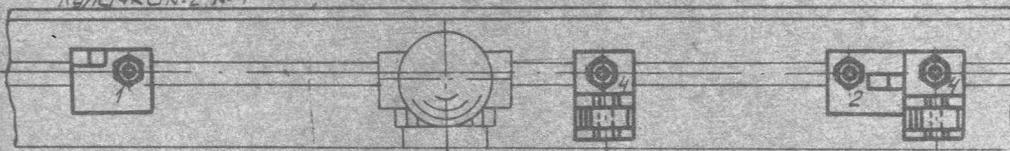

по "б-б"

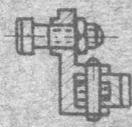

Непрерывный маятниковый автоматический цикл


Быстро вправо. Кулачки №3. Подача вправо.

Реверс и переключение на быстро влево.

Подача влево. Кулачок №4. Быстро влево.

Кулачки №1, №3.

Реверс и переключение на быстро вправо. Кулачки №2, №4.

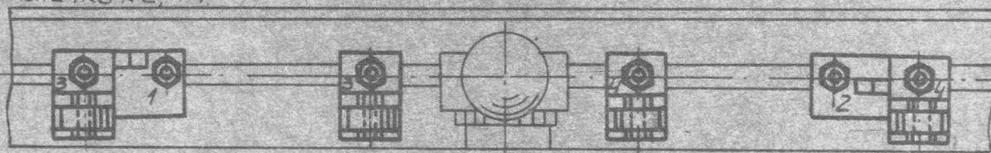

по "б-б"



Руководство к станку

6М82,  
6М82Г, 6М82ГБ

Настройка станка на автоматический цикл

6М82-7-003А

*Левин В. Г.*

1 1



## ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА

В целях улучшения условий работы на консольно-фрезерном станке рекомендуется применять ограждение фрез, конструкция которого устанавливается в зависимости от конкретных условий резания (диаметр фрезы, конфигурации обрабатываемого изделия и направления подачи) и изготавливается олуками механика завода потребителя.

Одним из типовых вариантов ограждения фрез, для обработки хрупких металлов и неметаллических материалов рекомендуется применять ограждение с пылеотсосом, позволяющим удалять пыль и стружку из зоны резания с помощью группового или индивидуального вентиляционного отсасывающего устройства (МИОД-57) см. общий вид ограждения с пылеотсосом.


Отдел главного конструктора	Руководство к станку	Модель 6М82, 6М82Г; 6М82ГБ
Исполнитель	Описание типового защитного устройства	6М82-0-19
Изд. конст.		Код
Изд. бюро		

Вид В  
повернуто

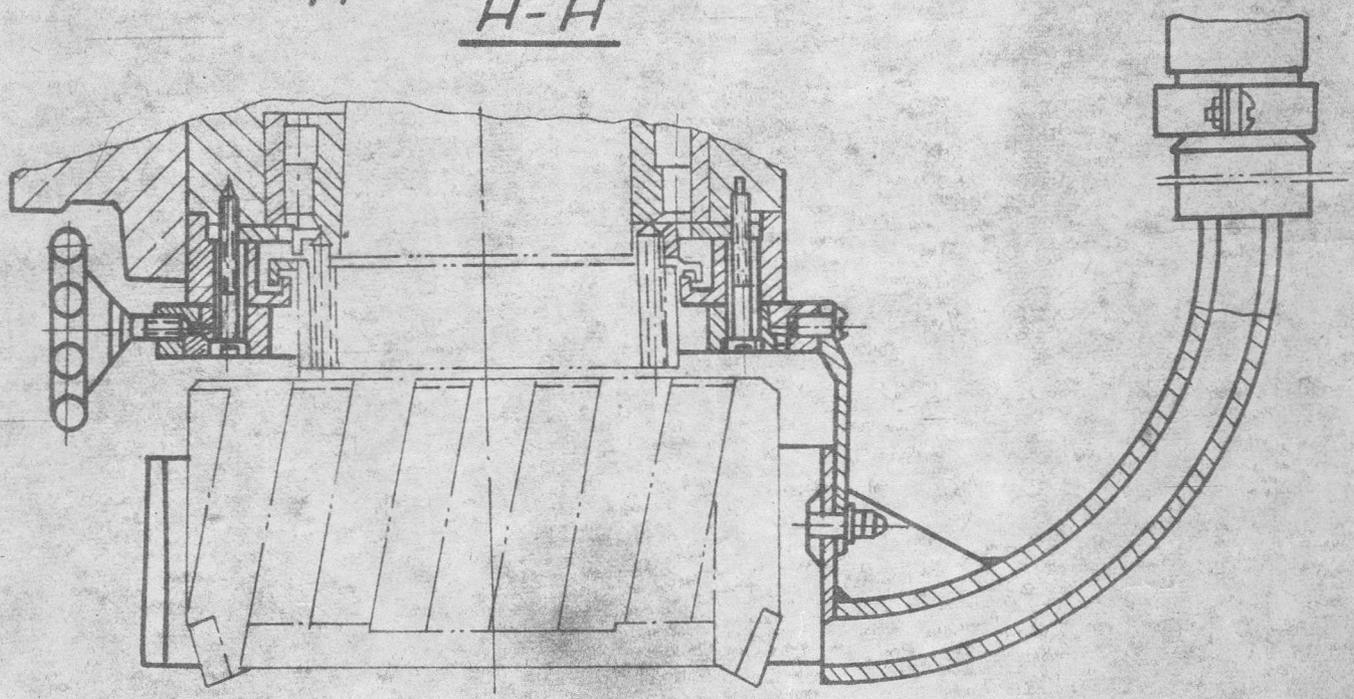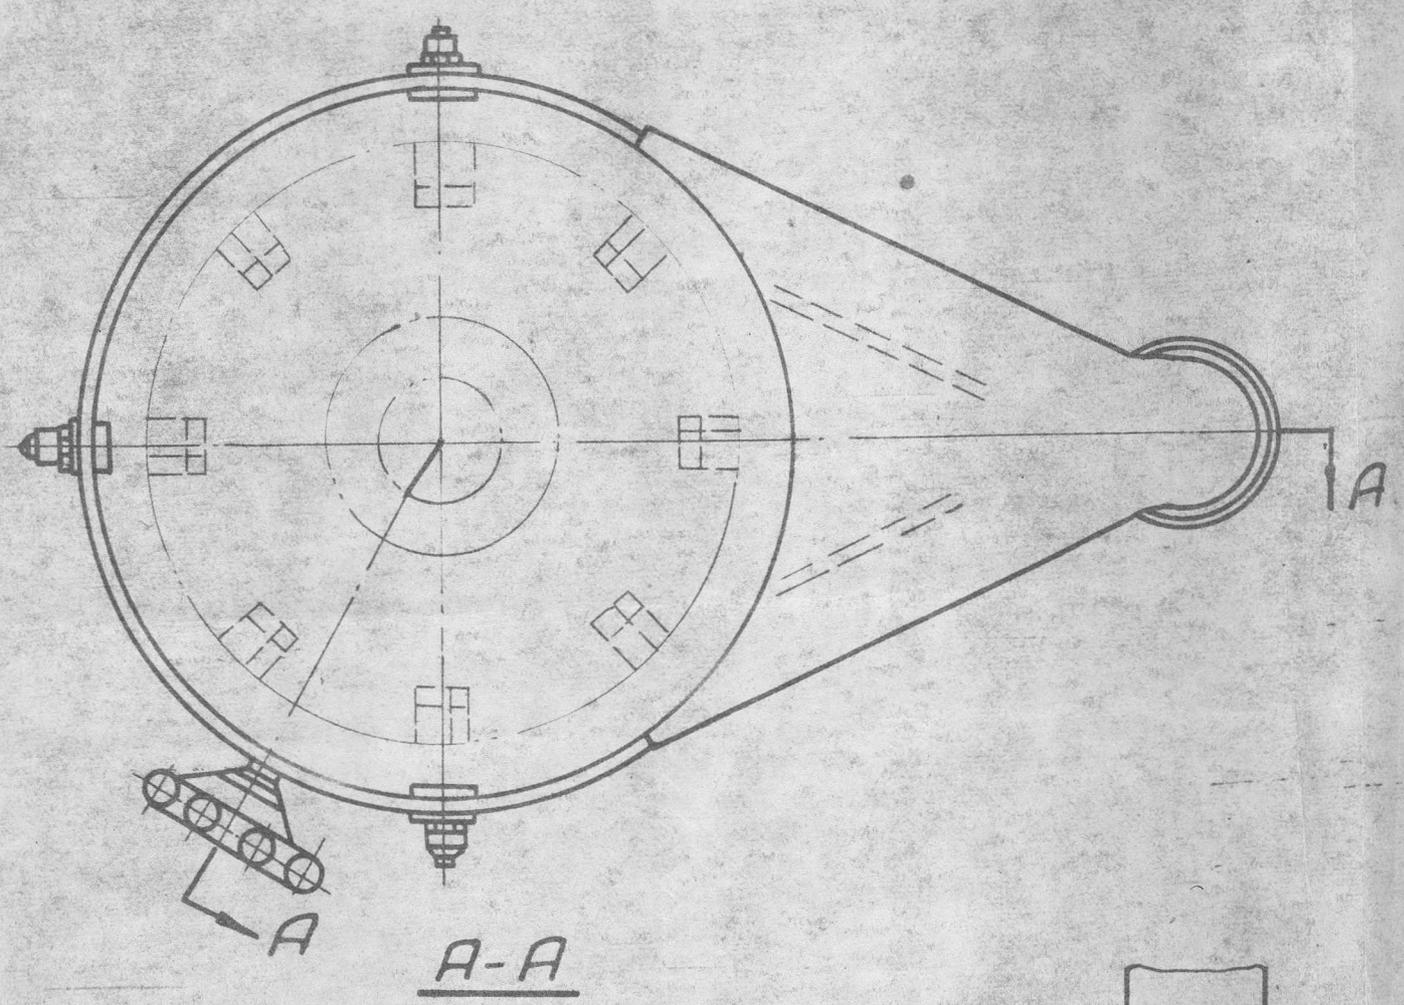

Образование фрез диаметром до 200мм  
на вертикальный консольно-фрезерный  
станок М\*Н2

Отдел гла	
Состав.	
Вед. кон.	


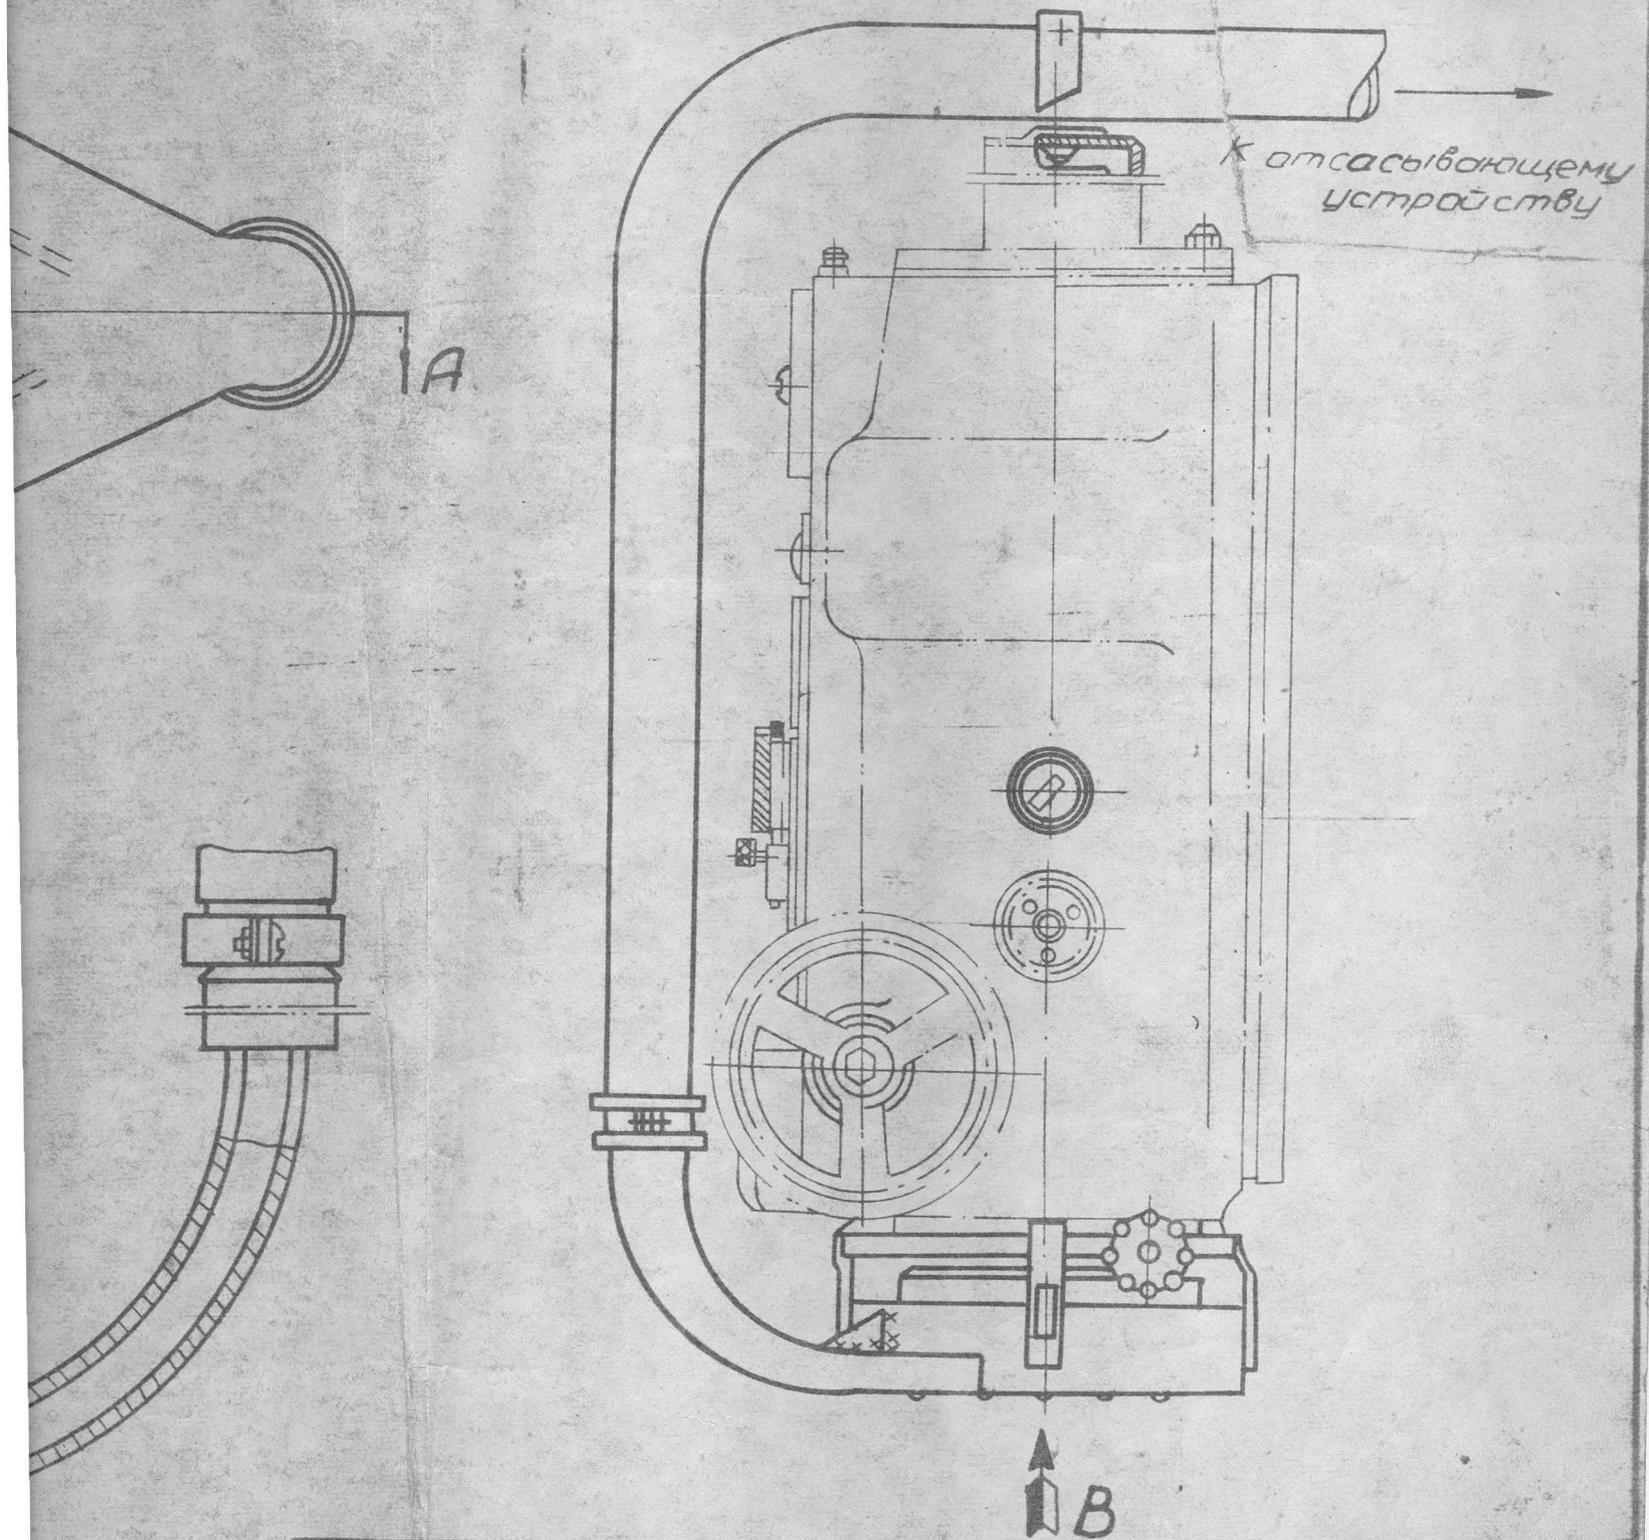


200 мм  
выш



Отдел главного констр	Руководство к станку	БМ12П	
Состав.	11.10.66	Общий вид ограждения с пылеотсасывателем и приемником.	БМ12П-0-20
Вед. кон.	11.10.66		

01784-0-01



6M82; 6M82Г; 6M82ГБ; 6M83; 6M83Г

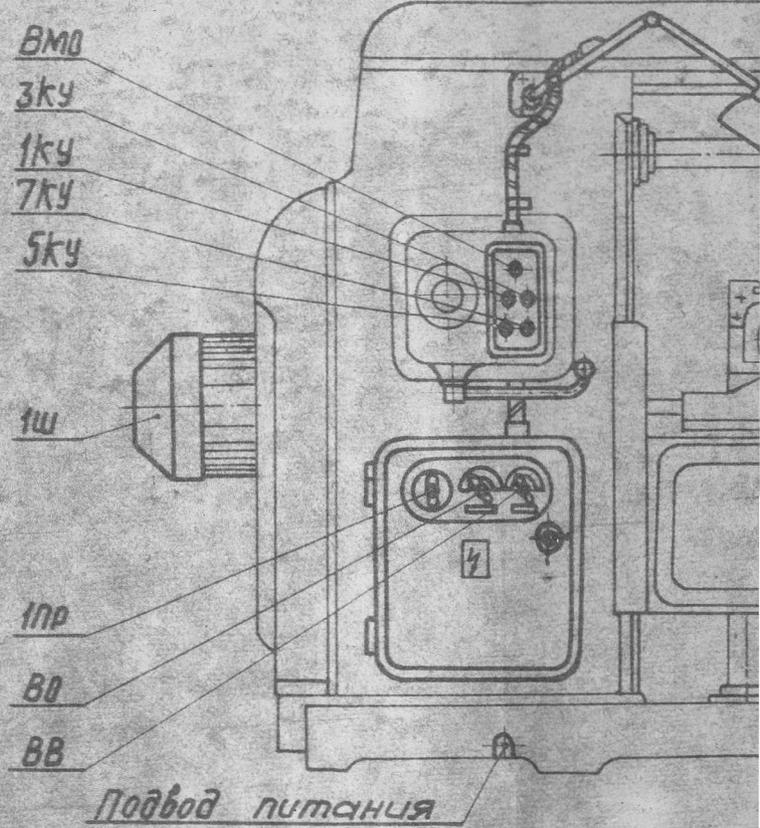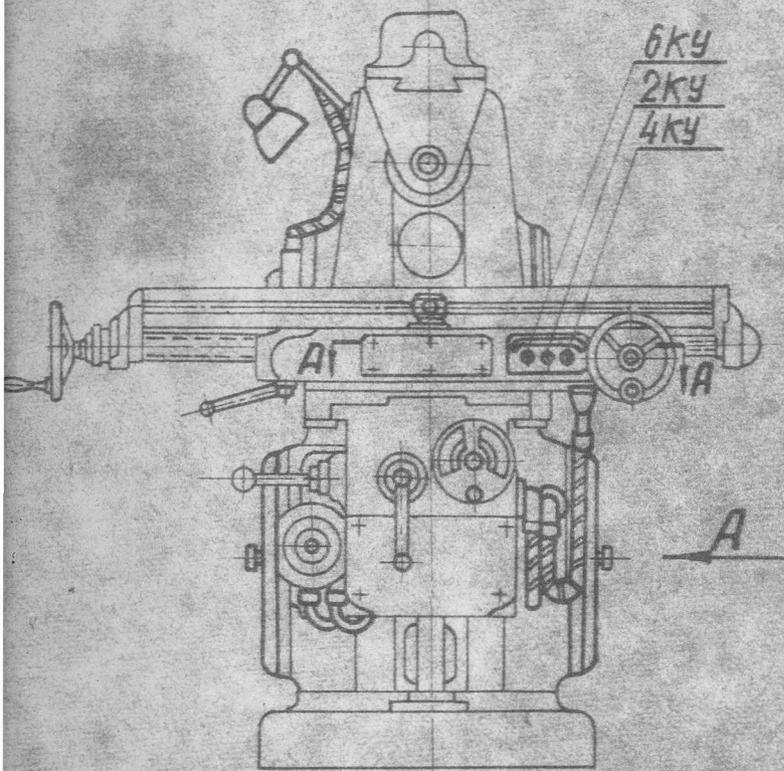

6M82Ш; 6M83Ш

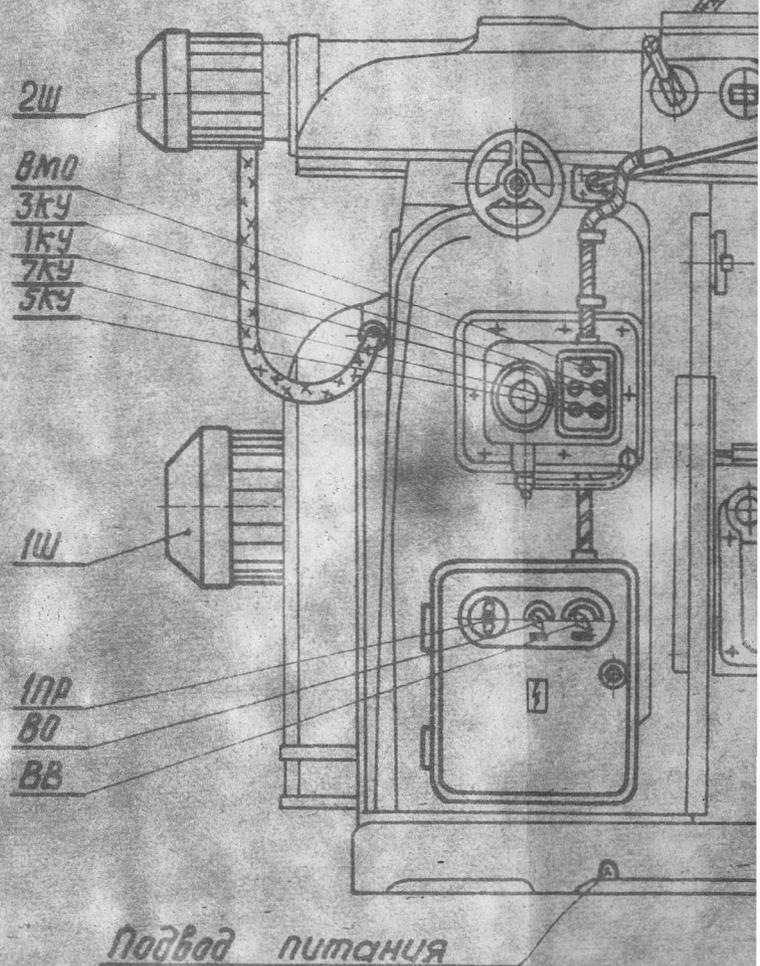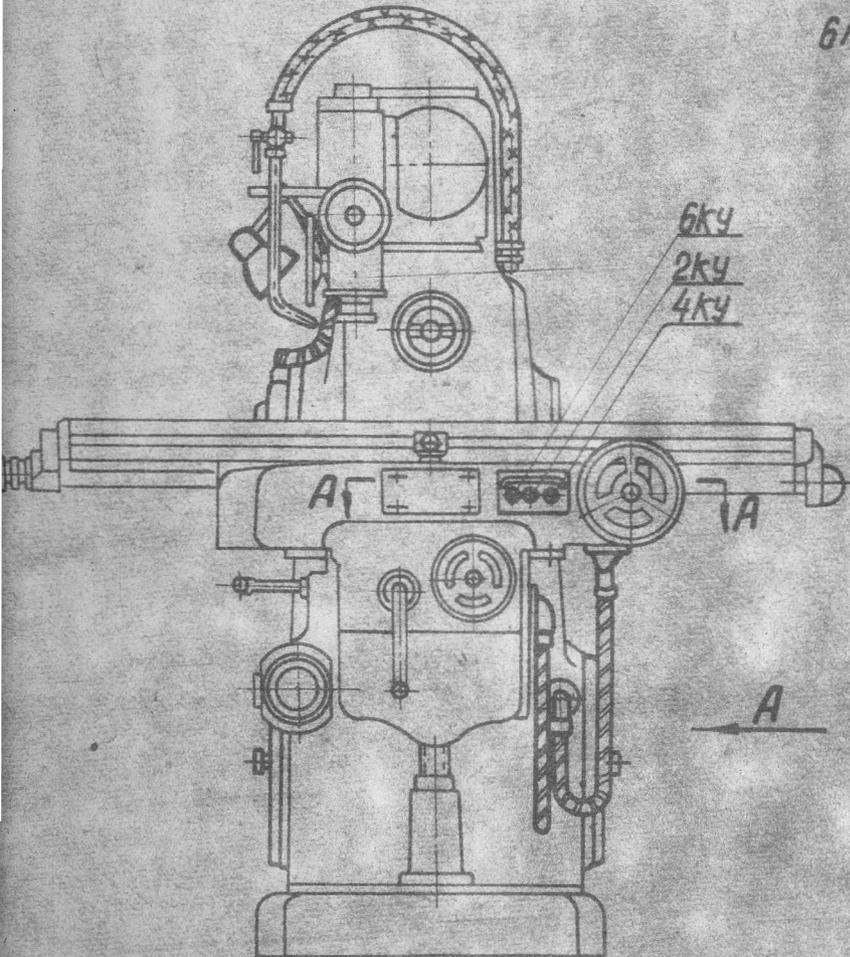

6M12П; 6M12ЛБ; 6M13

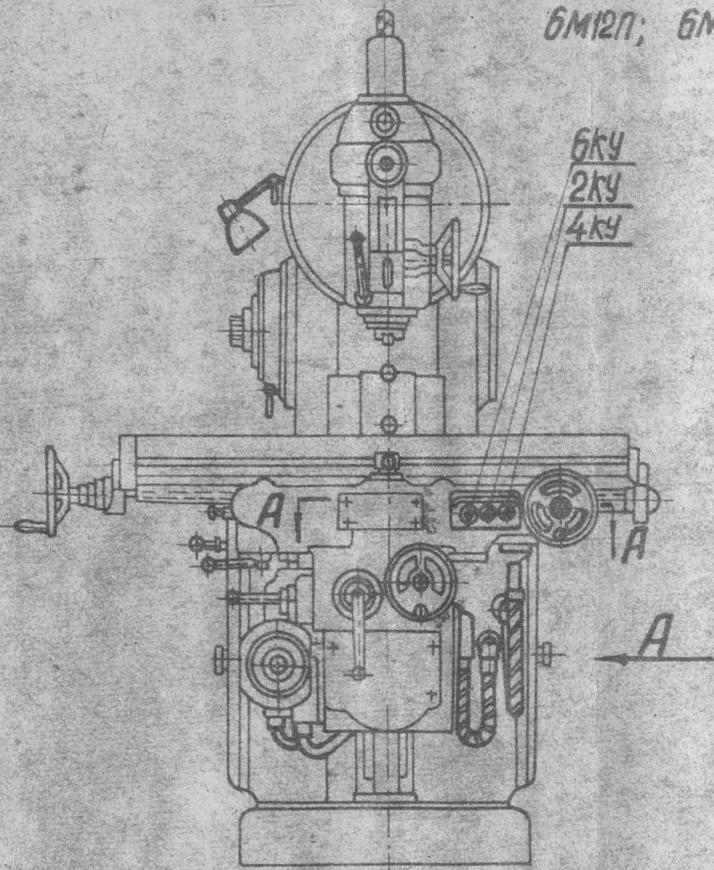
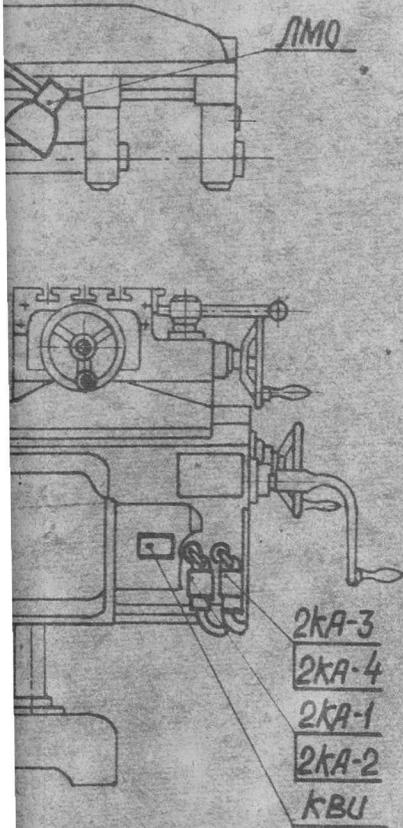


ВМО  
3КУ  
1КУ  
7КУ  
5КУ



1Ш  
1ПР  
80  
88

подв

Вид А

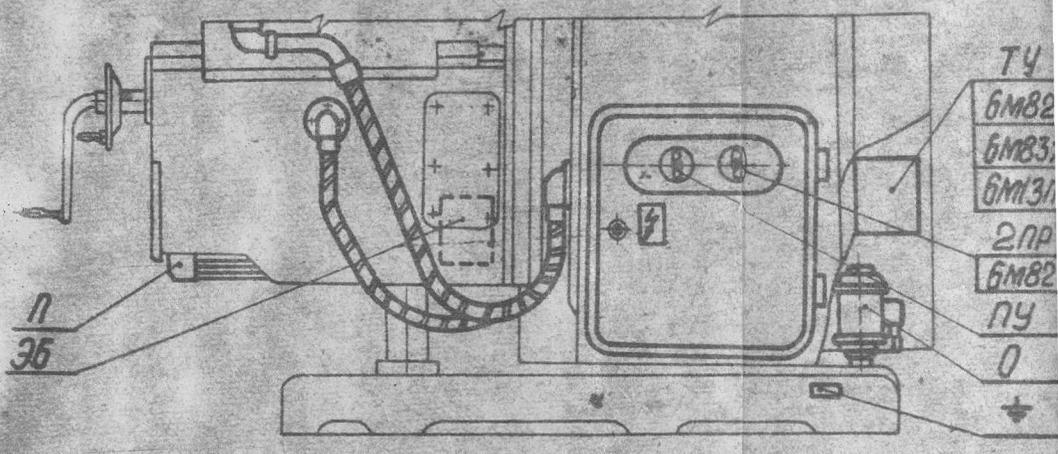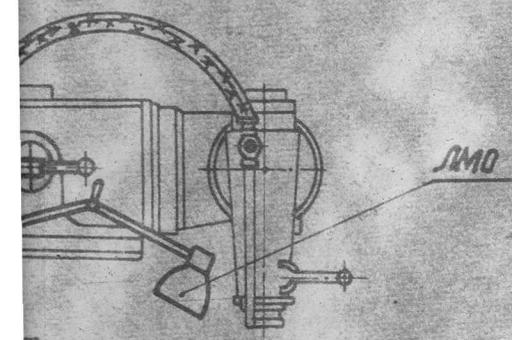


A-A

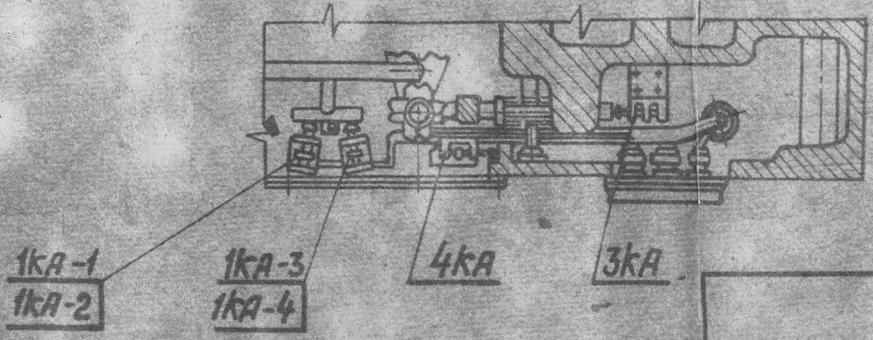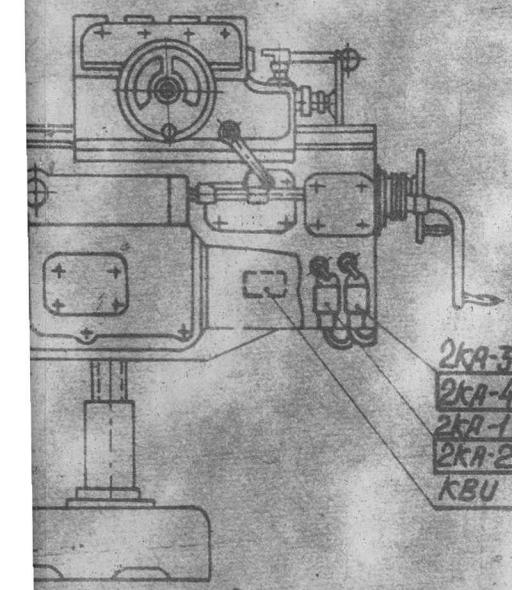


Отдел главного конструктора  
Составил [Signature]  
Вед. констр.


6М 6М12ЛБ; 6М13Л; 6М13ЛБ

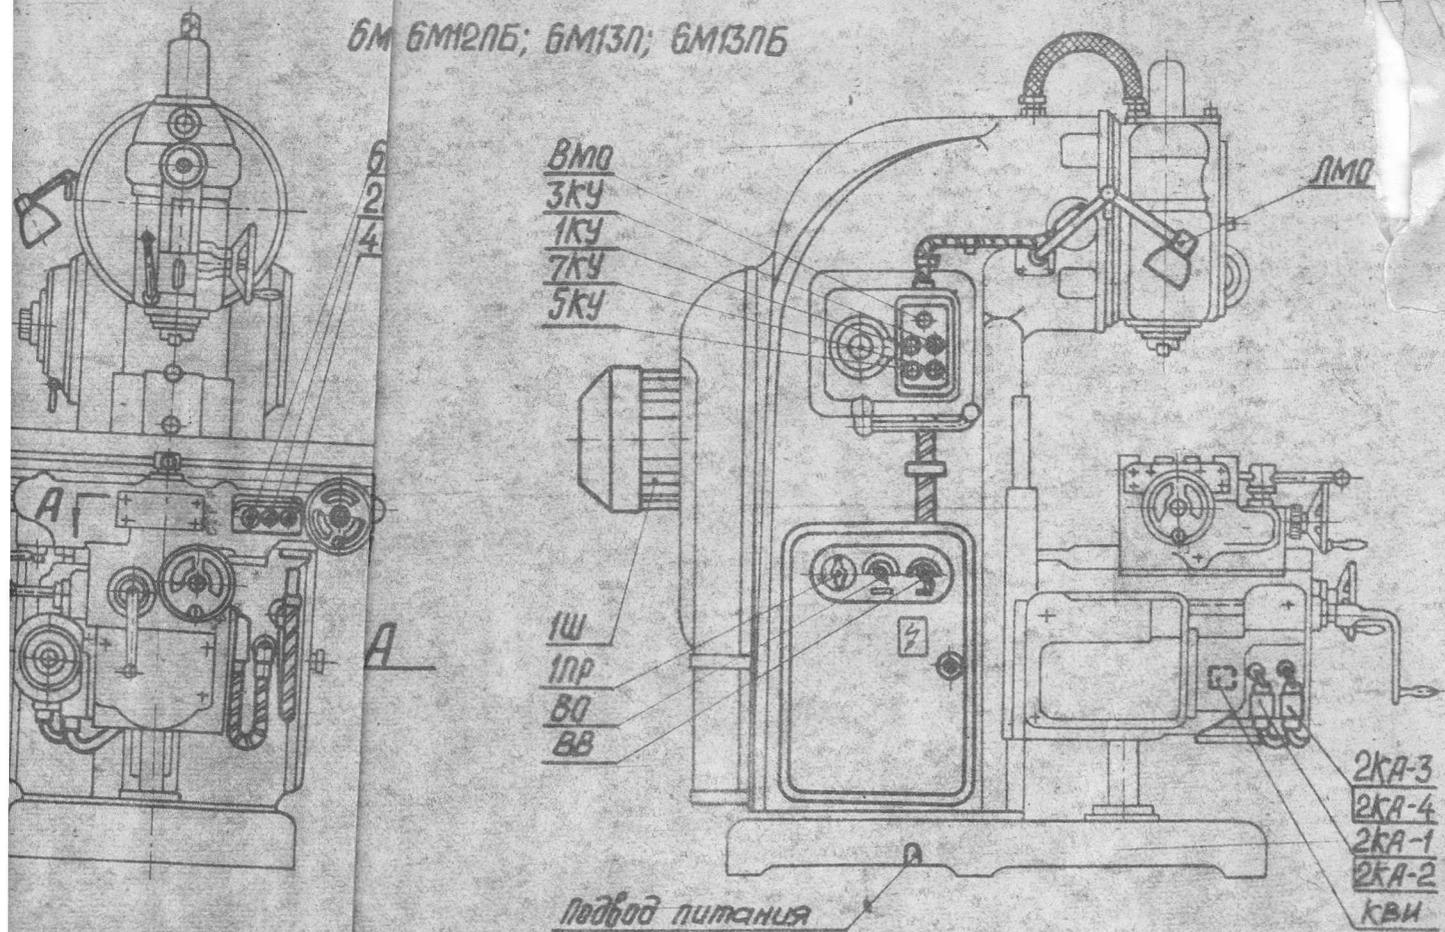

Вид А

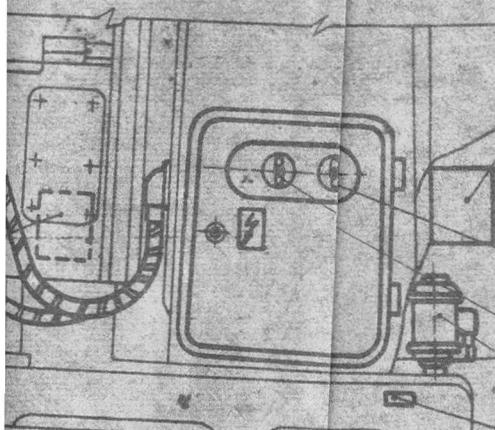


- ТУ  
6М82ГБ; 6М12ЛБ;  
6М83; 6М83Г; 6М83Ш  
6М13Л; 6М13ЛБ
- 2ПР  
6М82Ш; 6М83Ш
- ПУ  
0  
⚡

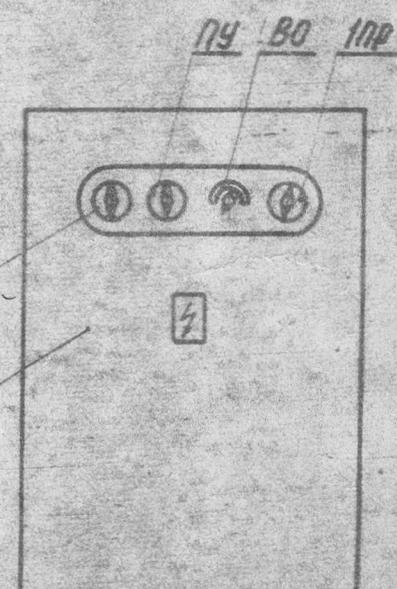

- ПУ В0 1ПР
- 2ПР  
(6М83Ш)
- 6М83Ш; 6М13ЛБ  
(220V; 230V)

А-А

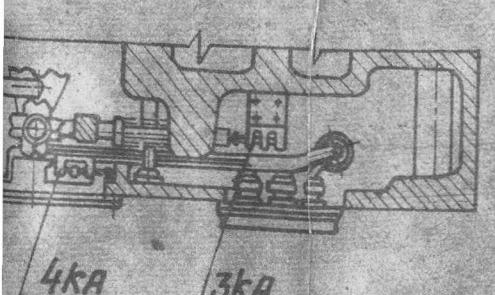


4КА  
3КА


Отдел главного конструктора		Описание Электрооборудования	Модель: "М" №2 №3
Составил	Железняк 7/15/69		
Вед. констр		Общий вид Электрооборудования	6М82-0-01
Исч. бюро	В.И. 7 I 69		






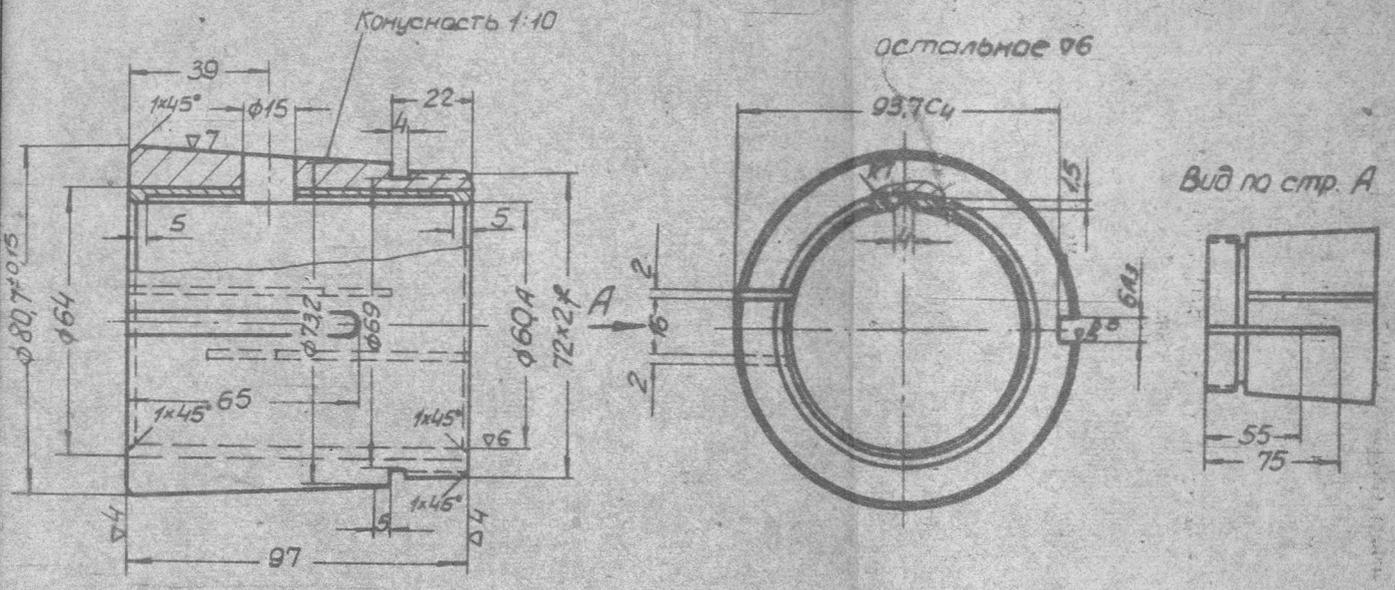


2-72x2 сч 117. Втулка. ст. 15. бр. ОЦС 5-5-5.

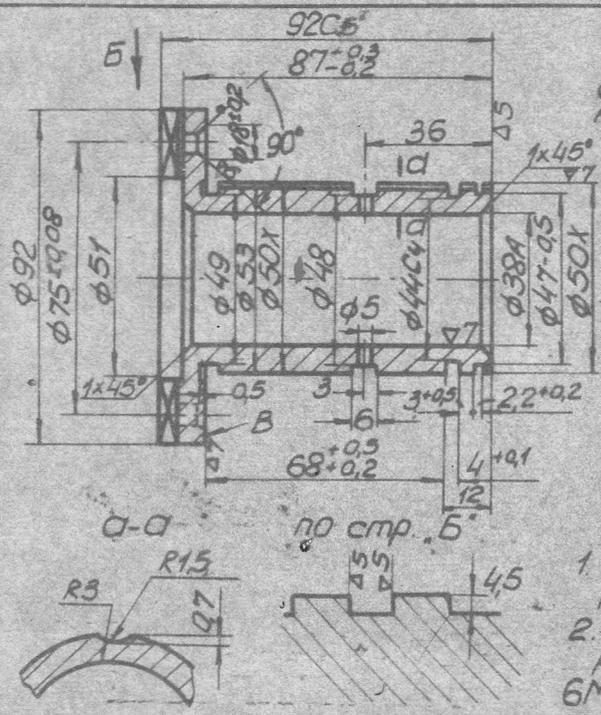

12 отв.  $\phi 6$  с зенков.  
 $\phi 10 \times 90^\circ$  по окружн.  
 на равн. расстоян.  
 друг от друга  
 Отклонение от на-  
 минала  $\pm 0,08$

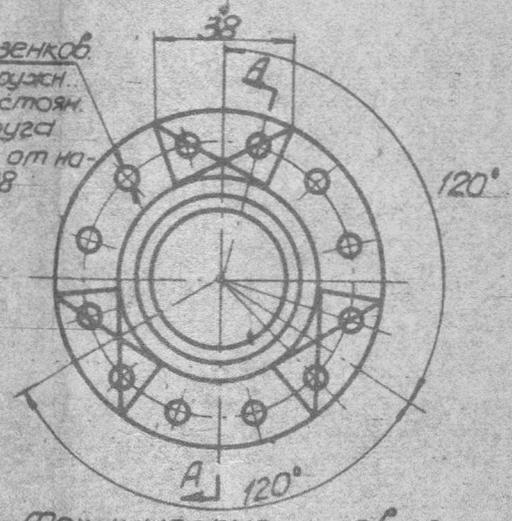

технические условия.  
 1. Биение поверхности "В" на оправке допус-  
 кается не более  $0,05$  мм.  
 2. Кулачки, поверхность "В" и  $\phi 50$  цементи-  
 ровать 0,9 и калиль Нкс (56-62) кроме  $4^{0,1}$   
 6М82-4-32Д. Муфта кулачковая ст. 14ХГ2НР.

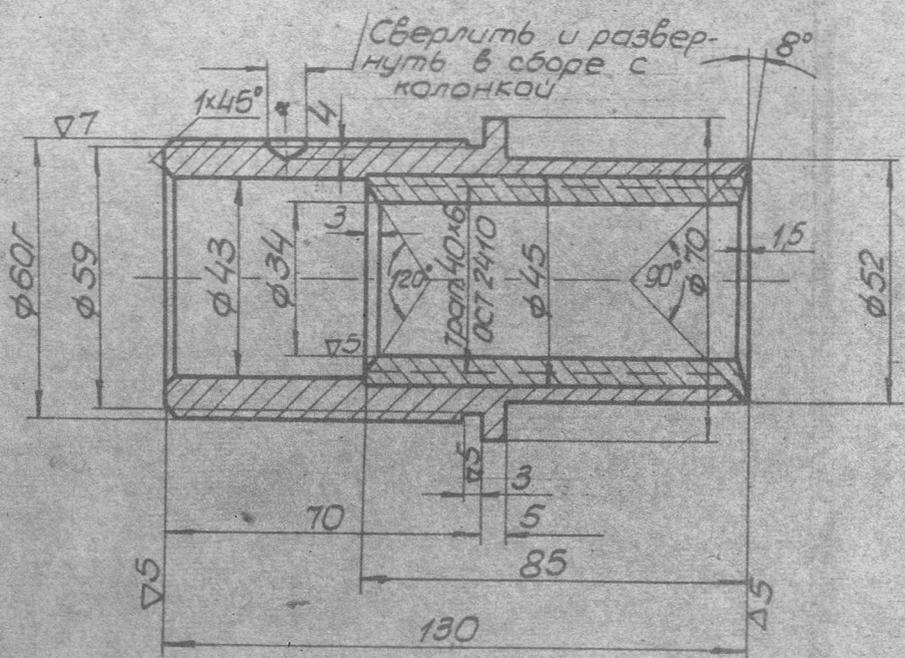







Профиль  $\phi 45$   
 грубая расточка резцом  
 под биметалл.



технические условия.  
 1. Биение среднего диаметра  
 резьбы  $40 \times 6$  относительно  
 диаметра 60Г не более  $0,08$   
 Материал, ст. 45. бр. ОЦС  
 5-5-5.  
 6М82-6-21А. Гайка  
 биметаллическая.









445. N. 000/114 1000 0000 0.2. 440. N. 1105. N. 094

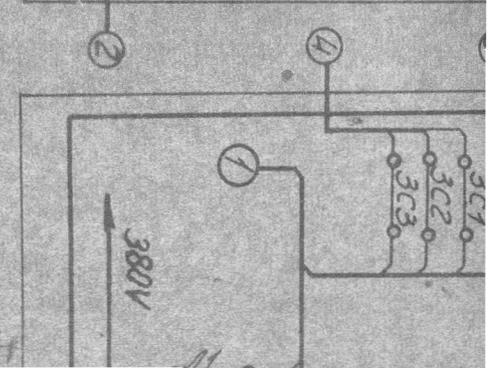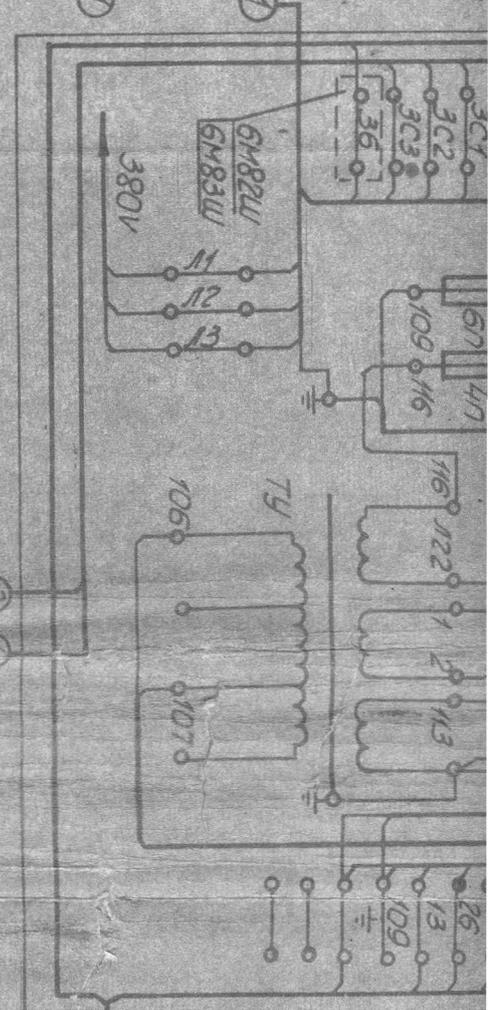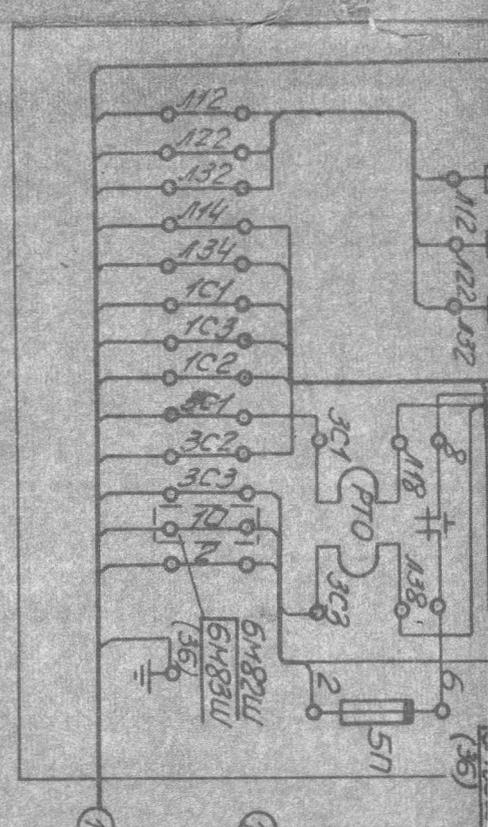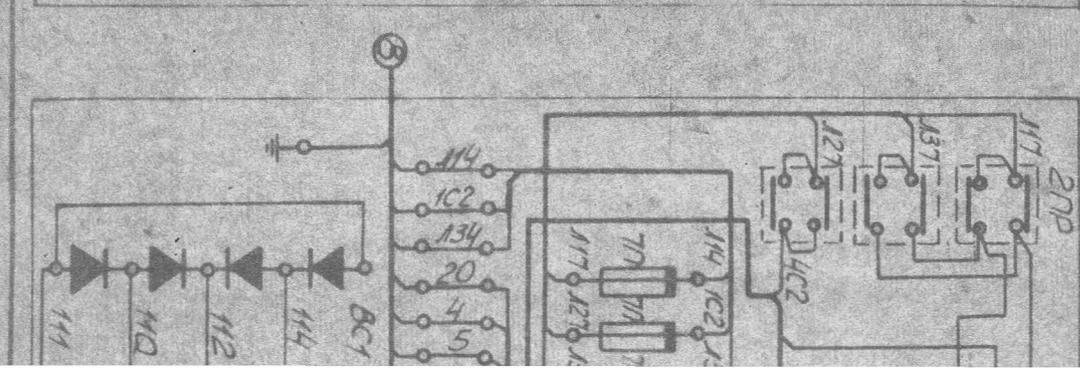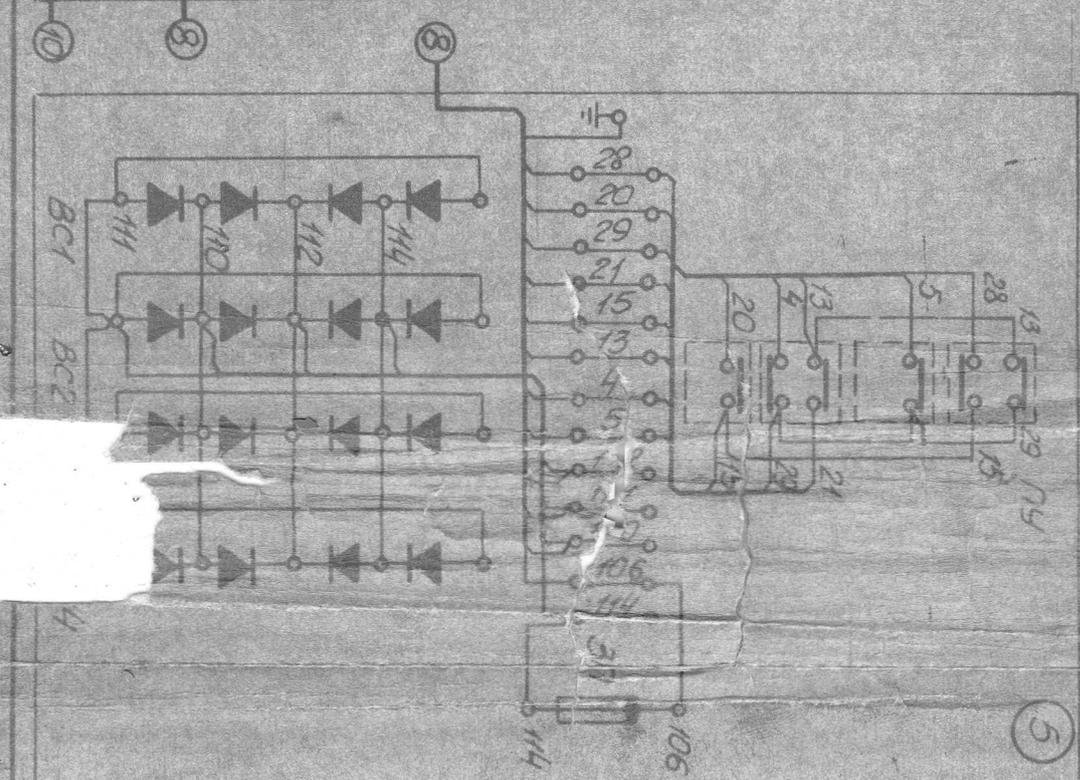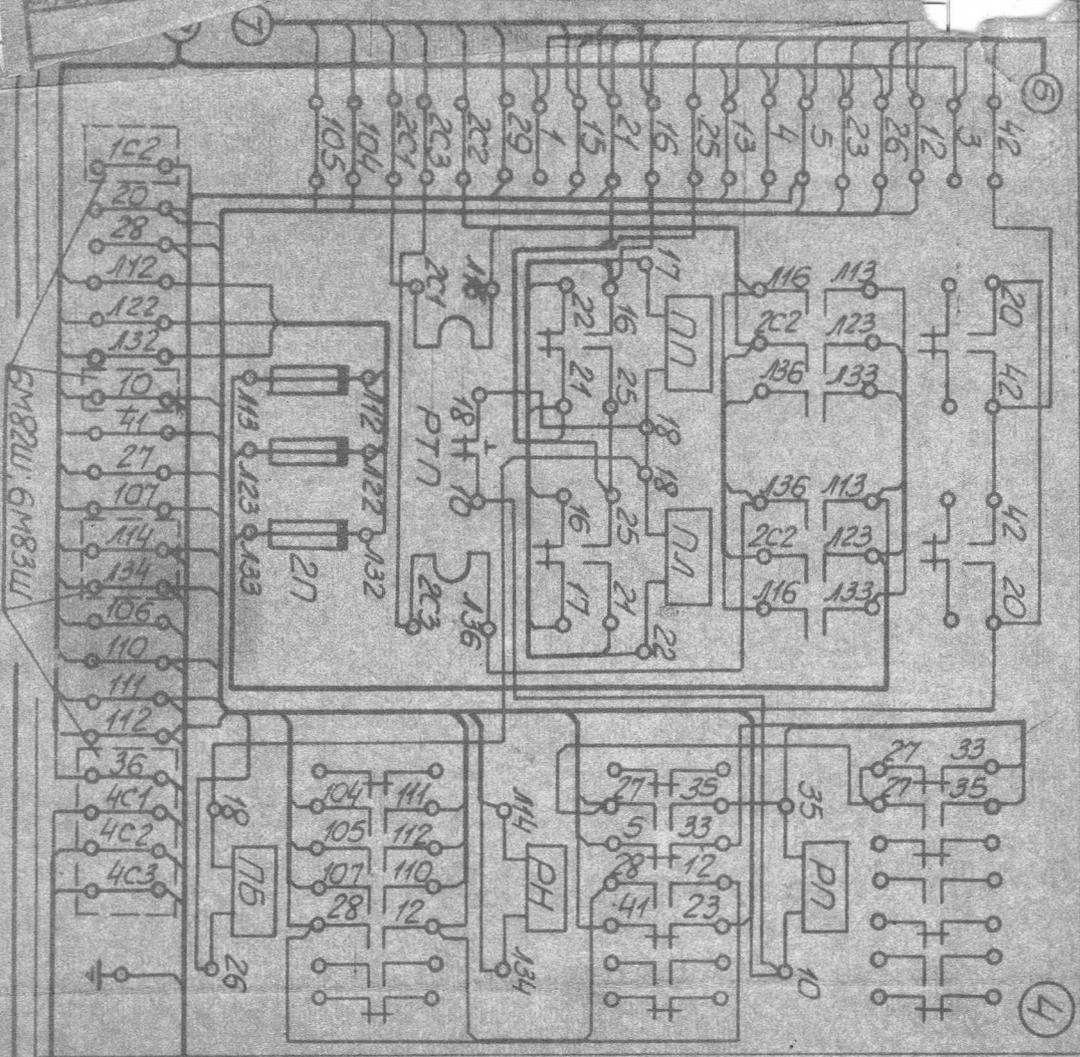

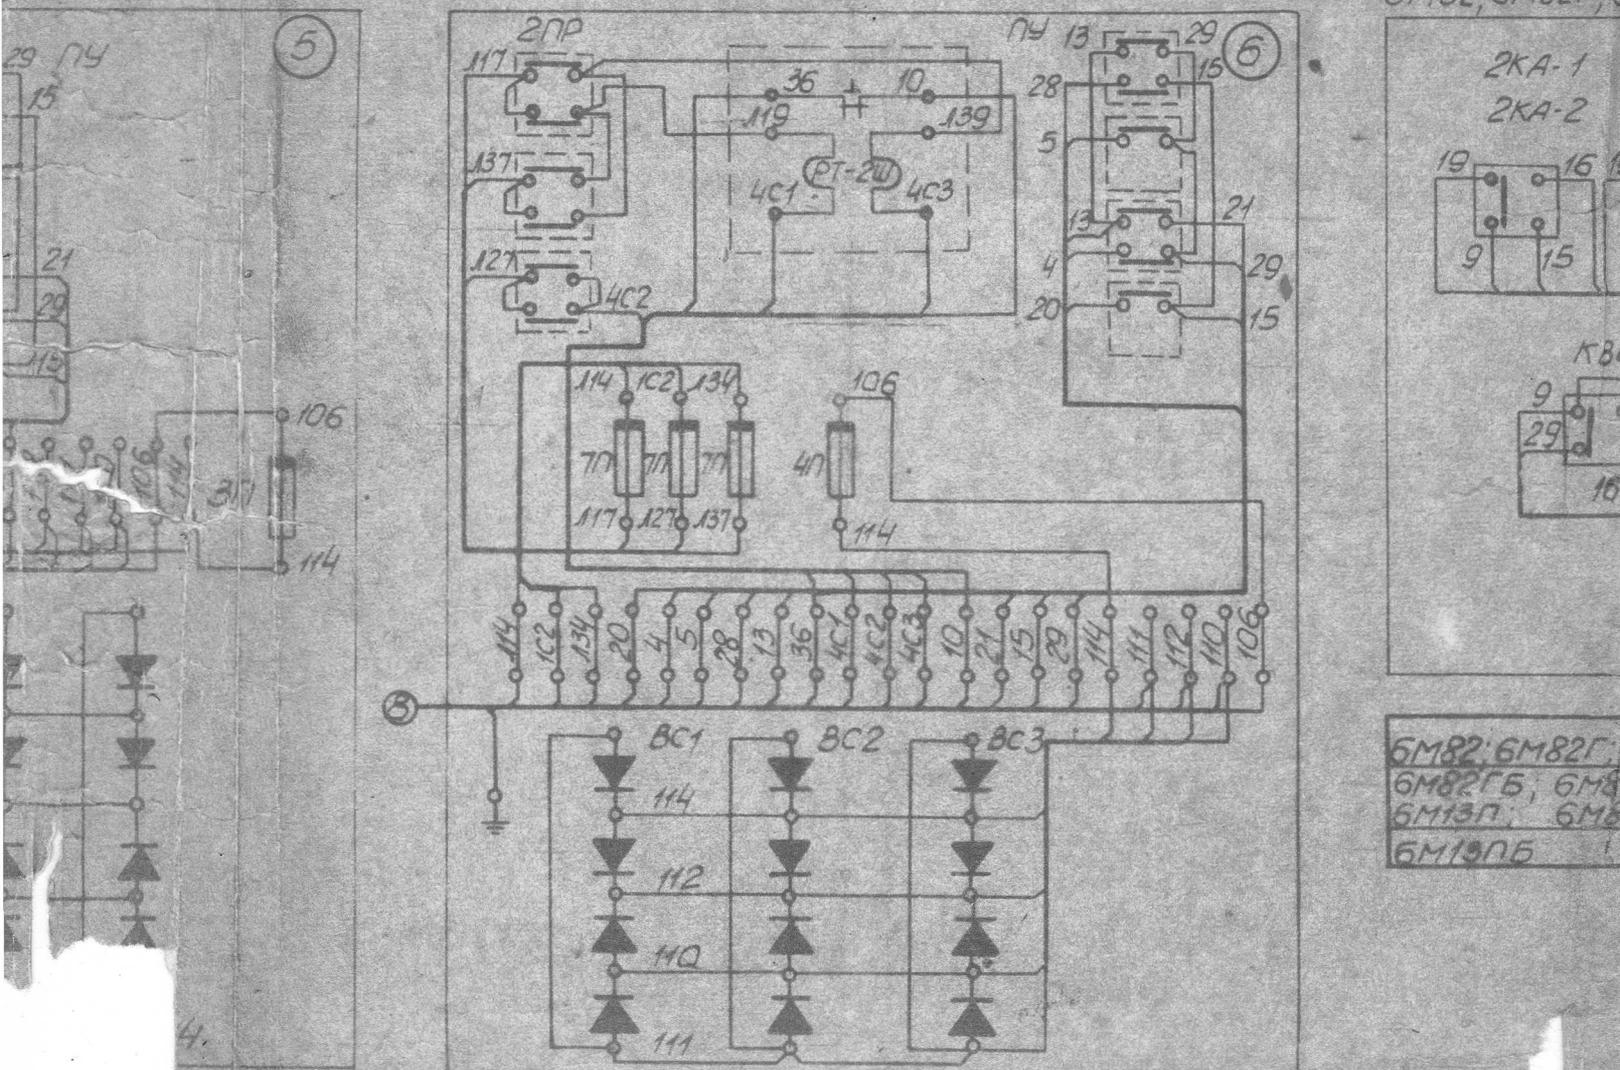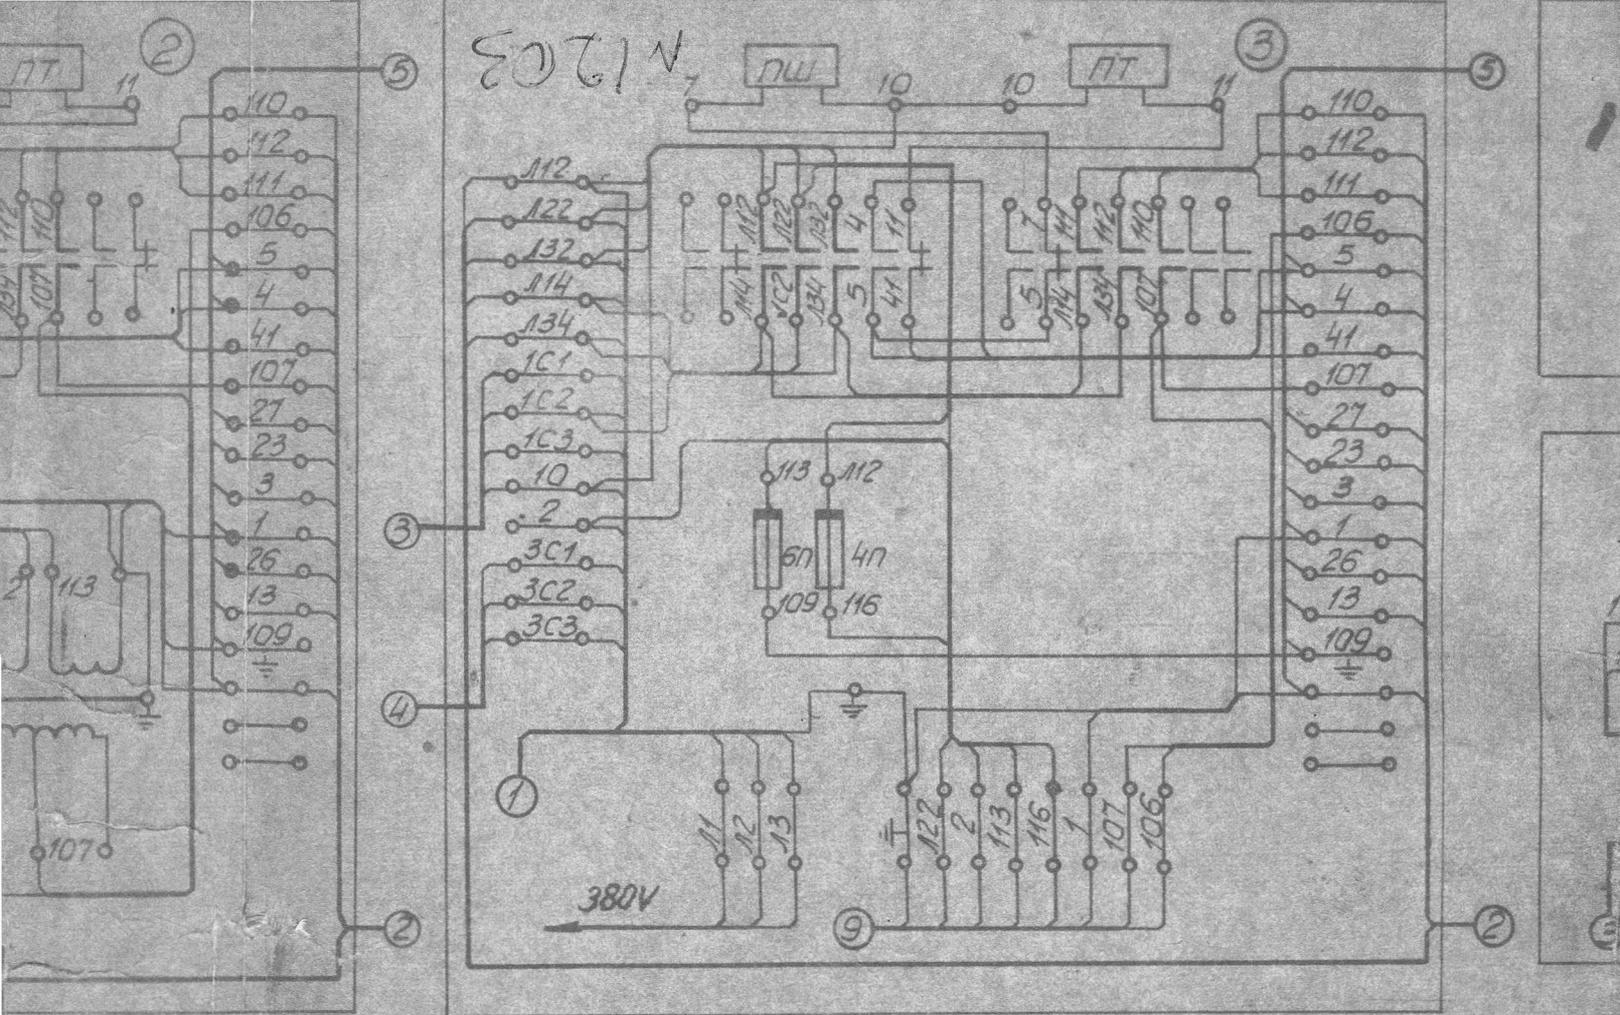


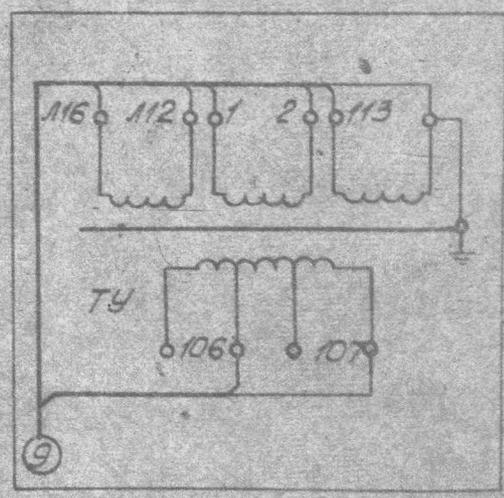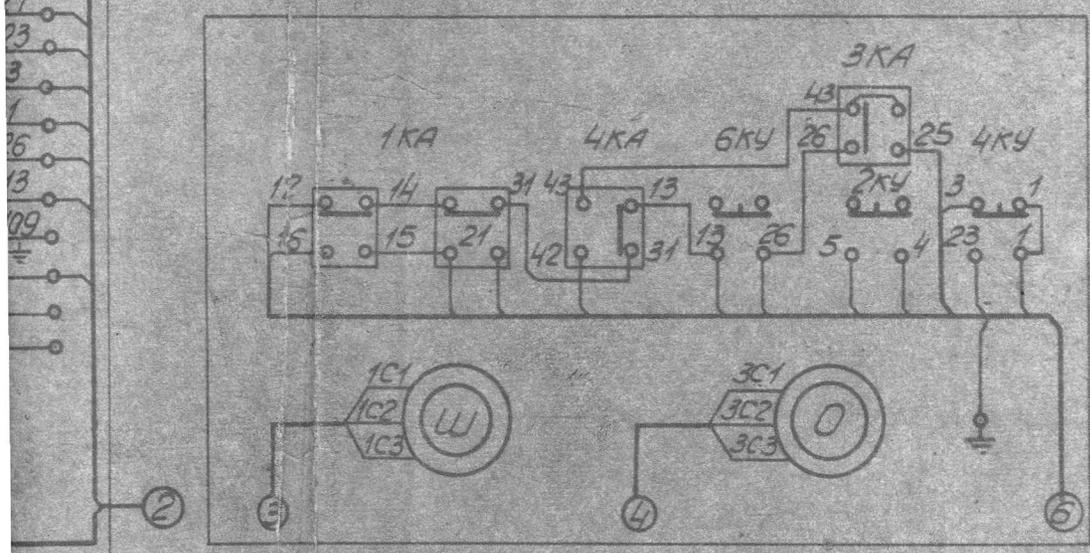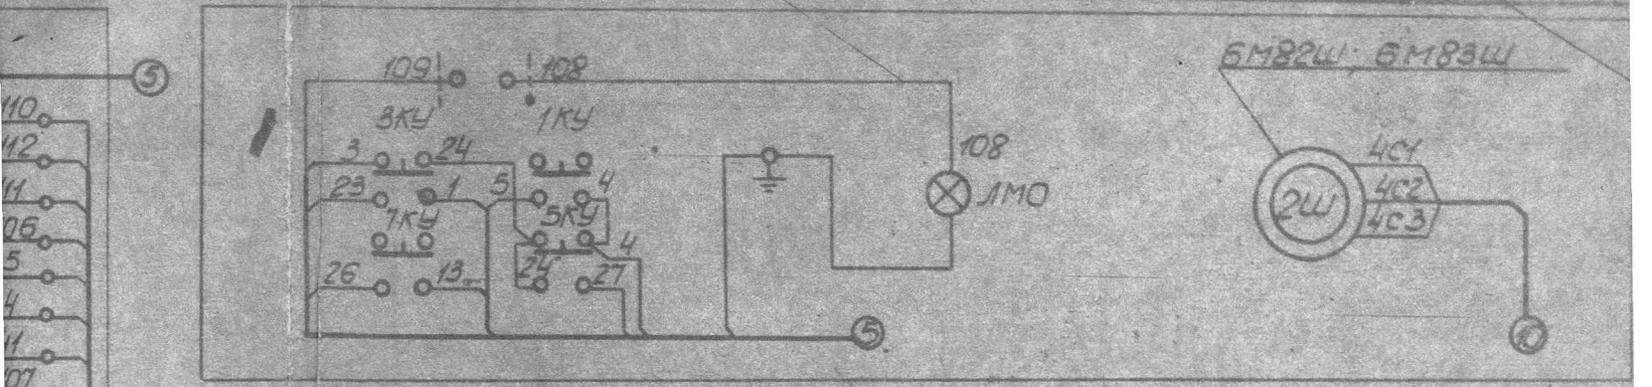

6M82, 6M82Г, 6M82ГБ, 6M12П, 6M12ПБ, 6M82Ш

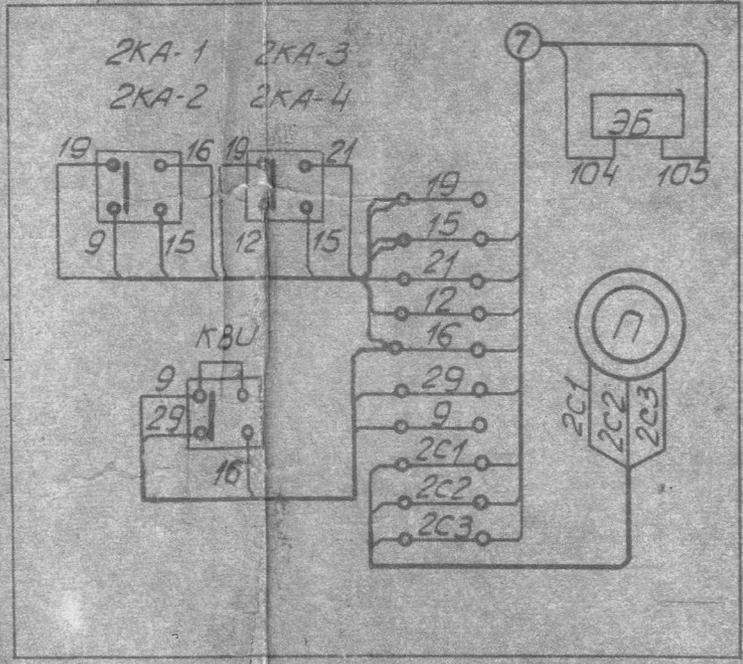

6M83, 6M83Г, 6M13П, 6M13ПБ, 6M83Ш

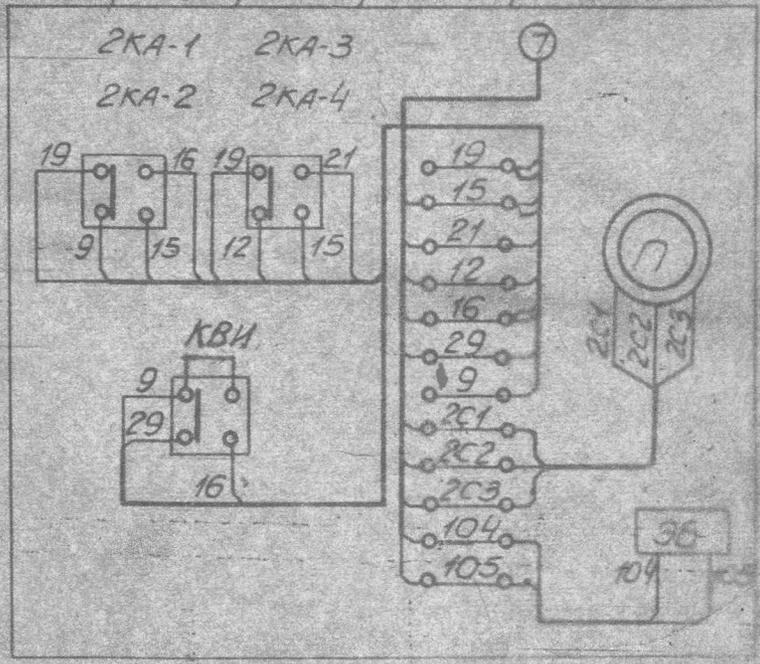

6M82, 6M82Г, 6M12П, 6M82Ш BC1, BC2  
 6M82ГБ, 6M83Г, 6M12ПБ, BC1 - BC3  
 6M13П, 6M83, 6M83Ш, BC1 - BC4  
 6M13ПБ

①②④⑤ 6M82, 6M82Г, 6M12П  
 ①③④⑤ 6M82ГБ, 6M12ПБ, 6M83, 6M83Г, 6M13П, 6M13ПБ  
 ①②④⑥ 6M82Ш ①③④⑥ 6M83Ш

Отдел основного конструктора			Описание электрооборудования		Модель	
состав	Власкин	9/11/89г.	Монтажная схема панелей и станков		М N-2 и N-3 6M82-0-07	
ед. кон.						
уч.	Шеремет	9.1.89			Листов 5	Лист 4